

CALYS 1500

Calibrateur de Process Multifonction Multifunction Process Calibrator



Mode d'emploi Instruction manual

CALYS 1500

Calibrateur de Process Multifonction



Mode d'emploi

Limite de garantie et de responsabilité

La société AOIP S.A.S garantit l'absence de vices des matériaux et la fabrication de ce produit dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. La période de garantie est d'un an et prend effet à la date d'expédition. Les pièces, les réparations de produit et les services sont garantis pour une période de 90 jours. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine ou à l'utilisateur final s'il est client d'un distributeur agréé par AOIP S.A.S, et ne s'applique pas aux fusibles, aux batteries/piles interchangeables ni à aucun produit qui, de l'avis d'AOIP S.A.S, a été malmené, modifié, négligé ou endommagé par accident ou soumis à des conditions anormales d'utilisation et de manipulation. AOIP S.A.S garantit que le logiciel fonctionnera en grande partie conformément à ses spécifications fonctionnelles pour une période de 90 jours et qu'il a été correctement enregistré sur des supports non défectueux. AOIP S.A.S ne garantit pas que le logiciel ne contient pas d'erreurs ou qu'il fonctionne sans interruption.

Les distributeurs agréés par AOIP S.A.S appliqueront cette garantie à des produits vendus à leurs clients neufs et qui n'ont pas servi, mais ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue ou différente au nom d'AOIP S.A.S. Le support de garantie est offert si le produit a été acquis par l'intermédiaire d'un point de vente agréé par AOIP S.A.S ou bien si l'acheteur a payé le prix international applicable. AOIP S.A.S se réserve le droit de facturer à l'acheteur les frais d'importation des pièces de réparation ou de remplacement si le produit acheté dans un pays a été expédié dans un autre pays pour y être réparé.

L'obligation de garantie d'AOIP S.A.S est limitée, au choix d'AOIP S.A.S, au remboursement du prix d'achat, ou à la réparation /remplacement gratuit d'un produit défectueux retourné dans le délai de garantie à un centre de service agréé par AOIP S.A.S.

Pour avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec l'agence AOIP S.A.S la plus proche ou envoyez le produit, accompagné d'une description du problème, port et assurance payés (franco lieu de destination), au centre de service agréé par AOIP S.A.S le plus proche. AOIP S.A.S dégage toute responsabilité en cas de dégradations survenues au cours du transport. Après la réparation sous garantie, le produit sera retourné à l'acheteur, frais de port payés d'avance (franco lieu de destination). Si AOIP S.A.S estime que le problème a été causé par un traitement abusif, une modification, un accident ou des conditions de fonctionnement ou de manipulation anormales, AOIP S.A.S fournira un devis des frais de réparation et ne commencera la réparation qu'après en avoir reçu l'autorisation. Après la réparation, le produit sera retourné à l'acheteur, frais de port payés d'avance, et les frais de réparation et de transport lui seront facturés.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ÊTRE COMMERCIALISÉ OU A ÊTRE APPLIQUÉ A UNE FIN OU A UN USAGE DÉTERMINÉ. AOIP S.A.S NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D'AUCUNS DÉGÂTS OU PERTES DE DONNÉES, QUE CE SOIT A LA SUITE D'UNE INFRACTION AUX OBLIGATIONS DE GARANTIE, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA- CONTRACTUELLE OU AUTRE.

Étant donné que certains pays ou états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, les limitations et les exclusions de cette garantie pourraient ne pas s'appliquer à chaque acheteur. Si une disposition quelconque de cette garantie est jugée non valide ou inapplicable par un tribunal compétent, une telle décision n'affectera en rien la validité ou le caractère exécutoire de toute autre disposition.

Table des matières

A. GENERALITE	7
A.1 INTRODUCTION	7
A.1.1 À propos de ce guide	8
A.1.2 Déballage.....	8
A.1.3 Réexpédition.....	8
A.2 MATERIEL	9
A.2.1 Vue générale de l'appareil	9
A.2.2 Bornes de raccordement.....	9
A.2.3 Connecteurs face arrière	10
A.2.4 Écran	10
A.2.5 Clavier.....	11
A.2.6 Batteries et chargeur.....	12
A.2.7 Remplacer le pack batterie	12
A.2.8 Pile de sauvegarde (date et heure).....	12
A.2.9 Pieds et poignées amovibles	12
A.3 LOGICIEL.....	13
A.3.1 Interface Utilisateur	13
A.4 DIRECTIVES CE	17
A.4.1 Conformité aux directives en vigueur.....	17
A.4.2 Conditions climatiques.....	17
A.4.3 Appareil en fin de vie	17
A.4.4 Instructions	17
A.4.5 Exécution des mesures.....	18
A.4.6 Défaits et contraintes anormales	18
A.4.7 Définitions	18
A.5 SERVICES	19
A.5.1 Mise à jour logiciel	19
A.5.2 Recalibration.....	20
A.5.3 Nettoyage	21
B. PRISE EN MAIN	22
B.1 MISE EN ROUTE	22
B.2 MESURE SUR LA VOIE V1	22
B.2.1 Mesure de tension continue.....	24
B.2.2 Mesure de courant.....	24
B.2.3 Mesure de résistance.....	26
B.2.4 Test de continuité.....	27
B.2.5 Mesure de fréquence.....	27
B.2.6 Comptage d'impulsion	28
B.2.7 Mesure Sondes résistives (Température).....	29
B.2.8 Mesure Thermocouple (Température).....	30
B.2.9 Mesure de Thermistance (Température)	30
B.2.10 Mesure de pression	31
B.2.11 Modules au protocole HART®.....	31
B.3 GENERATION / SIMULATION OU MESURE SUR LA VOIE V2	49
B.3.1 Mode Génération/Simulation	49
B.3.2 Mode Mesure.....	56

C.	OPERATIONS AVANCEES.....	57
C.1	MODES DE SIMULATION	57
C.1.1	<i>Mode Edition manuelle</i>	57
C.1.2	<i>Mode Edition incrémentale</i>	59
C.1.3	<i>Mode Consignes prédéfinies</i>	59
C.1.4	<i>Mode Marches d'escalier</i>	61
C.1.5	<i>Mode Rampe simple</i>	62
C.1.6	<i>Mode rampe cyclique</i>	63
C.1.7	<i>Mode synthétiseur</i>	64
C.1.8	<i>Mode transmetteur</i>	67
C.2	MISE A L'ECHELLE	67
C.3	MESURES DIFFERENTIELLES.....	68
C.4	CAPTEURS ETALONNES.....	69
C.5	PROCEDURE D'ETALONNAGE	71
C.6	MEMORISATION DES ACQUISITIONS EN COURS	78
C.7	CONFIGURATIONS	82
C.8	PARAMETRAGE	84
C.8.1	<i>Réglage de contraste</i>	84
C.8.2	<i>Date et Heure</i>	84
C.8.3	<i>Préférences</i>	85
D.	SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	86
D.1	FONCTION MESURE (VOIE 1 ET VOIE 2)	87
D.1.1	<i>Tension continue</i>	87
D.1.2	<i>Courant continu</i>	87
D.1.3	<i>Résistance</i>	87
D.1.4	<i>Température par couples thermoélectriques</i>	88
D.1.5	<i>Température par sondes à résistance</i>	89
D.1.6	<i>Fréquence et comptage</i>	89
D.1.7	<i>Caractéristiques complémentaires en "mesure"</i>	90
D.2	FONCTION "EMISSION / SIMULATION"	91
D.2.1	<i>Tension continue</i>	91
D.2.2	<i>Courant continu</i>	91
D.2.3	<i>Résistance</i>	91
D.2.4	<i>Température par couples thermoélectriques</i>	92
D.2.5	<i>Température par sondes à résistance</i>	93
D.2.6	<i>Fréquence et impulsion</i>	94
D.2.7	<i>Caractéristiques complémentaires en simulation</i>	94

A. GENERALITE



Nous vous remercions vivement d'avoir choisi cet appareil de mesure de précision AOIP S.A.S qui bénéficie de notre expérience centenaire sur le plan qualité de la fabrication d'appareils de mesure de précision.

De ce fait, il nous est possible de continuer cette politique d'innovation constante qui a si bien servi nos utilisateurs depuis plus de 100 ans. AOIP S.A.S encourage tout commentaire et accueille volontiers toute suggestion de votre part afin de nous permettre de parfaire notre savoir-faire dans l'amélioration de nos futurs produits.

A.1 Introduction

Le CALYS 1500 est un calibrateur multifonction de très haute précision, capable de mesurer et émettre simultanément, sur 2 voies isolées ou de mesurer sur 2 voies d'entrées (mesures différentielles ou mesures comparatives). Il est plus particulièrement destiné à l'étalonnage et à la maintenance. Il permet de mesurer et de simuler des grandeurs physiques et électriques tant sur site, qu'en laboratoire.

Il réalise la totalité des fonctions suivantes :

- Mesure de tensions, courants continus, résistances, et pression sur 2 voies isolées.
- Mesure de températures par couples thermoélectriques, sondes à résistance, thermistances sur 2 voies isolées.
- Alimentation et mesure de la boucle de courant en étant compatible avec le protocole HART®.
- Mesure de fréquences et comptage (sur une voie).
- Génération de tensions, courants continus et fréquences.
- Simulation de résistances, couples thermoélectriques, sondes à résistance et thermistances.
- Mémorisation des mesures et affichage sous forme tableau ou courbe de tendance
- Réalisation d'étalonnage et génération du PV d'étalonnage.
- Possibilité d'utiliser des capteurs étalonnés avec mémorisation des coefficients d'étalonnage
- Mesure et émission, ou mesures sur 2 voies, peuvent être effectuées simultanément avec double affichage.

Le CALYS 1500 est doté de nombreuses fonctions annexes qui étendent son champ d'applications :

- Mesures relatives.
- Affichage des résultats selon une loi de conversion linéaire ou non.
- Génération d'incrément, de rampes simples ou cycliques.
- Synthèse de courbes.
- Compatibilité à la norme 21 CFR Part 11 pour les enregistrements électroniques

Une série de perfectionnements facilite sa mise en œuvre :

- Accès rapide à toutes les fonctions.
- Interface utilisateur intuitive.
- Système d'aide en ligne avancé.
- Touches à fonctions multiples définies pas à pas à l'affichage.
- Raccordement possible par fiches de sécurité 4 mm.
- Protection contre les surcharges.
- Alimentation par batterie rechargeable avec chargeur rapide en interne.

A.1.1 **À propos de ce guide**

Ce guide d'utilisateur est composé de quatre parties : A, B, C et D.

La partie A contient des généralités et une description matérielle et logicielle de l'appareil. Il contient aussi un paragraphe sur la sécurité et les précautions d'utilisation.

La partie B contient une prise en main rapide ainsi qu'une description des différents modes de fonctionnement.

La partie C contient une description des fonctions avancées.

La partie D contient les spécifications techniques du CALYS 1500.

A.1.2 **Déballage**

Le CALYS 1500 a été vérifié mécaniquement et électriquement avant expédition. Les précautions nécessaires ont été prises pour qu'il parvienne à l'utilisateur sans dommage.

Toutefois, il est prudent de procéder à une vérification rapide pour détecter toute détérioration ayant pu survenir lors du transport. S'il en est ainsi, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur.

Les accessoires standards sont les suivants :

- Une notice de prise en main
- Un bloc secteur pour charger le pack d'accumulateurs
- 6 câbles de mesure
- Un certificat sortie d'usine

A.1.3 **Réexpédition**

Dans le cas d'une réexpédition, utiliser de préférence l'emballage d'origine et indiquer, le plus clairement possible, par une note jointe à l'appareil, les motifs du renvoi.

AOIP SAS Rue Dupont Gravé F-14600 Honfleur
Depuis la France : 01 69 02 89 30 A l'international : +33 (0)1 69 02 89 50
Fax : +33 (0)1 69 02 89 60 Email : sav@aoip.com



Avertissement

L'emballage fourni avec le calibrateur peut supporter une pression maximale de 20 bar à 21°C (290 psi à 70°F). Faire subir au colis une pression plus élevée risque d'endommager l'appareil.

A.2 Matériel

Caractéristiques générales :

- Appareil de table alimenté par adaptateur secteur ou fonctionnant sur batterie équipée d'accumulateurs type LiPo (Lithium Polymère).
- Autonomie : de 4 à 6 heures selon les fonctions utilisées.
- Béquille pour fixation sur table
- Sangle pour le transport et l'utilisation sur chantier
- Affichage à cristaux liquides de type graphique 240 x 320 pixels.
- Choix de la langue des messages et programmation des fonctions, calibres et paramètres par clavier 22 touches.
- Rétro-éclairage de l'affichage accessible par une touche du clavier, avec extinction automatique au bout d'un temps d'inactivité programmable.
- Recharge des accumulateurs : à l'aide de l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil ou d'une alimentation délivrant une tension continue de 10 V à 14 V.
- Caractéristiques de l'adaptateur : alimentation secteur 230 V \pm 10%, 50 / 60 Hz.
- Durée de recharge : 4 h max.
- Présentation : Boîtier en aluminium et acier galvanisé.
- Dimensions : 34 cm x 32 cm x 16 cm.
- Poids : 4,6 Kg


A.2.1 Vue générale de l'appareil



A.2.2 Bornes de raccordement

Quatre bornes pour le raccordement en fonction "mesure" (IN) de la voie 1 (V1) ; deux des bornes étant réservées au montage 3 fils ou 4 fils en mesure de résistance, en mesure de température par sonde à résistance et en mesure de courant sur transmetteur passif. Se reporter au paragraphe B.2.

Quatre bornes pour le raccordement en fonction "émission/simulation-mesure" (OUT/IN) de la voie 2 (V2). Se reporter au paragraphe B.3.

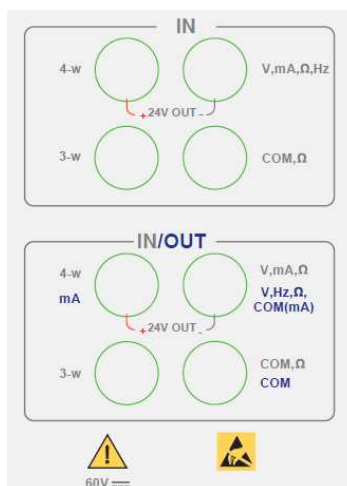

Afin d'éviter toutes décharges électrostatiques, il est recommandé de ne pas toucher directement la partie conducteur des 8 bornes de raccordement.


A.2.3 Connecteurs face arrière

Sur la face arrière de l'appareil se trouvent 45 connecteurs et 1 interrupteur ON/OFF.

- Le premier des connecteurs est une prise de raccordement du bloc secteur.
- Le second est une prise USB de type B pour le raccordement à un ordinateur.
- Le troisième est une prise dédiée au raccordement d'un capteur de pression
- Le quatrième est une prise dédiée au raccordement d'un modem Hart
- **GUARD** : Permet le raccordement du boîtier au potentiel de mesure suivant les préconisations données au chapitre Conditions de mesures et précautions nécessaires.
- L'interrupteur ON/OFF coupe toute alimentation :

Interrupteur en position « 0 » : Le fonctionnement sur alimentation externe comme sur batterie ainsi que la charge batterie sont inhibés.

Interrupteur en position « 1 » : Appareil au minimum en veille via la batterie, fonctionnement sur alimentation externe et charge batterie possibles si présence de l'adaptateur secteur.

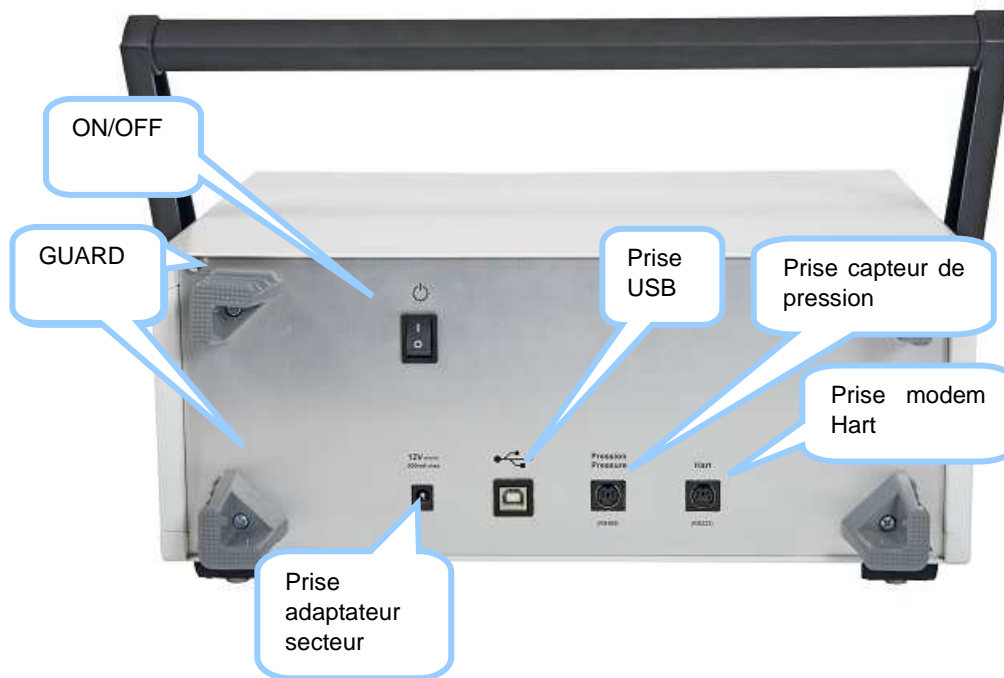


A.2.4 Écran

Le CALYS 1500 est doté d'un afficheur LCD graphique avec un rétro-éclairage à LED blanches. La résolution de l'afficheur est de 240 x 320 pixels.

Pendant le fonctionnement de l'appareil, l'écran comporte :


- Une fenêtre destinée à la visualisation et à la programmation des paramètres de la fonction "mesure" (IN). Se reporter au paragraphe B.2.
- Une fenêtre destinée à la visualisation et à la programmation des paramètres de la fonction "émission/simulation-mesure" (OUT/IN). Se reporter au paragraphe 0.
- Un bandeau de présentation des différents menus accessibles par les touches situées directement sous l'écran.

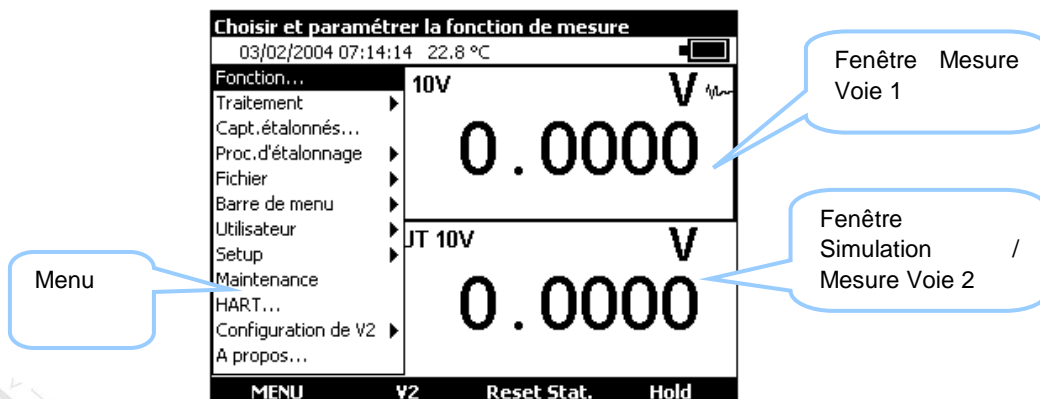

A.2.5 Clavier

Le clavier comporte :


- 4 touches de fonction vierges destinées à sélectionner les différents menus apparaissant à l'écran. Attention, ces touches sont appelées F1, F2, F3 et F4 dans cette notice mais aucune inscription ne figure sur les touches de l'appareil.

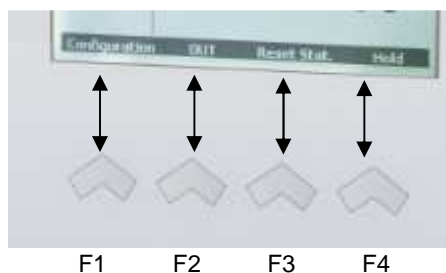

Le navigateur :



 - Une touche d'annulation :



- 12 touches alpha numériques destinées à la programmation des paramètres.



- Une touche servant à passer de majuscule à minuscule lors de la saisie de données :
Un « M » apparait en haut à gauche de l'écran lorsque la touche est activée (saisie en majuscule).



- Une touche d'allumage/extinction du rétro-éclairage :



- Une touche de mise en veille de l'appareil:
Touche allumée bleu : appareil sous tension
Touche éteinte : appareil en veille



Un appui court démarre l'appareil. Un appui long de 2 secondes arrête l'appareil. Un appui de 6 secondes « réinitialise » l'appareil en cas de blocage.

- Un voyant pour l'indication de l'état de chargement de la batterie :
Voyant allumé vert : batterie en charge



- Un voyant pour l'indication de présence alimentation externe :
Voyant allumé rouge : présence alimentation externe






A.2.6 Batteries et chargeur

Précautions à prendre si la charge batterie est faible:

A la réception de votre CALYS 1500, il est possible que la charge des batteries ne soit pas suffisante pour un fonctionnement optimal voire même pour un démarrage de l'appareil.

Il est donc demandé de connecter l'appareil au secteur (voir le paragraphe A.2.3) et d'attendre quelques minutes avant de le mettre en fonctionnement (appui sur la touche Marche/arrêt).

En fonctionnement normal :

Lorsque le symbole  clignote à l'affichage, il convient de recharger la batterie dans le meilleur délai. Brancher le chargeur sur le réseau, l'indicateur de charge (LED verte)  sur la face avant s'allume. Laisser le chargeur sous tension pendant 3 heures environ pour une recharge complète. Lorsque la charge est finie, l'indicateur de charge sur la face avant  s'éteint.



Avertissement :

Utilisez uniquement le bloc secteur fourni avec le calibrateur.

Le bloc secteur fourni est destiné à une utilisation en intérieur avec une température ambiante ne dépassant pas 40°C (104°F).

Celui-ci doit être accessible pour faciliter sa déconnexion du réseau électrique.

A.2.7 Remplacer le pack batterie

Pour s'affranchir de toute perte d'autonomie de l'appareil, il est conseillé de changer la pack batterie 1 fois par an. Pour remplacer le pack batteries, contacter votre revendeur.

A.2.8 Pile de sauvegarde (date et heure)

La sauvegarde de la date et de l'heure lorsque l'appareil est éteint est garantie par une pile lithium de 3V (type CR1225).

A.2.9 Pieds et poignées amovibles

Les pieds vous permettent d'avoir un bon angle de vue quand le CALYS 1500 est positionné sur un bureau. Déplier les pieds situés au-dessous de l'appareil et poser le CALYS 1500 sur un bureau.

Pour changer de position la poignée, appuyer sur les boutons de la poignées situés aux deux cotés de celle-ci.



A.3 Logiciel

Le logiciel firmware du CALYS 1500 est stocké dans une mémoire flash. Par suite, il est relativement facile de faire une mise à jour du firmware quand une nouvelle version est disponible. Se reporter au paragraphe A.5.1 pour des informations détaillées sur la mise à jour du firmware.

A.3.1 Interface Utilisateur

Les éléments de base qui forment l'interface utilisateur sont montrés sur la figure suivante :

RAMPE SIMPLE: ATTENTE LANCEMENT	
16/09/2007 11:10:53 27.0 °C	
Mini: -0.000	V1:IN 50V V
Maxi: 0.000	0.000
Moy.: 0.000	
N: 278	
Rampe:	V2:OUT 1V V
B .00000	0.00000
H .00000	
T 10.00 s	
Délai 0.0 s	
MENU V1	

La fonction « aide en ligne » n'est pas visible sur le menu. Elle est accessible à tout moment en exerçant un appui long sur la touche . Lorsqu'elle est activée, une fenêtre d'aide sur la fonction en cours d'utilisation apparaît. La touche permet de fermer la fenêtre d'aide et toutes les boîtes de dialogues affichées.


Le menu principal est situé en bas de l'écran en face des quatre touches de fonction (F1 à F4). Pour sélectionner un item dans le menu, activer la touche de fonction qui lui est associée.

La navigation dans les menus et les sous-menus se fait par les touches de navigation et la touche ENTER.

Par exemple, pour atteindre le menu **% de la PE** dans l'exemple de l'écran qui suit il faut suivre les étapes suivantes :


- 1) Activer la touche F4 associée à la proposition **Mode** du menu principal
- 2) Appuyer sur la touche de navigation Bas deux fois pour sélectionner le sous-menu **Consignes prédéfinies** et valider par la touche ENTER.
- 3) Appuyer sur la touche de navigation Bas une fois pour sélectionner le sous-menu **% de la PE** et valider par la touche ENTER. Une boîte de dialogue associée à cette fonction apparaît et les quatre touches de fonction changent leur fonction dynamiquement pour s'adapter à la boîte de dialogue.

Il est possible, à tout moment, d'annuler la sélection et revenir au menu principal en activant la touche .

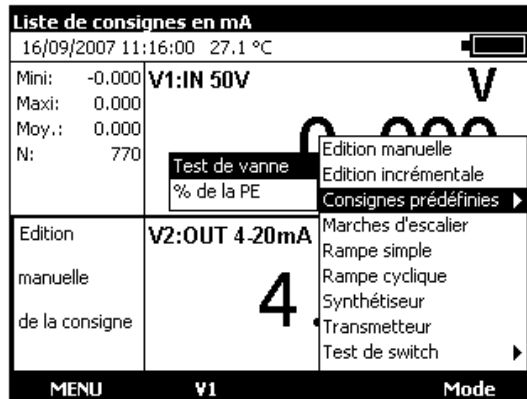


L'interface dans les boites de dialogues est intuitive. Elle est gérée par les touches de fonction et celles de navigation.

La touche de tabulation permet de sélectionner l'élément suivant dans un ensemble d'éléments constituant la boite de dialogue. Par exemple, pour sélectionner le champ « Type d'échelle » sur l'écran suivant il faut appuyer sur la touche une fois.

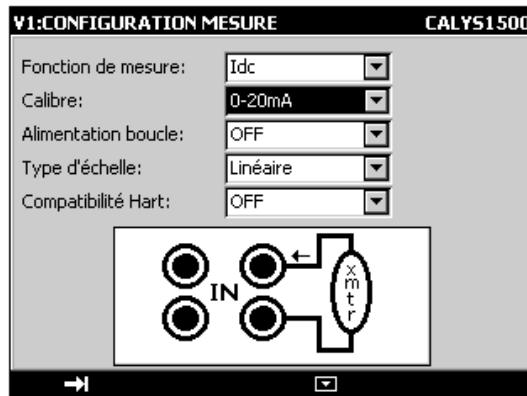


La touche de tabulation fonctionne d'une façon cyclique dans le sens où l'élément qui suit le dernier est le premier. La touche de navigation Droite peut remplacer la touche de tabulation .



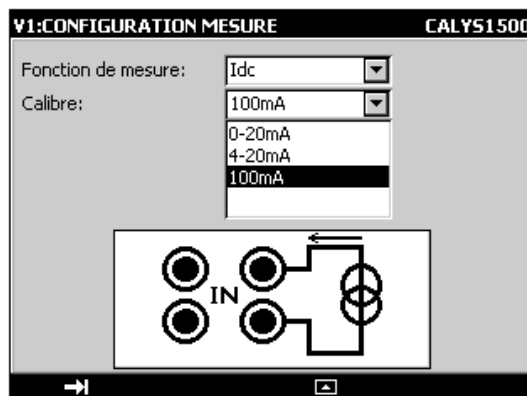



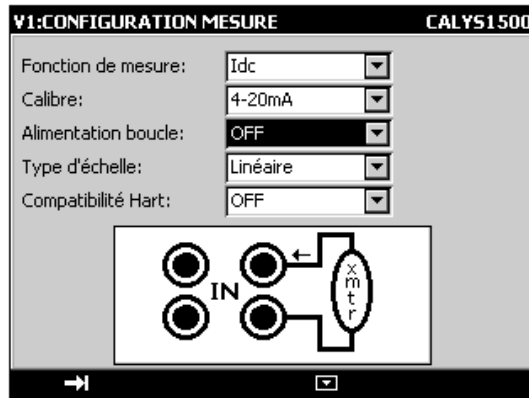






 




 
 



 
 


 
 

 
 
 
 




La touche de fonction permet d'afficher une liste déroulante. La touche permet de fermer une liste déroulante déjà ouverte. Les touches de navigation Haut et Bas permettent de sélectionner un élément dans une liste ouverte. La validation se fait par la touche ENTER.



Une autre façon plus rapide pour sélectionner les éléments d'une liste déroulante est possible. Elle consiste à utiliser les touches de navigation Haut/Bas pour sélectionner l'élément suivant/précédent dans la liste sans afficher le contenu de la liste. Par exemple, Il est possible de changer l'état du champ « Alimentation boucle » d'OFF à ON avec les touches de navigation Bas et Haut.



Pendant le fonctionnement du CALYS 1500 plusieurs symboles sont affichés pour faciliter la sélection et l'indication des fonctions en cours. Ces symboles sont résumés dans le tableau suivant :

Symbole	Description
Touches de fonction	
	Touche de tabulation
	Ouvrir une liste déroulante
	Fermer une liste déroulante
	Effacer l'élément sélectionné
	Arrêt de l'émission en cours
	Suspension de l'émission en cours
	Commencer ou reprendre l'émission
	Lancer l'émission dans le sens croissant
	Lancer l'émission dans le sens décroissant
	Emettre les points synthétisés dans l'ordre des points saisis
	Emettre les points synthétisés dans l'ordre inverse
	Supprimer la sélection
	Ajouter l'élément en cours d'édition
	Editer l'élément sélectionné
	Ouvrir un fichier
Symboles d'indication	
	Maintien de l'émission ou de l'affichage des mesures
	Indication de l'état de la batterie
	Compatibilité HART® est active
	Alimentation de la boucle est activée (active)
	Alimentation de la boucle est désactivée (inactive)
	Echelle quadratique est active
	Avertissement : Hors Gamme ou erreur
	Détection d'un câblage 2 fils
	Détection d'un câblage 3 fils
	Détection d'un câblage 4 fils
	Emission en mode incrémental
	Emission en mode marche d'escalier
	Emission en mode rampe simple
	Emission en mode rampe cyclique
	Emission en mode synthétiseur
	Emission en mode % de la Pleine Echelle
	Emission en mode test de vannes
	Elément déjà sélectionné
	Le lissage de mesure est actif
	La fonction Tare est active
	La mise à l'échelle est active
	Emission d'impulsions
	Acquisition en cours (la valeur à droite du pictogramme indique le Nombre de valeurs enregistrées)

A.4 Directives CE

A.4.1 Conformité aux directives en vigueur

L'appareil est conforme aux directives en vigueur :

- Directive sécurité 2006/95/CE avec la norme EN611010-1
- Directive CEM 2004/108/CE avec la norme EN61326-1

La présente notice d'utilisation contient des textes d'information et d'avertissement qui doivent être respectés par l'utilisateur pour assurer sa protection contre les dangers du courant électrique, assurer un fonctionnement sûr de l'appareil, et le préserver contre toute fausse manœuvre pouvant l'endommager ou détériorer sa sécurité d'emploi.

A.4.2 Conditions climatiques

Selon la publication EN 60359 :

Domaine d'application des normes de 0 à 2 000 m max.

Domaine de référence : 23°C ± 5°C, humidité relative : 45% à 75%.

Domaine nominal de fonctionnement : -10°C à +50°C (hors charge batterie), humidité relative : 20% à 80% sans condensation.

Domaine limite de fonctionnement : -15°C à +55°C (hors charge batterie), humidité relative : 10% à 80% (70% à 55°C) max.

Domaine limite de stockage et de transport : -30°C à +60°C max (sans pile, ni batterie).

En fonctionnement la température maximum de la batterie LIPO en charge est inférieure à 40°C.

A.4.3 Appareil en fin de vie

L'appareil électronique arrivé en fin de vie est polluant pour l'environnement. Nous recommandons de ne pas le jeter dans une poubelle ordinaire, mais d'utiliser les circuits de récupération à votre disposition dans votre collectivité locale. A défaut, vous pouvez rapporter l'appareil à notre société qui se chargera gratuitement de l'éliminer.

A.4.3.1 Déchets générés par l'appareil

Liste des déchets classés :

- 16.02.14: Déchets provenant d'équipements électroniques :

→ Cartes électroniques composant l'appareil.

- 16.06.02: Piles et accumulateur (dangereux)

→ Batterie LiPo (lithium Polymère 7.4 V)

→ Pile lithium 3 V (type CR1225).

- 15.01.02: Emballage

→ Coffret de l'appareil en aluminium et acier galvanisé.

A.4.3.2 Procédure de destruction de l'appareil

Ouverture de l'appareil : dévisser les 2 vis situées sur le haut de chaque flanc pour extraire le capot du dessus.

Séparer les cartes électroniques du boîtier.

Retirer le pack batterie et la pile Lithium.

A.4.4 Instructions

L'appareil a été conçu pour fonctionner en toute sécurité si les instructions fournies dans les documents d'accompagnement sont respectées. Toute utilisation, hors celles définies, peut dégrader la sécurité de l'opérateur. Elle est donc, de ce fait, dangereuse et interdite.

A.4.5 Exécution des mesures

Les cordons et fils de mesure doivent être en bon état et devront être changés si leur isolement apparaît défectueux (isolant coupé, brûlé, ...).

Lorsque l'appareil est connecté aux circuits de mesure, des bornes peuvent être dangereuses. Aussi, faut-il éviter de poser les mains à proximité d'une borne utilisée ou non. Cette recommandation s'applique également aux prises du chargeur batterie et de la liaison USB reliées directement ou indirectement aux bornes de l'appareil. Toute intervention sur ces circuits doit s'effectuer appareil débranché de tout autre circuit extérieur.

Ne jamais dépasser les valeurs limites de protection indiquées dans les spécifications. Se reporter au chapitre D.

Lorsque l'ordre de grandeur de la valeur mesurée n'est pas connu, s'assurer que le calibre de mesure de départ est le plus élevé possible, ou choisir le mode de changement automatique de calibre.

Avant de changer de fonction, débrancher les fils de mesure du circuit extérieur. Lorsqu'on effectue des mesures de courant et/ou de tension, même faibles, penser que les circuits peuvent présenter, par rapport à la terre, une tension dangereuse pour l'opérateur.

Ne jamais effectuer des mesures de résistance sur un circuit sous tension.

A.4.6 Défaits et contraintes anormales

Chaque fois qu'il est à craindre que la protection ait été détériorée, mettre l'appareil hors service et empêcher sa mise en service intempestive.

Il est à craindre que la protection soit détériorée par exemple lorsque :

- ✓ Des détériorations de l'appareil ou des câbles de mesures sont apparentes.
- ✓ L'appareil n'est plus capable d'exécuter des mesures précises.
- ✓ L'appareil a été stocké dans des conditions défavorables.
- ✓ L'appareil a subi des contraintes sévères pendant le transport.




 



A.4.7 Définitions

A.4.7.1 Définition de la catégorie d'installation

Cette notion est appelée aussi catégorie de surtension.

C'est la classification de l'installation suivant des limites normalisées pour les surtensions transitoires (norme CEI 664).

A.4.7.2 Tableau des symboles utilisés

Symbole	Désignation
	Attention : voir les documents d'accompagnement
	Prise de terre
	Conforme aux directives de l'Union européenne
60V  max 	Tension continue de mode commun max par rapport à la terre = 60 V continu
	Ne pas jeter. Voir chapitre Appareil en fin de vie (voir chapitre A.3.3)
	Susceptible aux décharges électrostatiques, Ne pas toucher directement.

A.5 Services

L'appareil doit toujours être remonté conformément aux instructions présentes dans la notice. Tout montage incomplet ou mal fait peut nuire à la sécurité de l'opérateur.


L'autorité responsable doit s'assurer régulièrement que les éléments relatifs à la sécurité ne se sont pas altérés dans le temps et faire effectuer toutes les opérations préventives qui s'imposent.

Avant d'ouvrir l'appareil pour toute intervention, s'assurer impérativement que tous les fils sont déconnectés de l'appareil.

Tout réglage, entretien et réparation de l'appareil ouvert doivent être évités autant que possible et, s'ils sont indispensables, être effectués par un personnel qualifié, bien averti des risques que cela implique.

A.5.1 Mise à jour logiciel


La mise à jour logiciel se fait par le programme UPG32 disponible sur site Internet www.aoip.com. Pour connaître la version du firmware installé dans votre appareil utiliser le menu **Menu** → **A propos**.

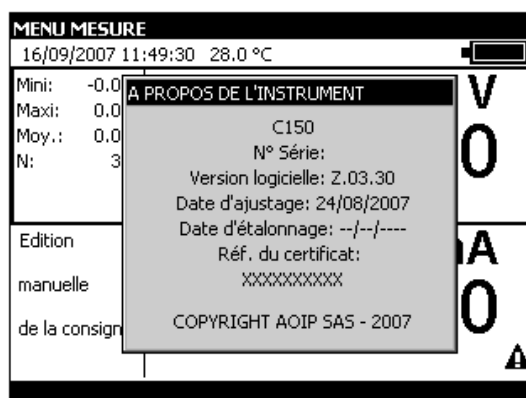


La façon la plus rapide pour vérifier si une mise à jour est disponible est de visiter le site web d'AOIP S.A.S et de consulter la page « Logiciels ».

Pour effectuer la mise à jour du firmware effectuer les opérations suivantes :

1. Si nécessaire, installer sur le PC le pilote USB de communication avec les appareils AOIP. Ce pilote est disponible en téléchargement sur notre site, ainsi qu'une page d'information décrivant sa procédure d'installation
2. Déconnecter les fils branchés sur les bornes de mesure et de simulation
3. Relier l'instrument au PC en utilisant le cordon USB.
4. Télécharger et lancer l'exécution du programme de mise à jour de la nouvelle version du firmware.
5. Sélectionner la langue puis le fichier contenant le firmware et télécharger dans la première étape.

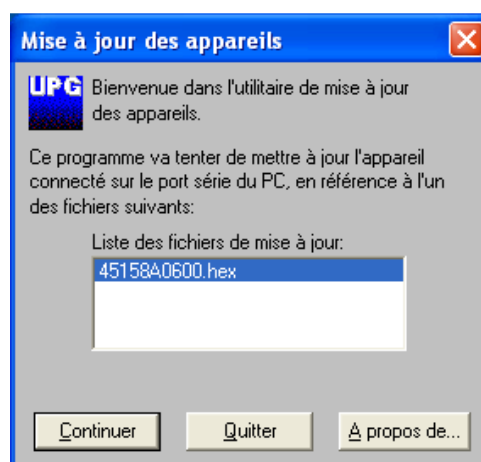

6. Choisir les paramètres de communication en conformité avec les paramètres du CALYS 1500. Le port de communication utilisé est un port virtuel qui ne correspond pas à un port physique sur votre ordinateur. Les autres paramètres à sélectionner sont définis dans la figure suivante.

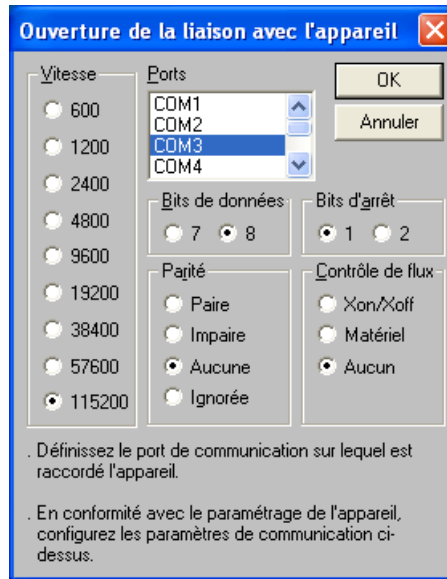

7. Valider la mise à jour en appuyant sur « OK » et attendre le chargement du firmware dans l'appareil.

A.5.2 Recalibration

Dans le cadre du suivi de la qualité métrologique, l'utilisateur peut être amené à exécuter lui-même un contrôle périodique des performances.

Cette vérification doit tenir compte des précautions métrologiques d'usage. Les consignes suivantes sont à respecter.

Les manipulations sont à effectuer dans les conditions de référence à savoir :


- Température du local : 23°C ± 1°C.
- Humidité relative: 45 % à 75 %.

Les étalons constituant la chaîne de contrôle doivent être tels que les erreurs aux points de contrôle soient connues et restent inférieures ou égales à ± 0,005 %.


A la suite de cette vérification, s'il s'avère qu'une ou plusieurs caractéristiques de l'appareil sont en dehors des tolérances spécifiées au chapitre D, on peut :

- Soit procéder à l'ajustage suivant la procédure expliquée ci-dessous, ce qui exige un équipement au moins aussi performant que celui utilisé pour le contrôle effectué précédemment.
- Soit retourner l'appareil à l'adresse indiquée au début de ce guide pour vérification et ajustage.

Il est possible d'effectuer un ajustage du CALYS 1500 en utilisation un instrument dont la précision est meilleure que 50 ppm. Pour ajuster l'appareil utiliser le menu **Menu → Maintenance** puis utiliser le mot de passe « 9456 ».

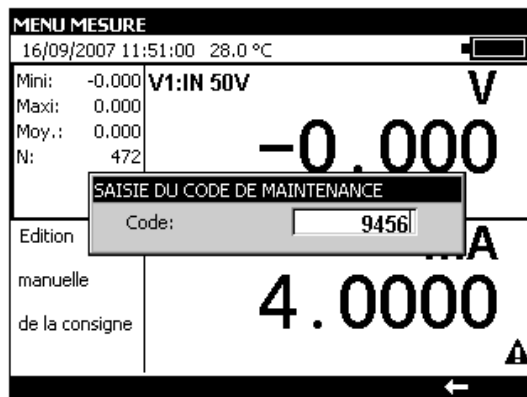


Pour quitter le mode Maintenance activer la touche de fonction **Fin**.

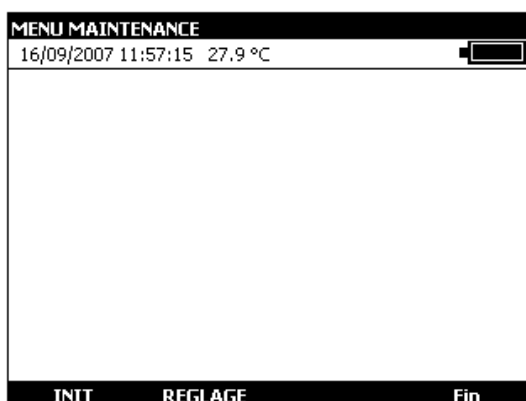

Pour ajuster le CALYS 1500 utiliser la touche de fonction **REGLAGE**. Effectuer les opérations de réglage dans l'ordre suivant :

- Mesure V1 : faire tous les calibres
- Mesure V2 : faire tous les calibres
- Offsets Ohms
- Auto-Ajustage
- Emission V2

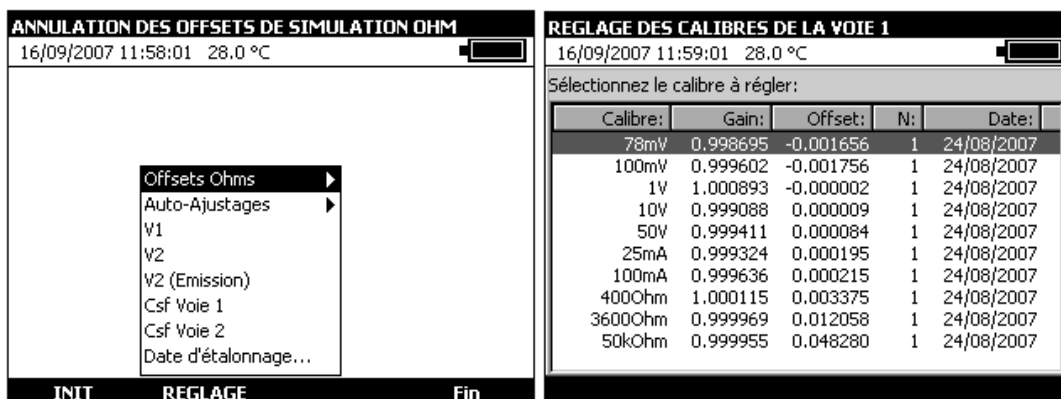

Pour chaque type d'ajustage sélectionner la fonction à étalonner avec les touches de navigation Haut et Bas et suivre les instructions indiquées dans les boites de dialogues

Si un étalonnage est effectué, il est possible de définir la date ainsi que le No de certificat

- Date d'étalonnage

Pour modifier la date d'étalonnage et saisir éventuellement la référence d'un certificat d'étalonnage utiliser le menu **REGLAGE → Date d'étalonnage**.



A.5.3 Nettoyage

Si le CALYS 1500 a besoin d'être nettoyé utiliser un tissu imbibé d'une solution de nettoyage non dissolvante. Arrêter l'appareil et essuyer la gaine et le clavier si nécessaire. L'introduction de tout liquide à l'intérieur de l'appareil risque de l'endommager définitivement.


B. PRISE EN MAIN



Afin d'utiliser l'appareil avec toute la sécurité nécessaire, tout opérateur doit lire attentivement le paragraphe A.4 (page 16) qui, entre autres, traite de la sécurité avant toute prise en main. Il est conseillé de lire aussi les paragraphes suivants :

- ✓ A.1.2 Déballage
- ✓ A.2.6 Batteries et chargeur
- ✓ A.5.3 Nettoyage


B.1 Mise en route

Positionner l'interrupteur « ON/OFF » de la face arrière sur la position « 1 » (§ A.2.3)

Brancher le chargeur. Le voyant  s'allume en rouge.


S'il s'agit d'une première utilisation, le voyant  s'allume en vert pendant le chargement du pack batteries. Attendre la fin du chargement (voyant éteint) avant de démarrer l'appareil en appuyant sur la touche de veille  pendant une seconde. La touche s'allume en bleu.

Après l'apparition du logo AOIP puis d'une fenêtre indiquant le test des EEPROM, un écran semblable à celui doit apparaître.

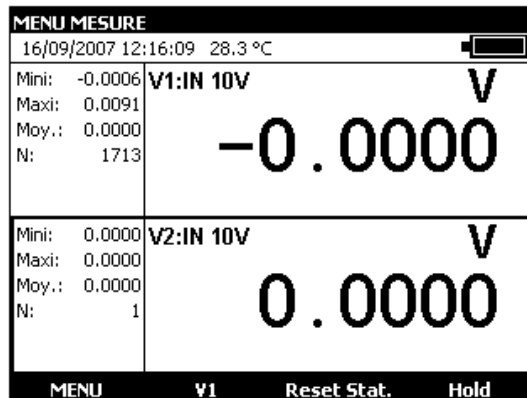



B.2 Mesure sur la voie V1

Pour pouvoir changer les fonctions Mesure de la voie V1, il faut qu'un rectangle entoure la fenêtre supérieure de l'écran. Si ce n'est pas le cas, sélectionner la voie en activant la fenêtre de mesure par la touche de fonction F2 (V1).

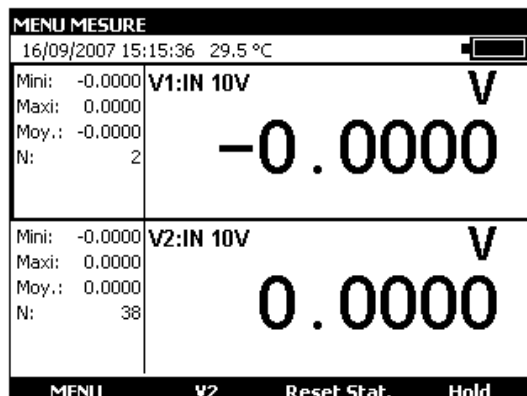


- Pour choisir une fonction de mesure, activer la touche F1 (Menu).
- Sélectionner le menu **Fonction ...** avec les touches de navigation et valider par la touche ENTER.

Une boîte de dialogue **MENU MESURE** s'affiche.

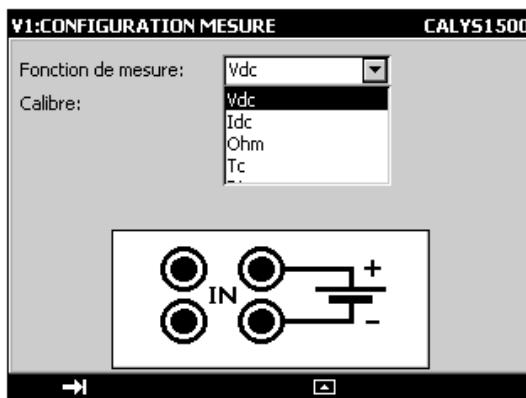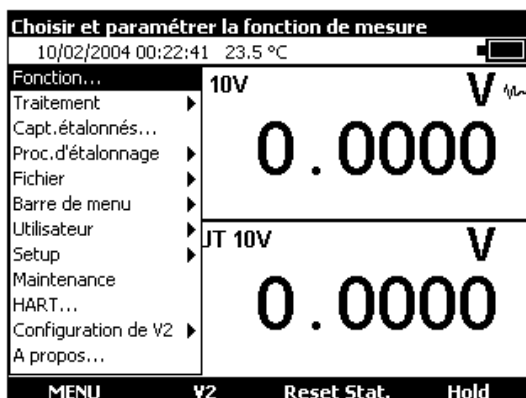


Les branchements de la voie V1 en mode mesure se font sur les quatre bornes « IN » situées dans la moitié supérieure de l'appareil

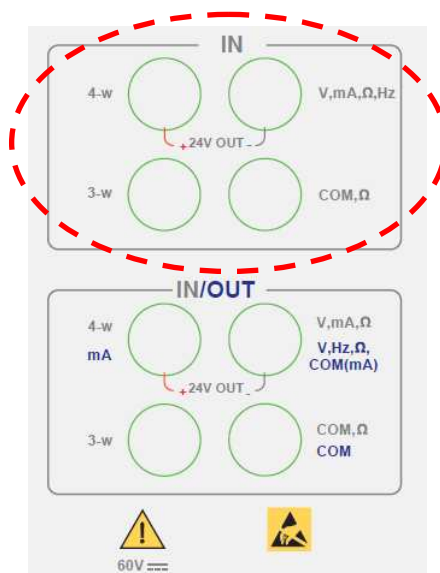

B.2.1 Mesure de tension continue

- Afficher la boîte de dialogue **MENU MESURE** :
- Sélectionner la fonction de mesure **Vdc** puis le calibre adapté à la mesure à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.

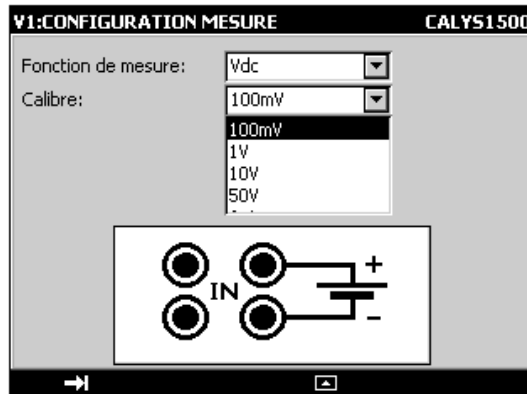

Les calibres suivants sont disponibles :

Calibre	100 mV	1 V	10 V	50 V	Auto
Résolution	1 μ V	10 μ V	100 μ V	1 mV	---
Impédance d'entrée	> 1 G Ω	> 1 G Ω	1 M Ω	1 M Ω	---

Le branchement de la source de tension continue à mesurer se fait entre les bornes V et COM.


B.2.2 Mesure de courant

- Afficher la boîte de dialogue **MENU MESURE** :
- Sélectionner la fonction de mesure **Idc** puis le calibre adapté à la mesure à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.

Suivant le calibre choisi, plusieurs modes de mesure sont disponibles :


Calibre	100 mA	4-20 mA	0-20 mA
Résolution	0,1 μ A	0,1 μ A	0,1 μ A
Impédance d'entrée	<30 Ω	<30 Ω <280 Ω si HART® ON	<30 Ω <280 Ω si HART® ON
Alimentation de la boucle	Non	Possible	Possible
Mise à l'échelle	Non	Linéaire ou quadratique	Linéaire ou quadratique

Si l'alimentation de la boucle est activée le branchement se fait entre les bornes 4-w et mA.

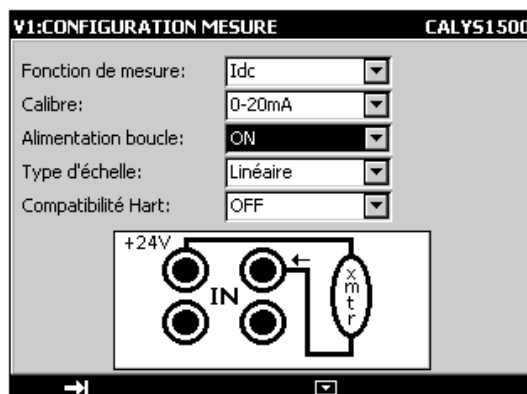

Dans ce cas, le CALYS 1500 alimente un transmetteur passif en 24V et mesure en même temps le courant établi par le transmetteur.

Si l'alimentation de la boucle est désactivée le branchement se fait entre les bornes mA et COM.

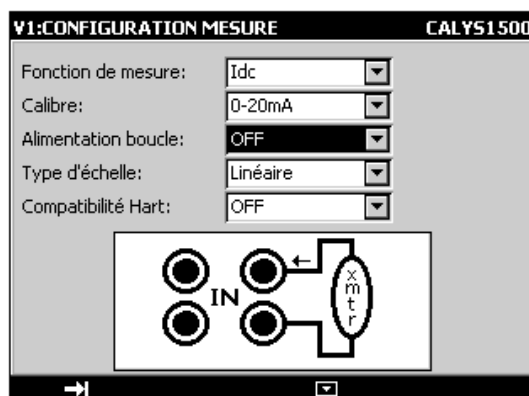


Lorsque la mise à l'échelle quadratique est activée, le calibre prend la racine carrée de son entrée et affiche le résultat en pourcentage. Par exemple si le calibre est connecté à la sortie d'un transmetteur de pression différentiel il affiche un résultat proportionnel au débit.


Si le courant d'entrée x varie entre a et b , la mise à l'échelle se fait selon la formule :

$$y = a + (b - a) \sqrt{\frac{(x - a)}{(b - a)}}$$

Dans le cas du calibre 0-20mA la courbe de mise à l'échelle est la suivante :

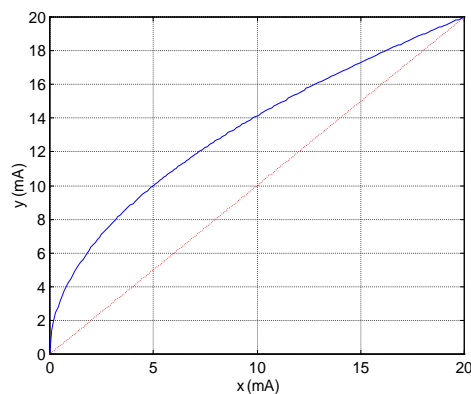


Dans le cas du calibre 4-20mA la courbe de mise à l'échelle est la suivante :

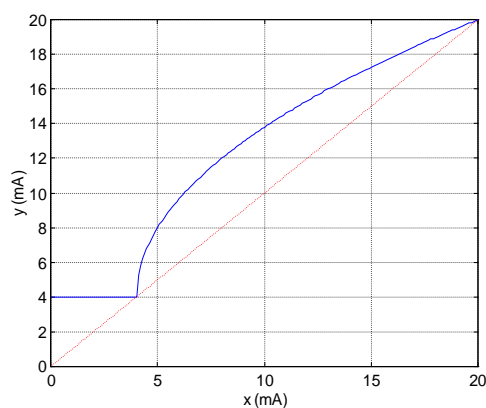

Le CALYS 1500 affiche dans la fenêtre une indication sur la configuration choisie à l'aide des icônes suivantes :


- : pour indiquer une Alimentation de boucle désactivée
- : pour indiquer une Alimentation de boucle activée
- : pour indiquer une échelle quadratique
- : pour indiquer une compatibilité HART®.

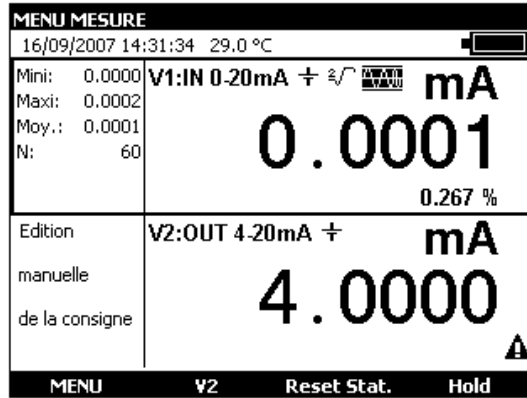

Lorsque les valeurs mesurées sont proches de la limite inférieure du calibre (0 mA ou 4 mA) une petite variation sur les valeurs mesurées se traduit par une variation plus importante sur les valeurs transformées (en %) à cause du caractère quadratique de la mise à l'échelle.

B.2.3 Mesure de résistance

- Afficher la boîte de dialogue MENU MESURE :
- Sélectionner la fonction de mesure Ohm puis le calibre adapté à la mesure à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.

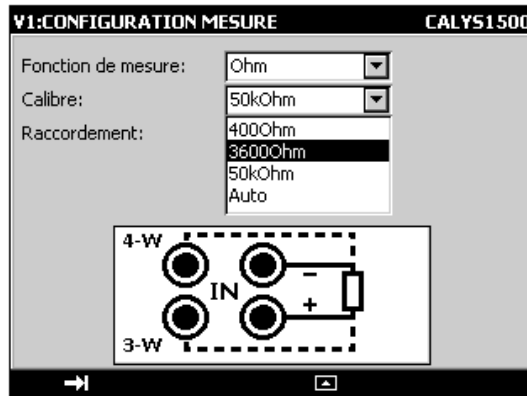

Les calibres suivants sont disponibles :

Calibre (1)	400 Ohm	3600 Ohm	50 KOhm	Auto
Résolution	1 mOhm	10 mOhm	0.1 Ohm	--
Courant de mesure	0.2 à 0.45 mA	0.2 à 0.45 mA	10 µA à 25 µA	

(1) Calibre 50 KOhm uniquement sur voie 1.


Pour effectuer une mesure de résistance en 3 fils correcte, il est nécessaire d'utiliser 3 conducteurs :

- ✓ de même longueur,
- ✓ de même diamètre,
- ✓ de même nature métallique


Le CALYS 1500 affiche un pictogramme représentant le montage utilisé (pour 2 fils, pour 3 fils ou pour 4 fils) pour effectuer la mesure. La détection du schéma de câblage se fait automatiquement par le calibrateur.

B.2.4 Test de continuité

- Afficher la boîte de dialogue **MENU MESURE** :
- Sélectionner la fonction de mesure **Continuité** à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.

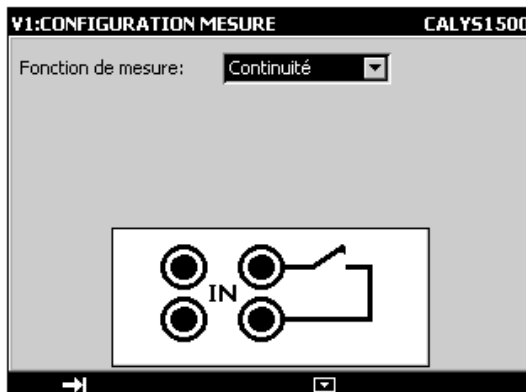


Le CALYS 1500 effectue une mesure de résistance dans ce mode et affiche « ouvert » si la résistance mesurée est supérieure à 1000 Ohm et « fermé » si la résistance mesurée est inférieure à 1000 Ohm.

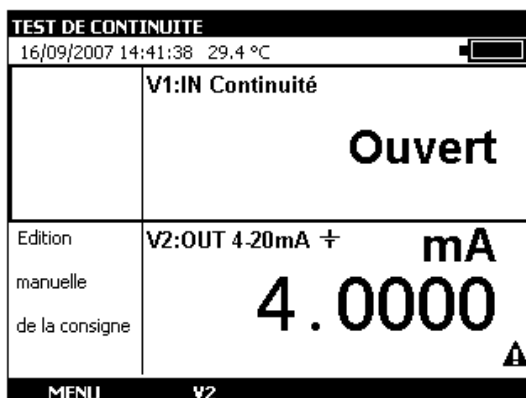

B.2.5 Mesure de fréquence

- Afficher la boîte de dialogue **MENU MESURE** :
- Sélectionner la « fonction de mesure » **Fréquence** puis le calibre adapté à la mesure à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.

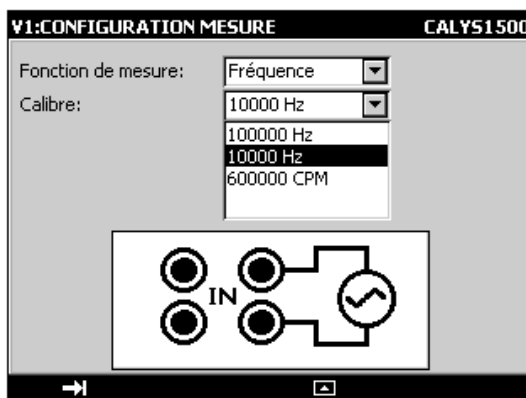

Le branchement se fait entre les bornes Hz et COM.

L'unité d'affichage est en hertz (Hz) pour les calibres 100000Hz et 10000Hz ou en coup par minute (CPM) pour le calibre 600000CPM.


La tension d'entrée des signaux périodiques ne doit pas dépasser 60 Volts pic-à-pic.

Les calibres suivants sont disponibles :


Calibre	10000 Hz	100000 Hz	600000 CPM
Résolution	1 mHz min	1 mHz min	0,001 CPM

B.2.6 Comptage d'impulsion

- Afficher la boîte de dialogue MENU MESURE :
- Sélectionner la « fonction de mesure » Comptage à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Entrer le temps de comptage à l'aide des touches alphanumériques.
- Valider par ENTER.

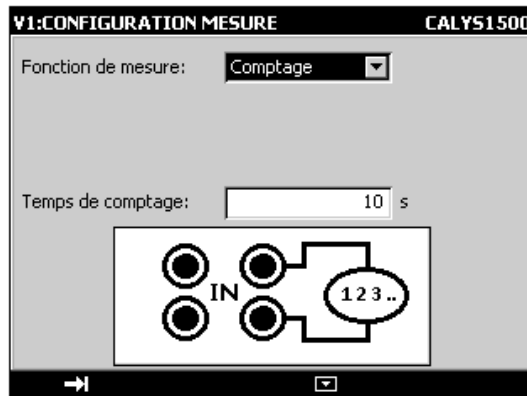


Le branchement se fait entre les bornes Hz et COM.
 Les signaux d'entrée sont transformés en signal logique.
 Si vous entrez un temps de comptage nul, le comptage dure indéfiniment.

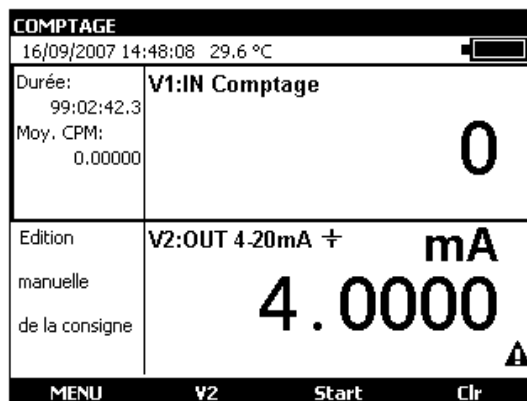

Pour déclencher le comptage valider la touche de fonction **Start** (« F3 »).
 Pour arrêter le comptage sans réinitialiser la valeur du compteur valider la touche **Stop** (« F3 »).
 Pour mettre à zéro la valeur du compteur, activer la touche **Clr** (F4)
 La durée de comptage est affichée dans la partie gauche de la fenêtre IN. Cette durée est réinitialisée après chaque arrêt de comptage.

B.2.7 Mesure Sondes résistives (Température)

- Afficher la boîte de dialogue **MENU MESURE** :
- Sélectionner la « fonction de mesure » **Rt** puis le « type de sonde » approprié à l'aide des touches de fonction et de navigation.

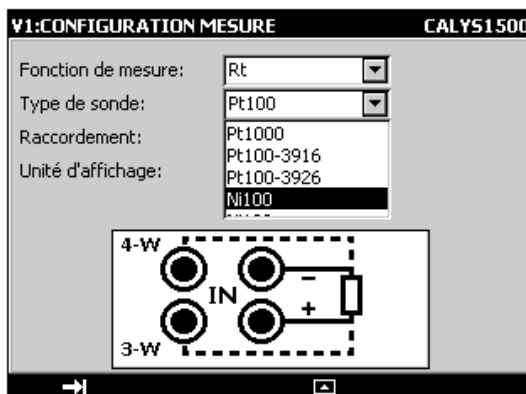

- Sélectionner le « raccordement » **Auto**, **2 Fils**, **3 Fils** ou **4 Fils** à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner l'unité d'affichage.
- Valider par ENTER.

Le branchement se fait selon le nombre de fils de la sonde résistive.

Les sondes suivantes sont disponibles :

Capteur	Libellé du type de sonde
Pt 50 ($\alpha = 3851$)	Pt50
Pt 100 ($\alpha = 3851$)	Pt100
Pt 100 ($\alpha = 3916$)	Pt100-3916
Pt 100 ($\alpha = 3926$)	Pt 100-3926
Pt 200 ($\alpha = 3851$)	Pt200
Pt 500 ($\alpha = 3851$)	Pt500
Pt 1 000 ($\alpha = 3851$)	Pt1000
Ni 100 ($\alpha = 618$)	Ni100
Ni 120 ($\alpha = 672$)	Ni120
Ni 1 000 ($\alpha = 618$)	Ni1000
Cu 10 ($\alpha = 427$)	Cu10
Cu 50 ($\alpha = 428$)	Cu50

α étant le coefficient de température de la sonde.


La détection du schéma de câblage se fait automatiquement par le calibrateur. Si l'on sélectionne Le CALYS 1500 affiche un pictogramme représentant le montage utilisé (pour 2 fils, pour 3 fils ou 4 fils) pour effectuer la mesure.

Afin de ne pas introduire d'erreur lors de la mesure en 3 fils, il est recommandé de :

- Mesurer à l'aide de conducteurs de même longueur, de même diamètre et de même nature métallique (une différence de 40 m Ω entre deux fils introduit une erreur d'environ 0,1°C).
- Soigner les connexions pour éviter l'apparition de forces électromotrices (f.e.m.) parasites.
- Utiliser des cosses à fourche pour diminuer la résistance de la connectique.

B.2.8 Mesure Thermocouple (Température)

- Afficher la boîte de dialogue **MENU MESURE** :
- Sélectionner la « fonction de mesure » **Tc** puis le « type de couple » approprié à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner l'unité d'affichage.
- Sélectionner le type de compensation de soudure froide (CSF) utilisée. Saisir la température de la CSF dans le cas d'une CSF programmée.
- Valider par ENTER.

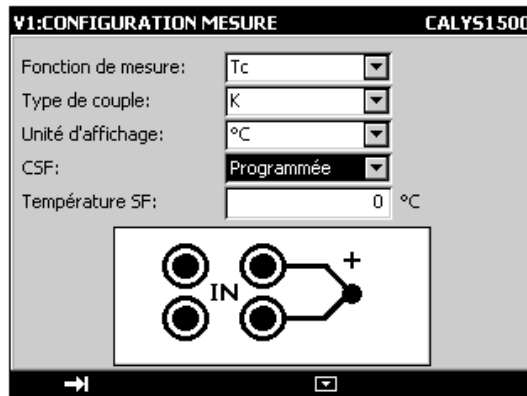


Les thermocouples disponibles sont : K, T, J, E, N, U, L, S, R, B, C, PL, MO, NiMo/NiCo.

Après un choc thermique important, il est recommandé de laisser l'appareil se stabiliser en température pour utiliser la jonction de référence interne (CSF) avec le maximum de précision.

B.2.9 Mesure de Thermistance (Température)

- Afficher la boîte de dialogue **MENU MESURE** :
- Sélectionner la « fonction de mesure » **Thermistance** puis sélectionner le « raccordement » **Auto**, **2 Fils**, **3 Fils** ou **4 Fils** à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Entrer les coefficients correspondant à la thermistance **Coeff. A**, **Coeff. B** et **Coeff. C**.
- Valider par ENTER.

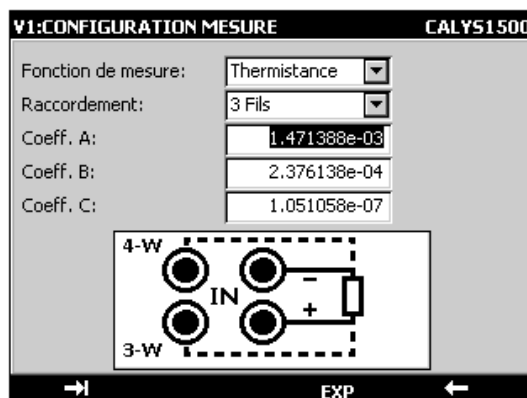

La détection du schéma de câblage se fait automatiquement par le calibre. Si l'on sélectionne Le CALYS 1500 affiche un pictogramme représentant le montage utilisé (pour 2 fils, pour 3 fils ou pour 4 fils) pour effectuer la mesure.

Sur voie 1, la mesure de thermistance se fait pour une dynamique de 0-50 KOhm, alors qu'elle est limitée à 0-3,6 KOhm sur la voie 2.

Afin de ne pas introduire d'erreur lors de la mesure en 3 fils, il est recommandé de :


- Mesurer à l'aide de conducteurs de même longueur, de même diamètre et de même nature.
- Soigner les connexions pour éviter l'apparition de forces électromotrices (f.e.m.) parasites.
- Utiliser des cosses à fourche pour diminuer la résistance de la connectique.

B.2.10 Mesure de pression

- Afficher la boîte de dialogue **MENU MESURE**



- Sélectionner la « fonction de mesure ».
- Choisir les unités (BAR, PSI, Pa, Atm, Kgcm2, cmHg, mmHg, inHg, mH2O, ftH2O, inH2O).
- Valider par ENTER.

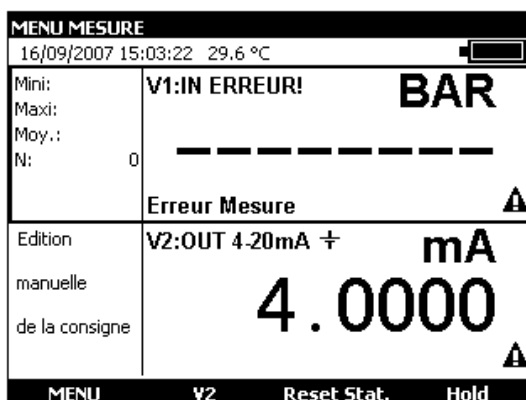

- Brancher le capteur de pression sur le côté droit de l'appareil (voir chapitre connecteurs latéraux). Dans le cas où celui-ci n'est pas connecté ou défectueux un message d'erreur apparaît à l'écran.

B.2.11 Modules au protocole HART®



Le protocole HART® (Highway-adressable remote transducer) est un protocole de communication sur boucle de courant continu (0-20 ou 4-20mA). Ce protocole permet, sans perturber la mesure de courant, de lire à la fois des mesures effectuées par le transmetteur HART®, de lire des informations liées à ce transmetteur (marque, Référence etc..), mais aussi de l'ajuster.

Le CALYS 1500 avec son module HART® associé (ACL500) permet d'effectuer l'ensemble de ces opérations.


Afin d'utiliser le CALYS 1500 en mode HART, il faut brancher l'appareil dans la boucle de courant (entre les bornes 24V Out de la voie V1) et disposer du « modem » spécifique ACL500 (connecté sur le côté de l'appareil).

Le calibrateur peut fournir l'alimentation de boucle par une résistance interne en série de 250 Ω.


Si une alimentation de boucle externe est utilisée, une résistance comprise entre 230 Ω et 270 Ω doit être connectée en série avec l'alimentation de boucle externe et l'émetteur.

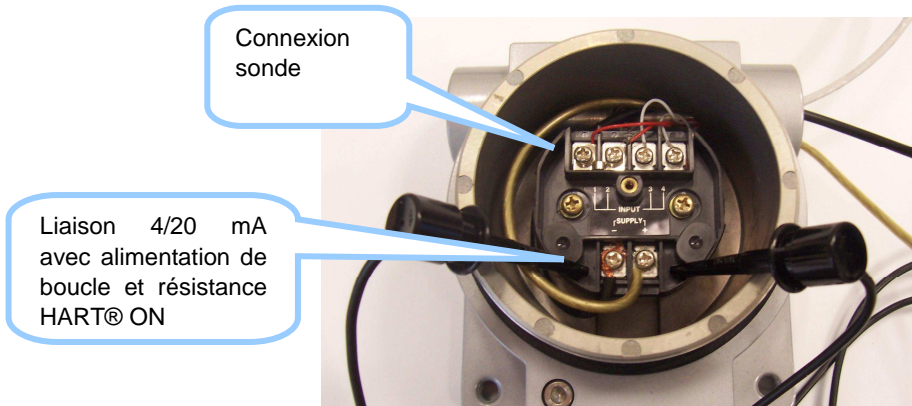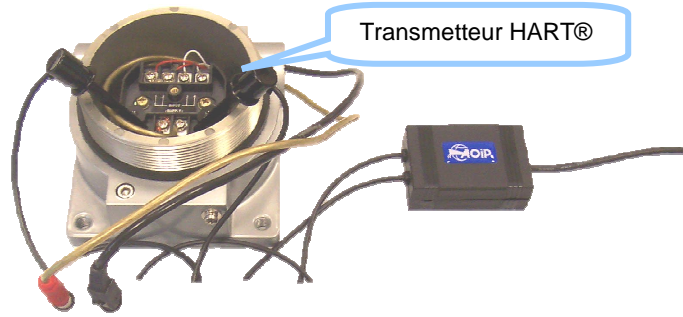

Pour configurer le CALYS 1500 dans ce mode il faut sélectionner la fonction « HART » à partir du « Menu » :

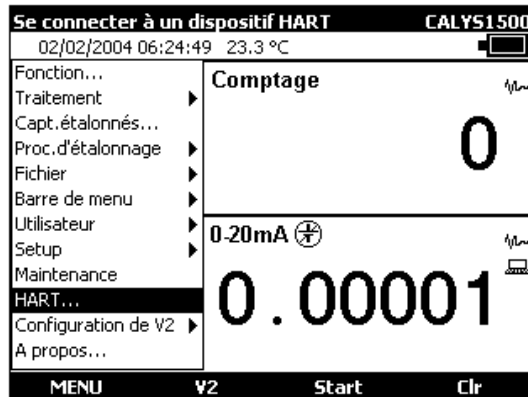

Un menu de configuration s'affiche alors :

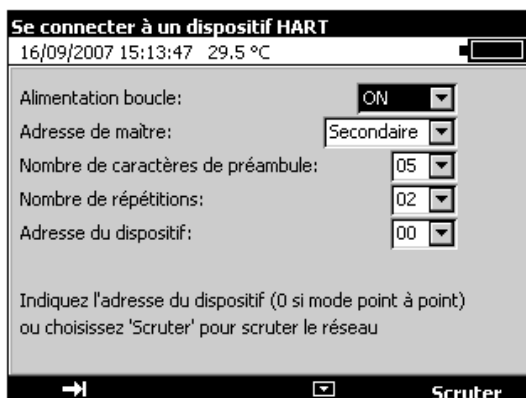

Se connecter à un dispositif HART
16/09/2007 15:13:47 29,5 °C

Alimentation boucle: ON

Adresse de maître: Secondaire

Nombre de caractères de préambule: 05

Nombre de répétitions: 02


Adresse du dispositif: 00

Indiquez l'adresse du dispositif (0 si mode point à point)
ou choisissez 'Scruiter' pour scruter le réseau

→ Scruiter

En premier, sélectionner si le CALYS 1500 alimentera la boucle HART (« On ») ou si celle-ci sera assurée par un autre équipement (« Off »).

Pour contrôler un réseau HART, il doit y avoir au moins un maître, mais il ne doit y en avoir qu'un dit « Primaire », les autres étant dit « Secondaires ». Sélectionner si l'appareil est le maître « Primaire » ou s'il s'agit d'un maître « Secondaire ».

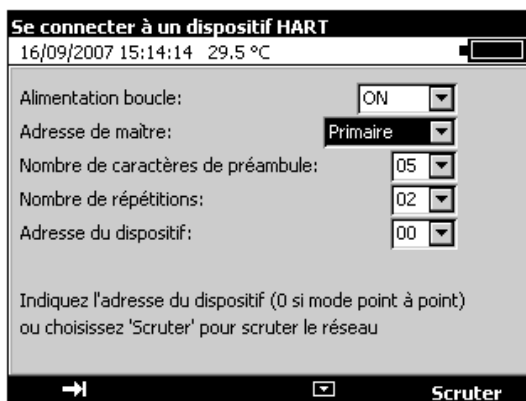

Se connecter à un dispositif HART
16/09/2007 15:14:14 29,5 °C

Alimentation boucle: ON

Adresse de maître: Primaire

Nombre de caractères de préambule: 05

Nombre de répétitions: 02


Adresse du dispositif: 00

Indiquez l'adresse du dispositif (0 si mode point à point)
ou choisissez 'Scruiter' pour scruter le réseau

→ Scruiter

Le paramètre « Nombre de caractères de préambule » est spécifique au protocole HART, il peut être défini entre les valeurs de « 03 » à « 15 ». Par défaut il se positionne sur la valeur « 05 ».

Le paramètre « Nombre de répétitions » est aussi spécifique à ce protocole, il peut être défini entre les valeurs de « 00 » à « 05 ». Par défaut il est initialisé à la valeur « 02 ».

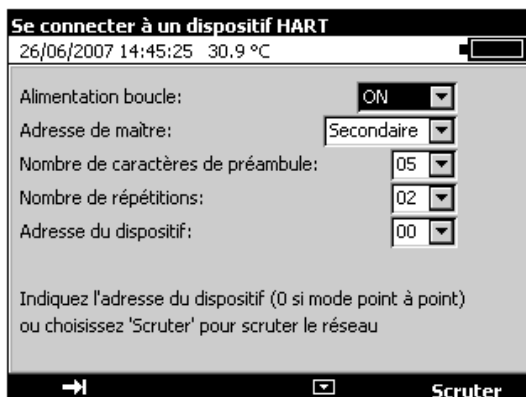

Se connecter à un dispositif HART
26/06/2007 14:45:25 30,9 °C

Alimentation boucle: ON

Adresse de maître: Secondaire

Nombre de caractères de préambule: 05

Nombre de répétitions: 02


Adresse du dispositif: 00

Indiquez l'adresse du dispositif (0 si mode point à point)
ou choisissez 'Scruiter' pour scruter le réseau

→ Scruiter


Entrer l'adresse du dispositif entre les valeurs « 00 » et « 15 » ou appuyer sur la touche F4 (« Scruiter») pour rechercher les équipements branchés. Le CALYS 1500 va alors interroger les 15 adresses du réseau afin de savoir qui répond et à quelle adresse.

Pour les adresses de « 01 » à « 15 », l'appareil se positionne à courant fixe. Pour l'adresse « 00 », l'appareil se positionne en mode point à point qui permet d'utiliser la boucle de courant dans toute sa dynamique et non pas à courant fixe. Si on ne dispose que d'un seul équipement, entrer « 00 » comme « Adresse du dispositif » pour utiliser ce mode point à point. Le capteur doit aussi être configuré à cette adresse « 0 ». Si ce n'est pas le cas, utiliser la scrutation pour trouver l'adresse du capteur et la changer en passant par les menus : « Configurer », « Sortie HART » (voir dans les explications suivantes).

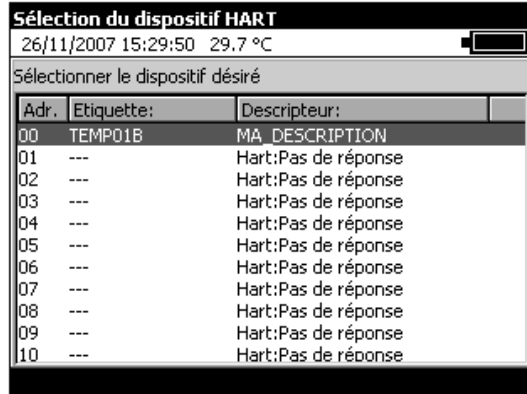

Exemple de scrutation avec un seul équipement branché, répondant à l'adresse « 00 ».


En sélectionnant une des adresses avec un équipement ayant répondu, on se retrouve avec un affichage du même type que si on avait entré directement une adresse valide :

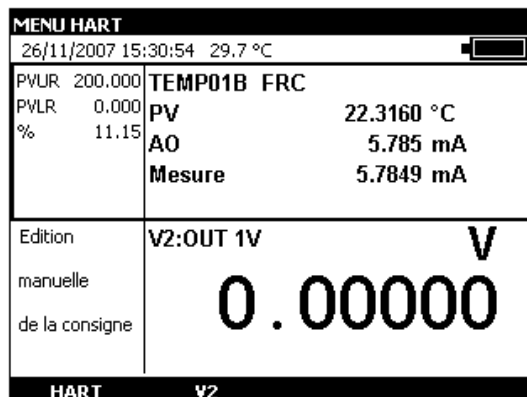


L'affichage dépend du type de capteur, dans le cas présent il s'agit d'un capteur de température en mode point à point à l'adresse « 0 »..

En appuyant sur la touche F1 (« HART »), on accède à un menu spécifique :

B.2.11.1 Connexion

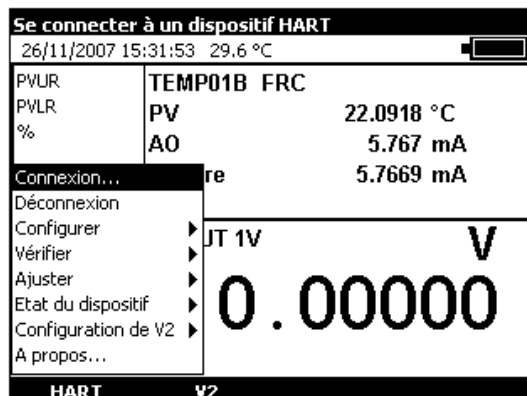


« Connexion » permet de se connecter à l'équipement sélectionné. On retrouve alors le même menu initial que lors du choix de la fonction « HART », il suffit de choisir l'adresse du capteur à utiliser.

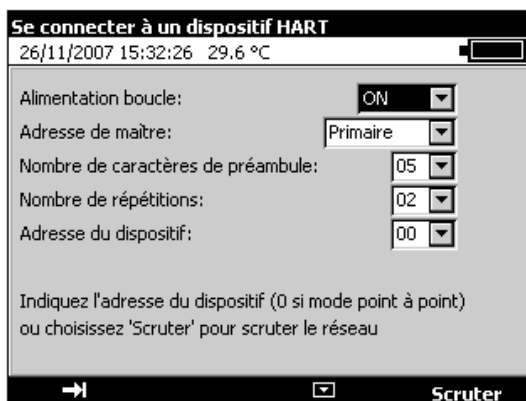


Se reporter en début du chapitre pour les explications.

B.2.11.2 Déconnexion

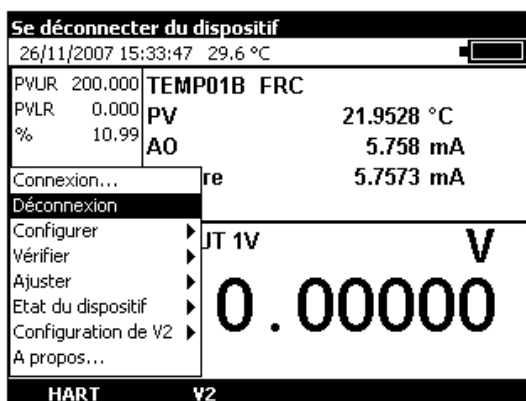


« Déconnexion » permet de se déconnecter du capteur HART et de revenir au menu initial.

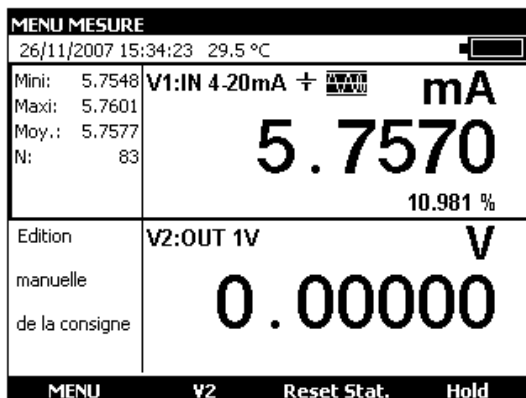

Le CALYS 1500 revient alors avec la voie V1 configurée sur la fonction 4-20mA, impédance HART activée.


B.2.11.3 Configuration

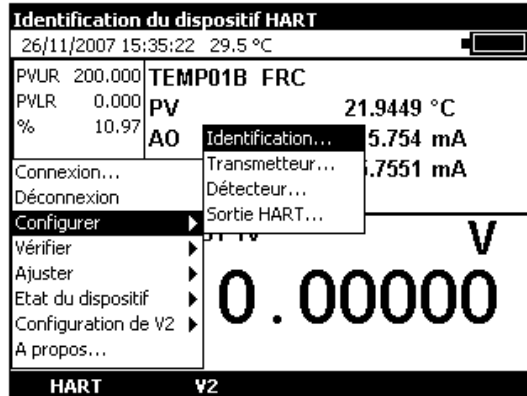


L'option « Configurer » du menu HART permet d'accéder à l' « Identification » de l'équipement sélectionné.




Un écran affiche alors les caractéristiques du capteur : Fabricant, Type, Id, version logicielle. On peut configurer le nom qui apparaîtra dans la fenêtre de mesure (Etiquette), changer la date (sous la forme jj mm aaaa), donner un nom de description (c'est celle-ci qui apparaît dans la liste des équipements lors de la scrutation), envoyer un message vers le capteur. Une fois les champs modifiés, appuyer sur la touche F2 (« Emettre ») pour envoyer ces informations vers l'équipement.

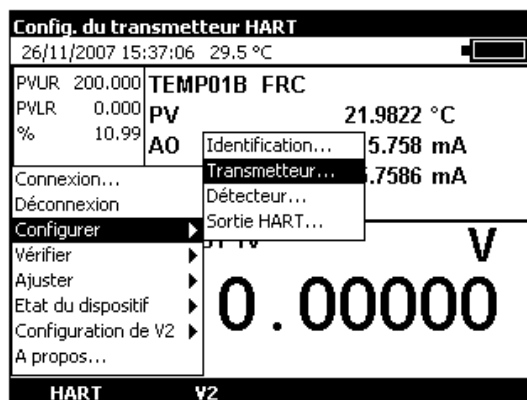


On accède à la configuration du capteur en choisissant « Transmetteur », de l'option « Configurer » du menu HART.

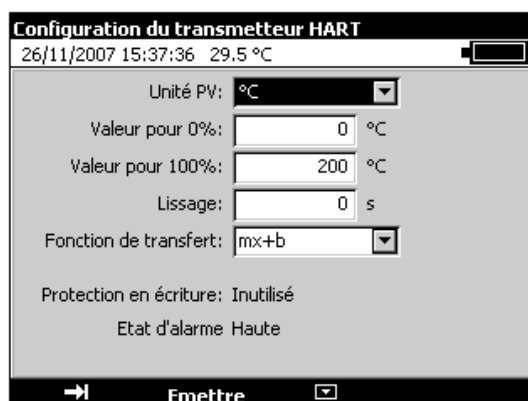

Dans le cas de ce capteur de température, on peut changer l'unité « °C » ou « F », définir les valeurs s d'affichage pour 0% et 100%, définir un temps de lissage (en S) ou choisir l'utilisation d'une fonction de transfert (linéaire ou racine carrée). Ne pas oublier d' « Emettre » (touche F2) les nouveaux paramètres vers l'équipement pour qu'ils soient pris en compte.

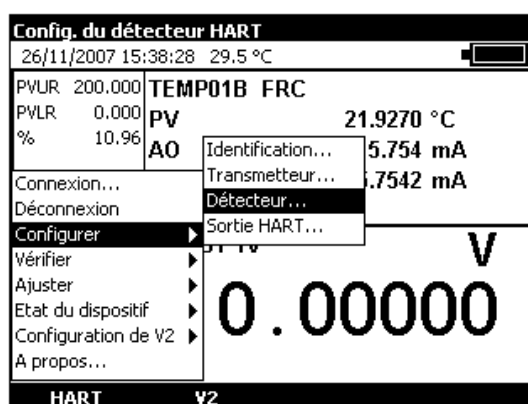

L'option configuration du détecteur n'est pas supportée par tous les capteurs.

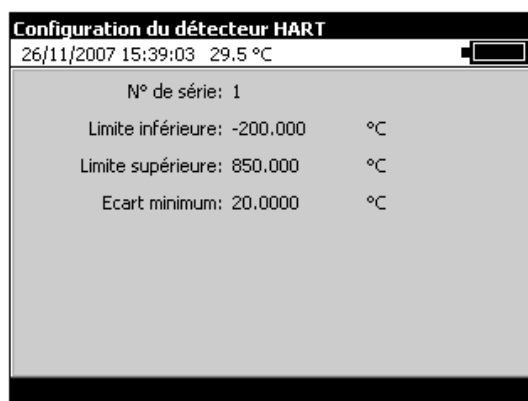

Ne pas oublier d' « Emettre » (touche F2) les nouveaux paramètres vers l'équipement pour qu'ils soient pris en compte.




La « Configuration » de la « Sortie HART » permet d'accéder à l'adressage de l'équipement.




On utilise cette configuration pour changer l'adresse de l'équipement connecté (par exemple pour passer au mode point à point dans le cas d'un seul capteur).


B.2.11.4 Vérification

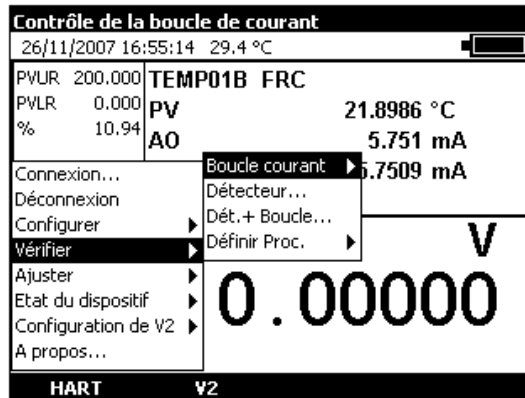


L'option « Vérifier » du menu HART, permet l'accès aux vérifications de la Boucle de courant, du Détecteur, du Détecteur et de la Boucle de Courant.

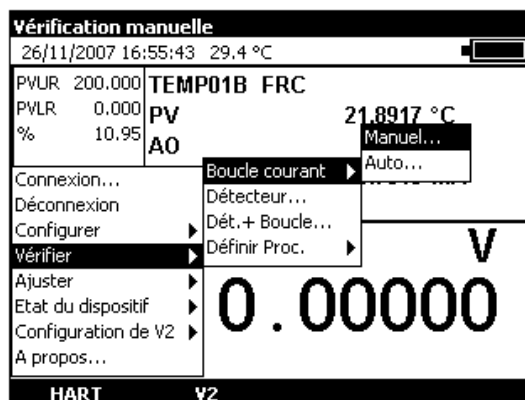

La vérification de la Boucle de courant peut être manuelle ou Automatique.

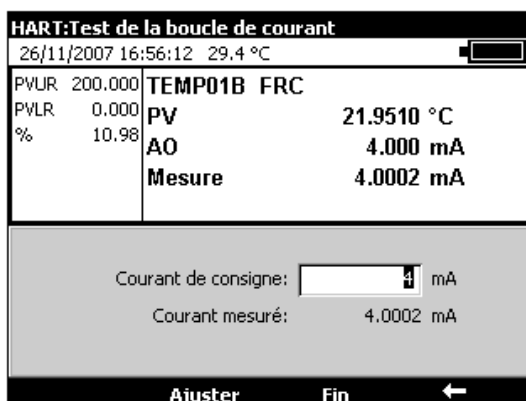


En mode « Manuel », on définit un courant de consigne (4mA dans l'exemple ci-dessus) et on ajuste ce dernier en appuyant sur la touche F2 (« Ajuster »).

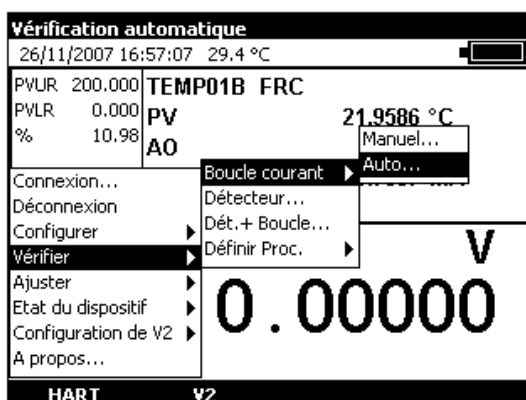

En mode Vérification de Boucle de courant en Automatique, le CALYS 1500 recherche une procédure programmée correspondant à l'équipement en test.




En l'absence de cette dernière, il propose d'en créer une. Répondre par les touches F1 (« OUI ») ou F2 (« NON »).

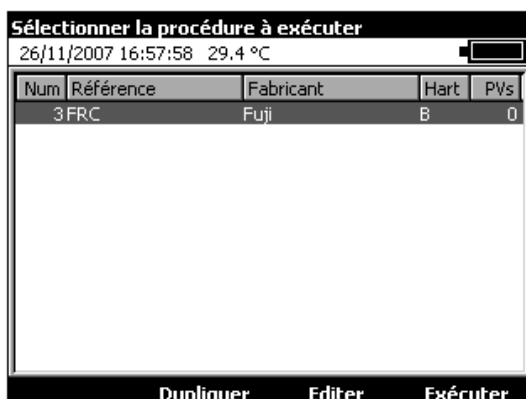


Une fois créée, appuyer sur la touche F3 pour l' « Editer ».



Les paramètres généraux sont ceux renvoyés par le capteur, ils peuvent être changés.

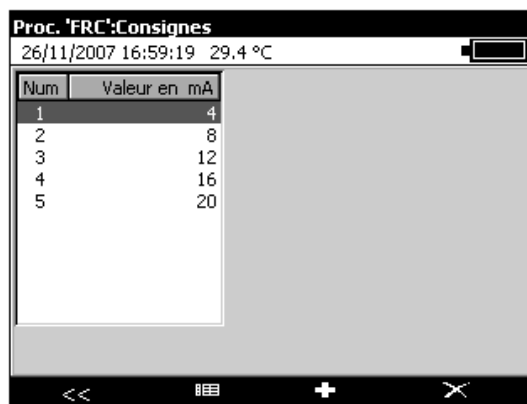

Les consignes peuvent être changées. On peut en retirer ou en supprimer avec les touches F2 à F4. Une fois celles-ci mise en conformité avec la procédure souhaitée, valider avec la touche « ENTER ».

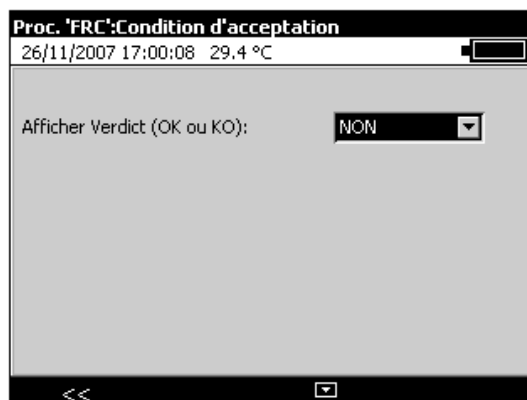

Possibilité d'ajouter un affichage du verdict en fin de la vérification : « OUI » pour affichage « OK » ou « KO », « NON » pour ne pas afficher de rapport.

Sélectionner la procédure à exécuter
26/11/2007 17:00:36 29,4 °C

Num	Référence	Fabricant	Hart	Pvs
3	FRC	Fuji	B	0

Dupliquer Editer Exécuter

Une fois la procédure définie, on peut l' « Exécuter » avec la touche F4, la « Dupliquer » avec la touche F2 ou la modifier (« Editer ») avec la touche F3. Le « B » dans la colonne HART indique qu'il s'agit d'une procédure de vérification de la Boucle.

FRC:Exécution de l'étalonnage
26/11/2007 17:01:14 29,4 °C

Fabricant: Fuji

N° Série: 1

Opérateur:

Commentaire:

Etape Ajustage: Non précisé

→ Exécuter ←

Lors de l'exécution, vous pouvez entrer le numéro de série de l'équipement, le nom de l'opérateur, un commentaire. Ces informations figureront dans le rapport (PV) de vérification.

MENU HART
26/11/2007 17:01:52 29,4 °C

Fabricant: Fuji

N° Série: 1

Opérateur:

Commentaire:

Etape Ajustage: Non précisé


Avant ajustage

Après ajustage


Non précisé

→ ▾


Choisir l'étape d'ajustage : « Avant ajustage », « Après ajustage » ou « Non précisé ».

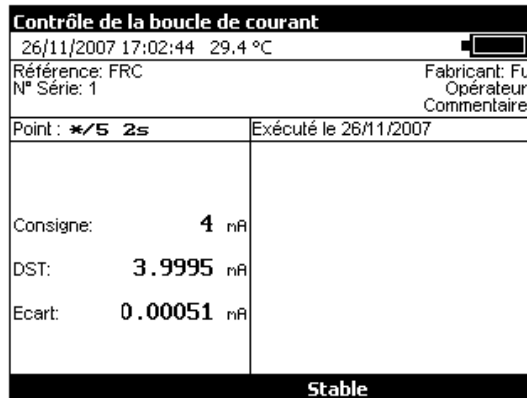



Le CALYS 1500 exécute alors pas à pas les différentes étapes définies pour la vérification. On peut accélérer la procédure en appuyant sur la touche F3 (« Stable ») lorsqu'on juge que la stabilité est satisfaisante.

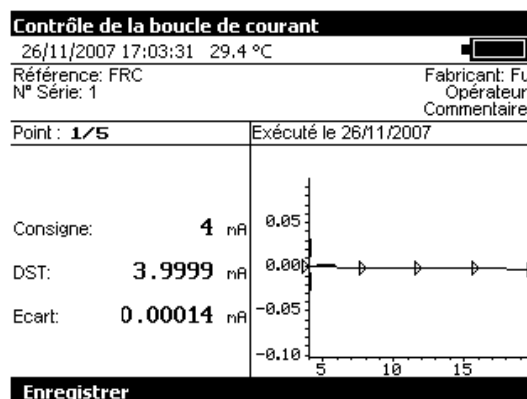


A la fin de la procédure de Vérification, on peut « Enregistrer » le résultat avec la touche F1 ou sortir avec la touche « ENT ».

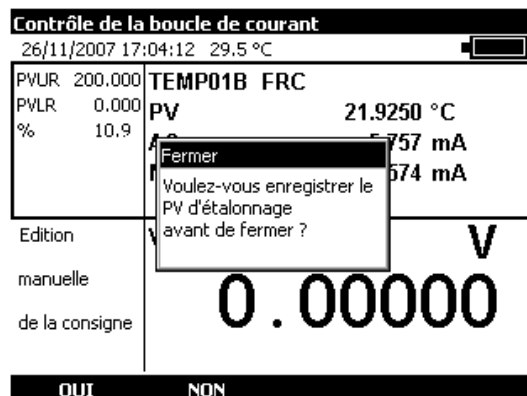


Dans ce cas l'appareil demande si on veut « enregistrer le PV d'étalonnage avant de fermer ». Répondre par les touches F1 (« OUI ») ou F2 (« NON »).

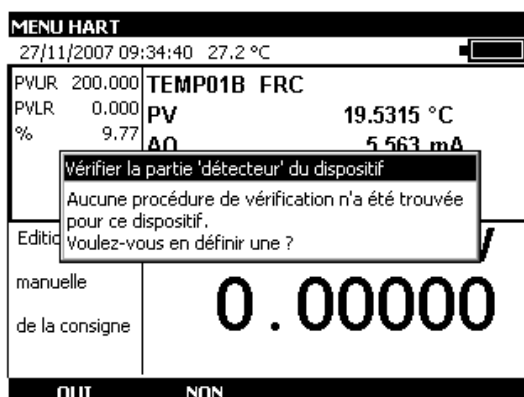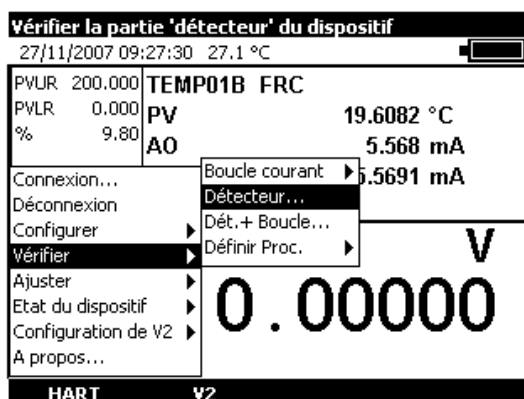


Pour créer une procédure de vérification de la partie détecteur, appuyer sur la touche F1 (« OUI »), sinon annulez en appuyant sur la touche F2 (« NON »).

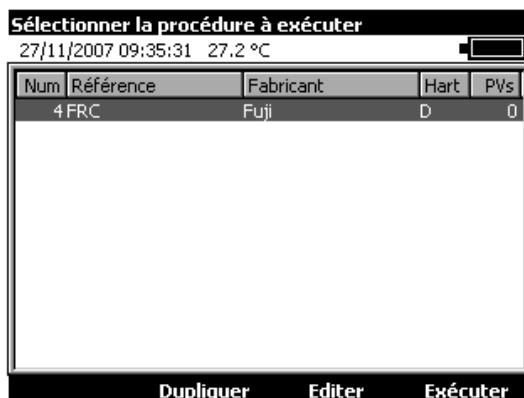

Dans le cas de la création d'une procédure, la lettre « D » dans la colonne HART indique qu'il s'agit d'une procédure de vérification du détecteur. Editer cette dernière pour en terminer la création.

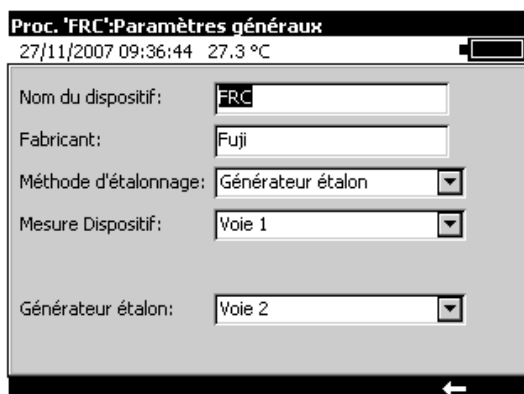


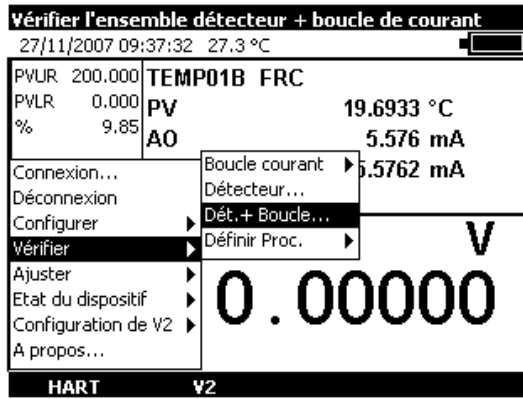



Possibilité de vérification simultanée du détecteur et de la Boucle de courant.



- Pour créer une procédure de vérification de la partie détecteur, appuyer sur la touche F1 (« OUI »), sinon annulez en appuyant sur la touche F2 (« NON »).

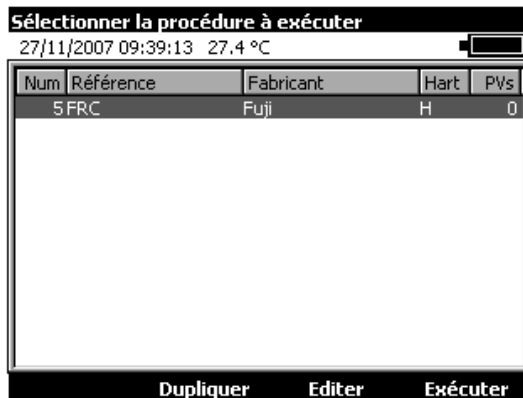


- Dans le cas de la création d'une procédure, la lettre « H » dans la colonne HART indique qu'il s'agit d'une procédure de vérification du détecteur et de la boucle. Editer cette dernière pour en terminer la création.

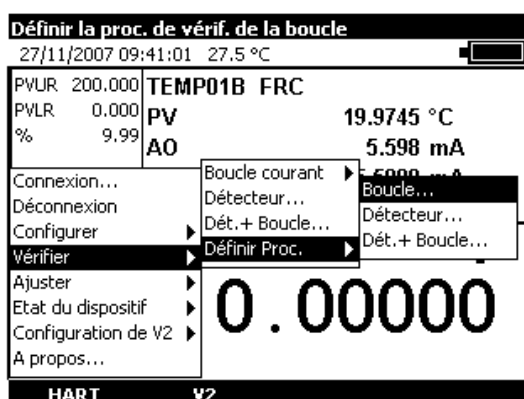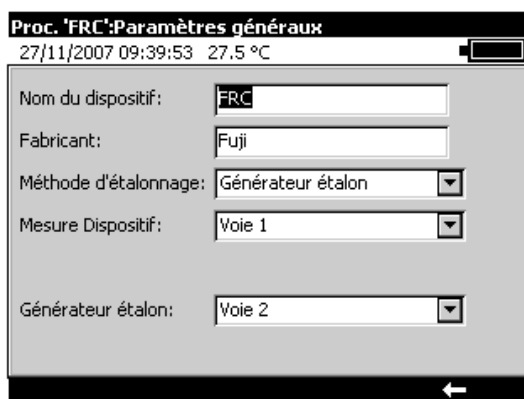


A partir de la rubrique « HART », « Vérifier », « Définir Procédure » on peut directement éditer les 3 types de procédures de vérification : Boucle, Décteur, Décteur + Boucle. Se reporter aux paragraphes adéquats dans les explications ci-dessus.

B.2.11.5 Ajustage


Il est possible d'ajuster la Boucle de courant et/ou le Décteur.

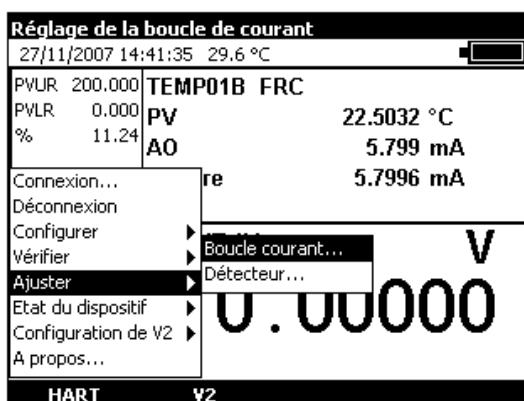


- Pour ajuster la Boucle de courant, sélectionner « Ajuster », « Boucle de courant » dans le menu « HART ».

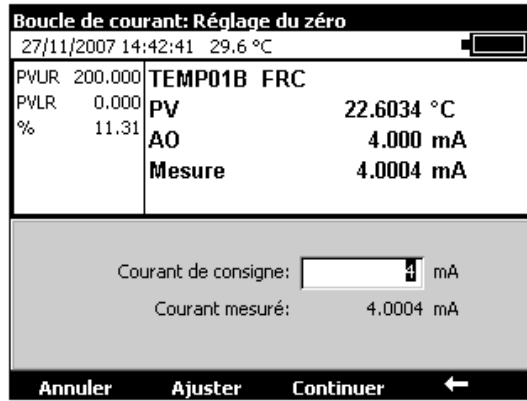


- Editer la valeur du courant selon la consigne souhaitée pour le réglage du zéro. Appuyer sur la touche F2 (« Ajuster ») lorsque le dispositif est prêt. Ensuite appuyer sur la touche F3 (« Continuer ») pour passer au point suivant.

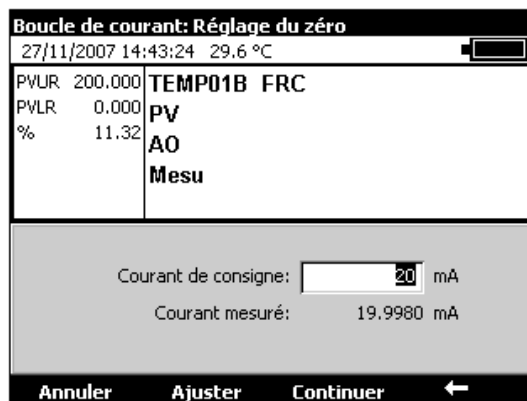

- Editer la valeur du courant selon la consigne souhaitée pour le réglage du gain. Appuyer sur la touche F2 (« Ajuster ») lorsque le dispositif est prêt. Ensuite appuyer sur la touche F3 (« Fin ») pour terminer l'opération d'ajustage.

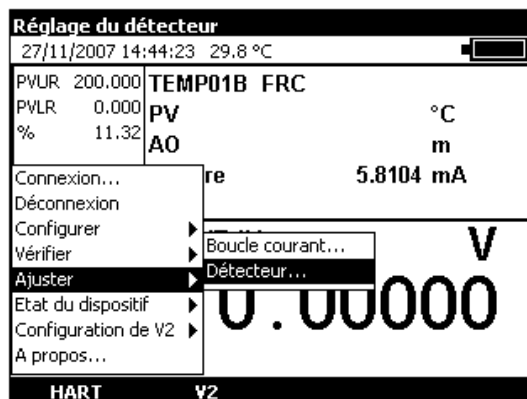


L'ajustement du détecteur n'est pas supporté par tous les équipements HART.

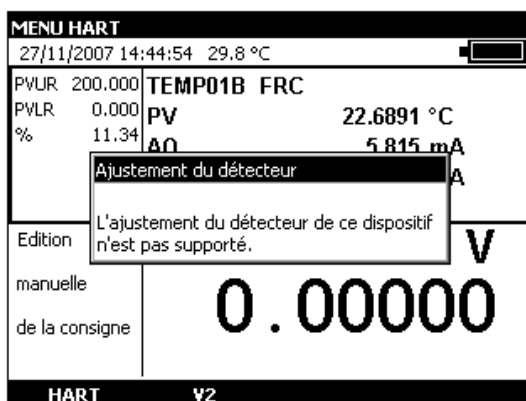

Dans le cas d'un capteur supportant cette fonctionnalité l'écran est lié au capteur.

B.2.11.6 Etat du dispositif

La rubrique « Etat du dispositif » du menu HART permet d'accéder à : l'état du dispositif, l'effacement de l'indication de configuration modifiée et à la réinitialisation du dispositif.

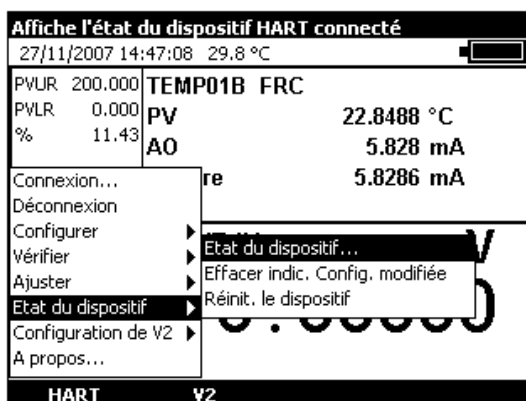


Pour accéder à l'Etat du dispositif, choisir les rubrique « Etat du dispositif », Etat du dispositif » dans le menu HART.




Un tableau affiche alors certains registres d'état du dispositif :

- Mauvais fonctionnement du dispositif : indique que l'équipement ne fonctionne pas correctement. Se reporter alors à la notice de cet équipement et vérifier la compatibilité avec l'opération en cours.
- Configuration modifiée : cette case indique que la configuration a été modifiée. Il est possible de réinitialiser cette information dans le chapitre suivant.
- Redémarrage à froid : indique un redémarrage à froid ???
- Etat plus détaillé disponible : indique qu'un état plus détaillé est disponible ???
- Courant de boucle fixé : indique que le courant est fixé, ce qui n'est pas le cas en mode point à point par exemple.
- Boucle de courant saturée : revoir les branchements en fonction de la notice des équipements.
- Variable autre que PV hors limites :
- Variable primaire (PV) hors limite :


Une fois l'état constaté, appuyer sur la touche F1 (« OK ») pour revenir au fonctionnement normal.

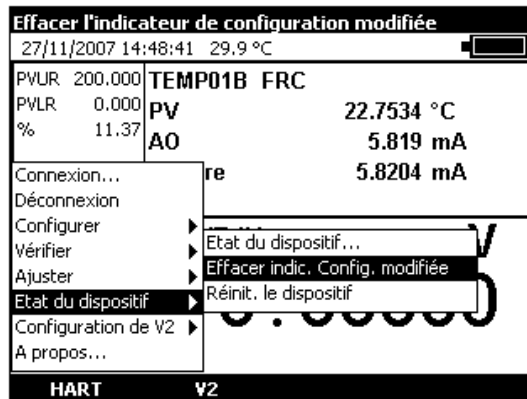


Cette rubrique sert à effacer l'indicateur de Configuration modifiée.

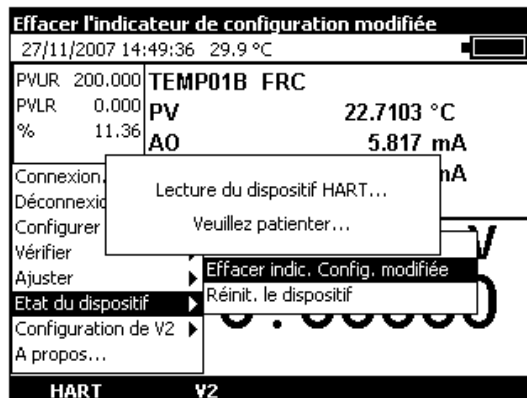

Valider et attendre la fin du message de dialogue.

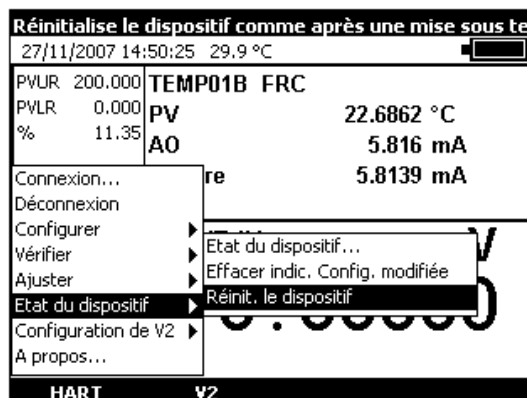


Comme son nom l'indique, cette rubrique sert à réinitialiser le dispositif comme après une mise sous tension.

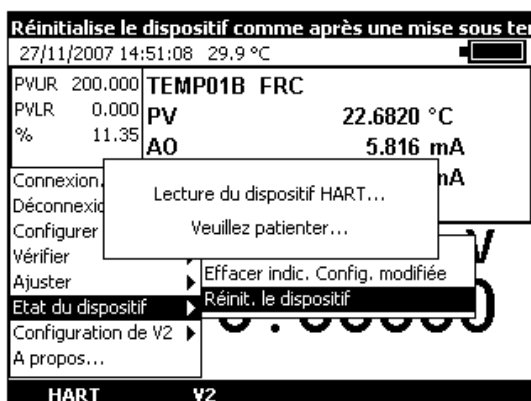

Valider et attendre la fin du message de dialogue.

B.3 Génération / Simulation ou Mesure sur la voie V2


La Voie V2 peut être utilisée en Génération/Simulation ou en Mesure. L'accès à cette voie s'effectue à partir de la touche de fonction **F2** (V2). L'appui sur cette touche rend la fenêtre V2 (émission/simulation ou Mesure) active : Un rectangle entoure alors la fenêtre inférieure de l'écran.

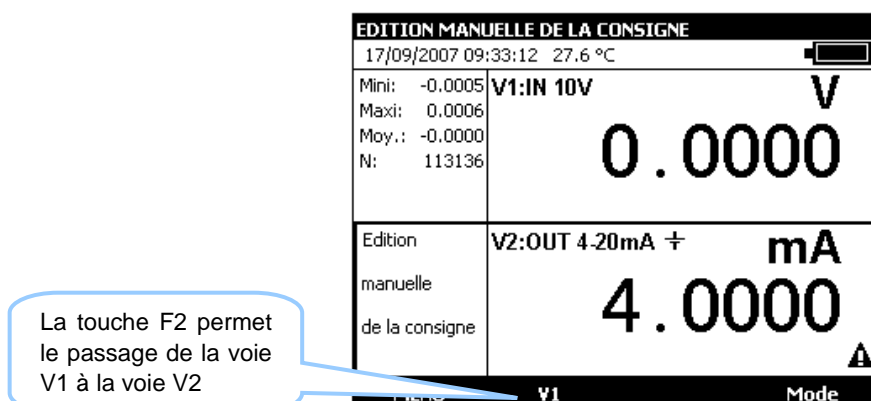

B.3.1 Mode Génération/Simulation


L'accès au mode Génération/Simulation de la voie V2 s'effectue à partir de la touche de fonction **F1** (Menu). Si on est en mode Mesure :

- Sélectionner **Configuration de V2** (vers le bas de la liste déroulante) et **Emission** à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.

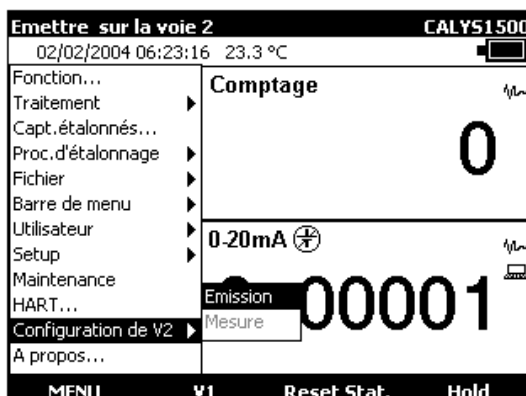


Pour choisir une fonction de Simulation, activer la touche **F1** (Menu).

Les branchements en mode Emission se font sur les quatre bornes « IN/OUT » situées dans la moitié inférieure de l'appareil:

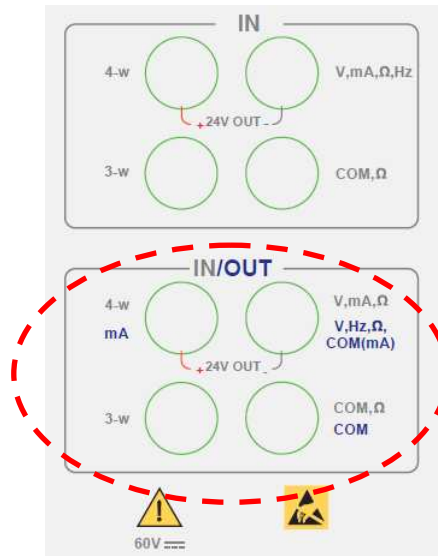

B.3.1.1 Génération de tension continue

- Afficher la boîte de dialogue CONFIGURATION EMISSION :
- Sélectionner la fonction d'émission Vdc puis le calibre adapté à la mesure à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.

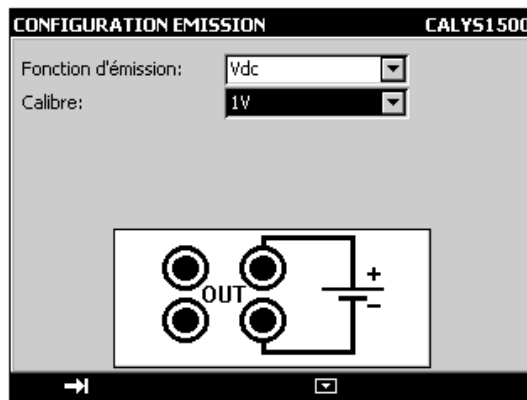

Les calibres suivants sont disponibles :

Calibre	100 mV	1 V	10 V	50 V
Résolution	1 μ V	10 μ V	100 μ V	100 μ V
Impédance de sortie	< 1 Ω	<1 Ω	<1 Ω	<1 Ω
Charge min	1 KOhm	2 KOhm	4 KOhm	4 KOhm

Le branchement de la source de tension se fait entre les bornes V et COM.


B.3.1.2 Génération de courant

- Afficher la boîte de dialogue **CONFIGURATION EMISSION** :
- Sélectionner la fonction de mesure **Idc** puis le calibre à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.


Suivant le calibre choisi, plusieurs modes d'émission sont disponibles :

Calibre	25 mA	4-20 mA	0-20 mA
Résolution	0,1 μ A	0,1 μ A	0.1 μ A
Alimentation de la boucle	Non	Possible	Possible
Mise à l'échelle	Non	Linéaire ou quadratique	Linéaire ou quadratique


Le branchement se fait entre les bornes mA et COM.

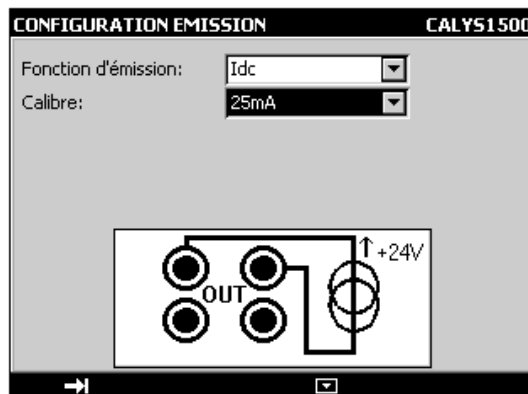

Si l'alimentation de la boucle est activée, le CALYS 1500 simule un transmetteur passif alimenté par 24V en interne.

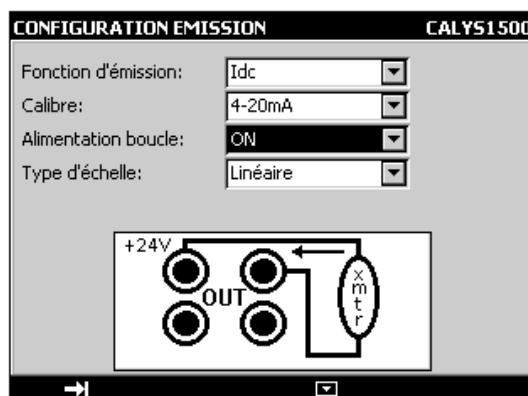

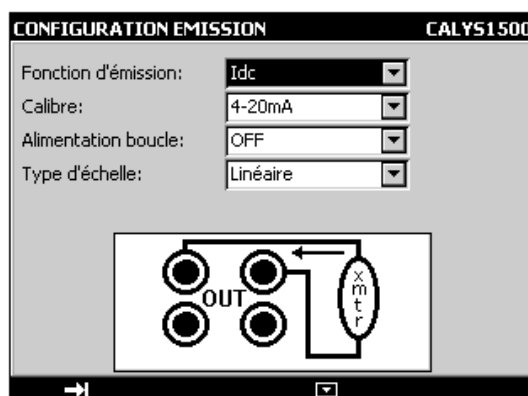

Si l'alimentation de la boucle est désactivée, le CALYS 1500 simule un transmetteur passif alimenté par une source de tension externe.



Lorsque la mise à l'échelle quadratique est sélectionnée il faut l'activer en utilisant le menu **Menu → Mise à l'échelle**. Une fois la mise à l'échelle activée l'utilisateur saisie les valeurs à simuler dans l'unité de la nouvelle échelle.

Le CALYS 1500 affiche dans la fenêtre une indication sur la configuration choisie à l'aide des icônes suivantes :


-  : pour indiquer une Alimentation de boucle désactivée
-  : pour indiquer une Alimentation de boucle activée

$\sqrt{\quad}$: pour indiquer une échelle quadratique
 Se reporter au paragraphe 0 (Mesure de courant) pour une explication sur la mise à l'échelle quadratique.

B.3.1.3

B.3.1.4 Simulation de résistance

- Afficher la boîte de dialogue **CONFIGURATION EMISSION** :
- Sélectionner la fonction de mesure **Ohm** puis le calibre à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner le courant de mesure (continu ou pulsé)
- Valider par ENTER.

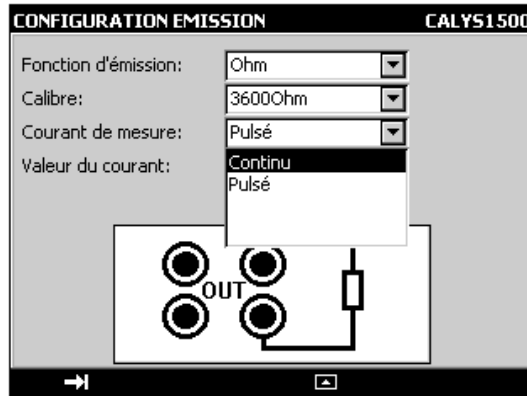

Les calibres suivants sont disponibles :


Calibre	400 Ohm – 1 mA	400 Ohm – 4 mA	3600 Ohm
Résolution	1 mOhm	1 mOhm	10 mOhm
Courant de mesure	0.1-1 mA	1-4 mA	0.1-1 mA
Temps d'établissement	< 10 ms	< 10 ms	< 10 ms

Si le courant de mesure est trop important, l'indication (Hors Gamme) s'affiche dans la fenêtre d'émission.
 La fonction simulation de résistance peut être utilisée indifféremment en montages 2, 3 ou 4 fils.

En cas d'utilisation d'un système d'acquisition fonctionnant en scrutation, s'assurer que la mesure effectuée par le transmetteur ait bien lieu au minimum 1 ms après la présence du courant

B.3.1.5 Simulation de sonde résistive (température)

- Afficher la boîte de dialogue **CONFIGURATION EMISSION** :
- Sélectionner la « fonction d'émission » **Rt** puis le « type de sonde » approprié à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner l'unité d'affichage
- Sélectionner le courant de mesure (continu ou pulsé)
- Sélectionner la gamme de courant
- Valider par ENTER.

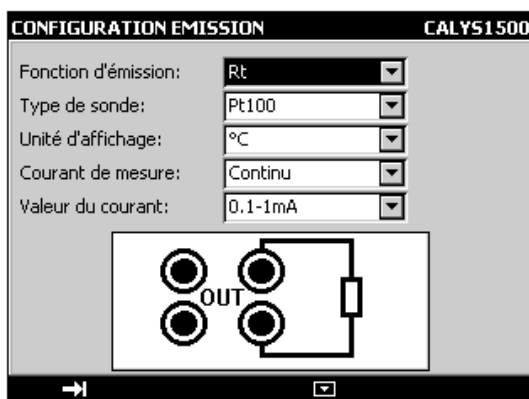

Le branchement se fait entre les deux bornes Ω .
Les sondes suivantes sont disponibles :


Capteur	Libellé du Type de sonde
Pt 50 ($\alpha = 3851$)	Pt50
Pt 100 ($\alpha = 3851$)	Pt100
Pt 100 ($\alpha = 3916$)	Pt100-3916
Pt 100 ($\alpha = 3926$)	Pt 100-3926
Pt 200 ($\alpha = 3851$)	Pt200
Pt 500 ($\alpha = 3851$)	Pt500
Pt 1 000 ($\alpha = 3851$)	Pt1000
Ni 100 ($\alpha = 618$)	Ni100
Ni 120 ($\alpha = 672$)	Ni120
Ni 1 000 ($\alpha = 618$)	Ni1000
Cu 10 ($\alpha = 427$)	Cu10
Cu 50 ($\alpha = 428$)	Cu50

La fonction simulation de sonde de température à résistance peut être utilisée indifféremment en montages 2, 3 ou 4 fils.

De même que pour la fonction simulation de résistance, en cas d'utilisation d'un système d'acquisition fonctionnant en scrutation, s'assurer que la mesure effectuée par le transmetteur ait bien lieu au minimum 1 ms après la présence du courant.

B.3.1.6 Simulation de thermocouple (température)

- Afficher la boîte de dialogue **CONFIGURATION EMISSION** :
- Sélectionner la « fonction d'émission » **Tc** puis le « type de couple » approprié à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner l'unité d'affichage
- Sélectionner le type de compensation de soudure froide (CSF) utilisée. Saisir la température de la CSF dans le cas d'une CSF programmée.
- Valider par ENTER.

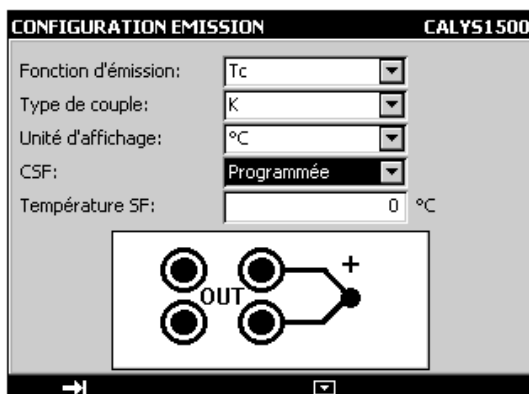


Les thermocouples disponibles sont : K, T, J, E, N, U, L, S, R, B, C, PL, MO, NiMo/NiCo.

Après un choc thermique important, il est recommandé de laisser l'appareil se stabiliser en température pour utiliser la jonction de référence interne (CSF) avec le maximum de précision.

B.3.1.7 Simulation de thermistance


- Afficher la boîte de dialogue **CONFIGURATION EMISSION** :
- Sélectionner la « fonction d'émission » **Thermistance** à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner le courant de mesure (continu ou pulsé)
- Entrer les coefficients correspondant à la thermistance **Coeff. A**, **Coeff. B** et **Coeff. C**.
- Valider par ENTER.

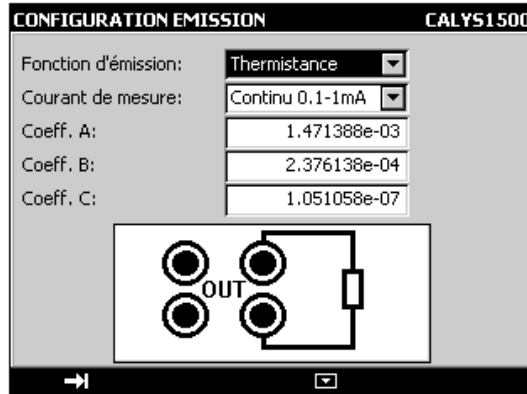

Attention, sur la voie 2 la simulation de thermistance est limitée à 3600 Ohm pour une gamme de courant 0.1 mA-1 mA et à 400 Ohm pour une gamme 1 mA-4 mA.

B.3.1.8 Génération de fréquence

- Afficher la boîte de dialogue **CONFIGURATION EMISSION** :
- Sélectionner la « Fonction d'émission » **Fréquence** puis le calibre à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner le « Type de Sortie » **Signal**.
- Saisir le rapport cyclique entre 20 et 80%.
- Saisir l'amplitude du signal entre 0 et 20 V.
- Valider par ENTER.

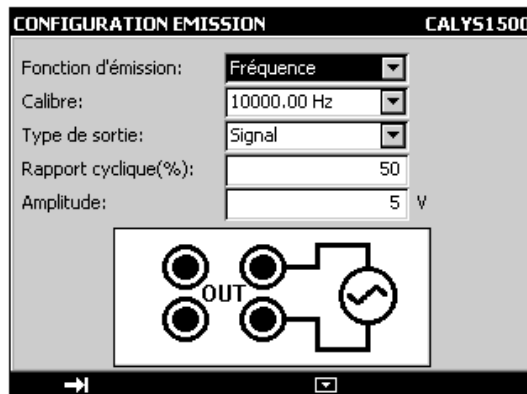


Les calibres suivants sont disponibles :

Calibre	10000 Hz	100000 Hz
Résolution	0.01 Hz	0.1 Hz
Amplitude Max	20 V	20 V

Suivant le calibre choisi, l'affichage est en Hz ou en coup par minute (CPM).
Le branchement de la source de fréquence générée se fait entre les bornes Hz et COM.

B.3.1.9 Génération de fréquence sur contact sec

- Afficher la boîte de dialogue **CONFIGURATION EMISSION** :
- Sélectionner la « Fonction d'émission » **Fréquence** puis le calibre à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner le « Type de Sortie » **Contact sec**.
- Saisir le rapport cyclique entre 20 et 80%
- Valider par ENTER.

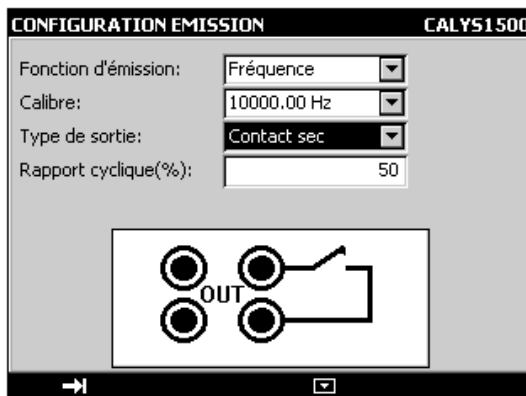


Les calibres suivants sont disponibles :

Calibre	10000 Hz	100000 Hz
Résolution	0,01 Hz	0.1 Hz
Amplitude Max	20 V	20 V

Suivant le calibre choisi, l'affichage est en Hz ou en coup par minute (CPM).
Le branchement de la source de fréquence générée se fait entre les bornes Hz et COM.

B.3.1.10 Génération d'impulsions


- Afficher la boîte de dialogue **CONFIGURATION EMISSION** :
- Sélectionner la « Fonction d'émission » **Impuls. (<10Hz)** ou **Impuls. (>10Hz)** à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Sélectionner le « Type de Sortie » **Signal**.
- Saisir l'amplitude du signal entre 0 et 20 V
- Valider par ENTER.

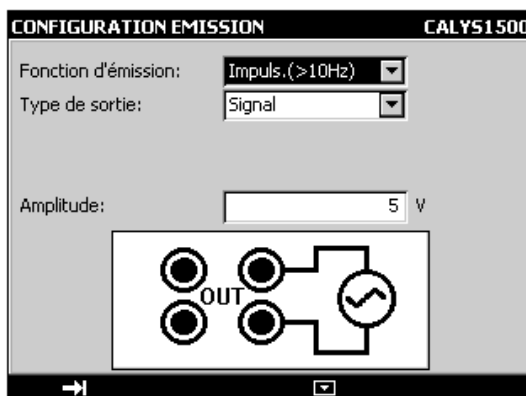

Le pictogramme apparaît dans la fenêtre Emission.

Pour modifier les paramètres par défaut appuyer sur ENTER ou passer par le menu **Configuration ...** puis **Impulsions**


...

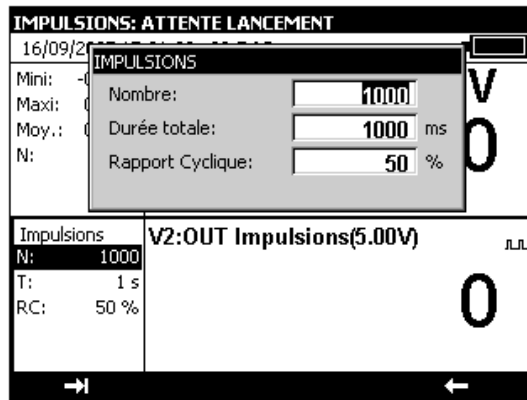


Les paramètres sont :


- Nombre : nombre d'impulsions à générer entre 1 et 8 000 000.
- Durée totale : la durée de la salve en millisecondes (<10Hz) entre 0,05 et 100 000 000 ou en secondes (>10Hz) entre 0,02 et 10000 000
- Rapport cyclique : le rapport cyclique entre 20 et 80 %

Pour commencer la génération d'impulsions appuyer sur **Start** (F3).

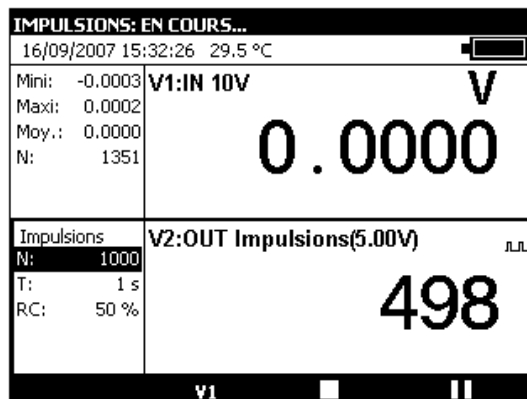

Pendant la génération des impulsions une barre de progression indique l'état d'avancement. Les touches de fonction permettent de contrôler la génération :

La touche  permet d'arrêter à tout moment la génération

La touche  permet de suspendre la génération


La touche  permet de commencer ou reprendre la génération

Le pictogramme  dans la fenêtre d'émission indique une génération suspendue.

B.3.2 Mode Mesure

L'accès au mode Mesure de la voie V2 s'effectue à partir de la touche de fonction **F1 (Menu)** à la rubrique **Configuration de V2** (vers le bas de la liste déroulante)

- Si on est en Emission, sélectionner **Mesure** à l'aide des touches de fonction et de navigation.
- Valider par ENTER.

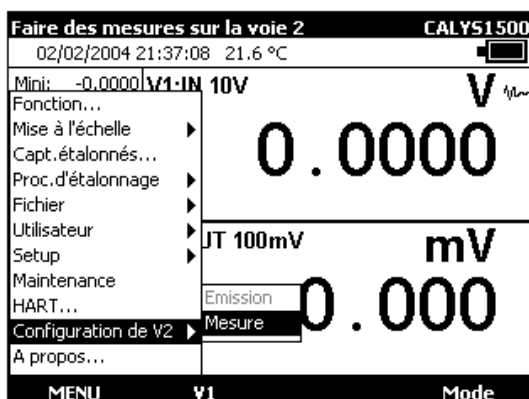

Pour choisir une fonction de Mesure, activer la touche **F1 (Menu)**.

Sélectionner le menu **Fonction ...** avec les touches de navigation et valider par la touche ENTER. Le mode Mesure de la voie V2 étant identique au mode Mesure de la voie V1, se reporter au chapitre B.2.


Les branchements en mode Mesure (V2) se font sur les quatre bornes « IN/OUT » situées dans la moitié droite de l'appareil.

C. OPERATIONS AVANCEES

C.1 Modes de Simulation

Plusieurs modes de fonctionnement pour l'émission sont disponibles dans le CALYS 1500 pour faciliter la vérification rapide et la calibration des instruments et des transmetteurs.

Pour changer le mode d'émission activer la fenêtre émission à l'aide de la touche de fonction **OUT (F2)**.

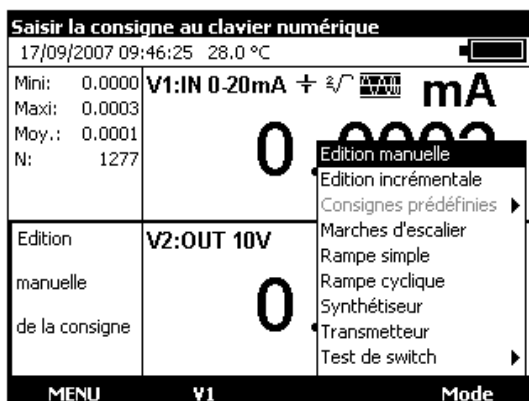

Lorsque la fenêtre émission est activée le CALYS 1500 se met par défaut en mode **Edition manuelle**.

Pour accéder aux autres modes sélectionner le menu **Mode** à l'aide de la touche de fonction F4. Sélectionner un mode d'émission à l'aide des touches Haut/Bas du navigateur et valider par ENTER.


Pour quitter un mode d'émission et revenir au mode par défaut appuyer sur la touche ESC.

C.1.1 Mode Edition manuelle

Dans ce mode, la valeur à émettre peut être saisie directement à l'aide des touches alphanumérique.

La valeur saisie apparaît en bas de la fenêtre émission pendant la saisie.

Pour annuler la saisie appuyer sur la touche ESC. Pour émettre la valeur saisie valider par la touche ENTER.

EDITION MANUELLE DE LA CONSIGNE	
17/09/2007 09:35:07 27.6 °C	
Mini: 0.0000 Maxi: 0.0002 Moy.: 0.0001 N: 100	V1:IN 0-20mA \pm $\frac{\sqrt{2}}{2}$  mA 0.0001 0.245 %
Edition manuelle de la consigne	V2:OUT 10V 0.0000 1.234567
V1	

Consigne entrée manuellement


C.1.2 Mode Edition incrémentale

Lorsque ce mode est activé le pictogramme apparaît dans la fenêtre d'émission.

Utiliser les 4 touches du navigateur pour éditer la valeur à émettre.

Pour sélectionner un digit utiliser les touches Gauche \triangleleft et Droite \triangleright du navigateur. Le digit éditable apparaît en affichage inversé (blanc sur noir).


Pour incrémenter/décrémenter le digit sélectionné utiliser la touche Haut \triangle ou Bas ∇ du navigateur.

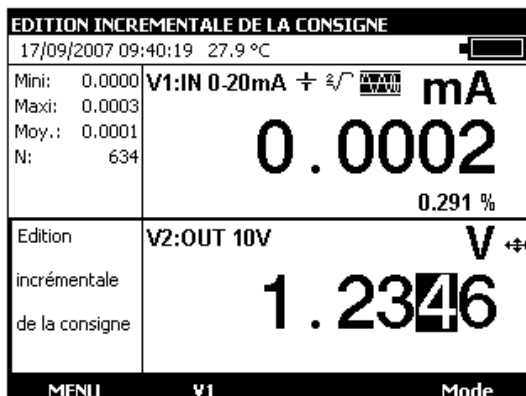


La valeur affichée est directement active, il n'est donc pas nécessaire de la valider.

C.1.3 Mode Consignes prédéfinies

Ce mode est disponible pour la fonction d'émission en courant continu sur les calibres 0-20 mA ou 4-20 mA seulement. Deux types de consignes prédéfinies sont proposés : Test de vannes et Pourcentage de la pleine échelle (% de la PE).

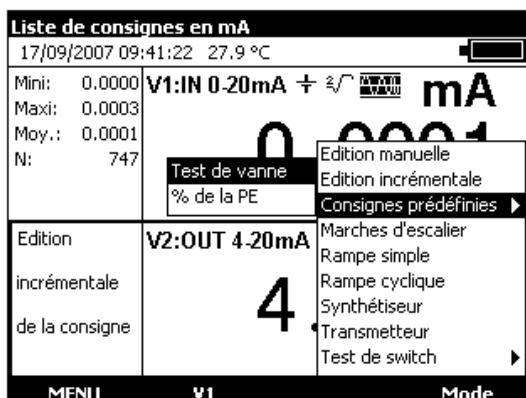


Dans le cas de test de vanne les valeurs prédéfinies sont affichées à gauche de la fenêtre d'émission. Le pictogramme s'affiche à droite de la fenêtre.

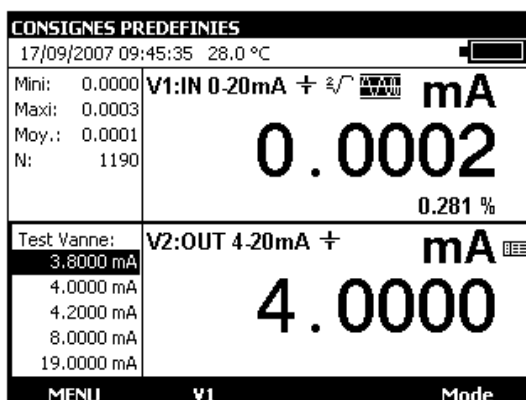


Les touches Haut/Bas du navigateur permettent de sélectionner la consigne dans la liste. La touche ENTER permet d'émettre la consigne sélectionnée. Les touches Gauche/Droite du navigateur permettent d'émettre la consigne précédente/Suivante. Les touches numériques 0 - 9 permettent de saisir au clavier la valeur à émettre.


Dans le cas des valeurs prédéfinies en pourcentage de la pleine échelle le pictogramme apparaît à gauche de la fenêtre d'émission.

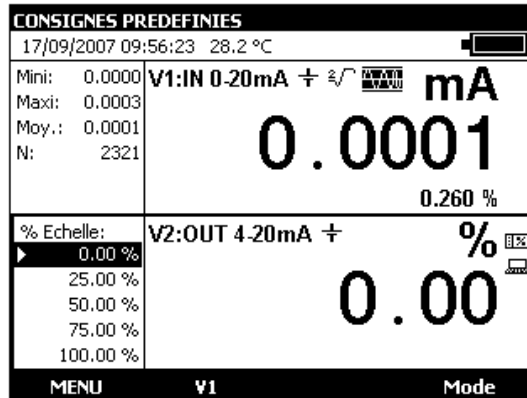

Le pictogramme indique une mise à l'échelle. Pour visualiser la mise à l'échelle appliquée utiliser dans le **Menu** la rubrique **Mise l'échelle**, puis **Définir**

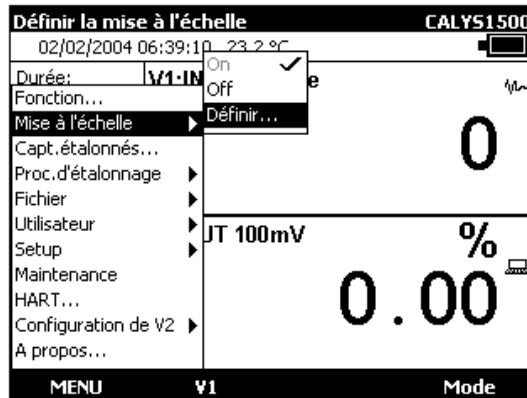


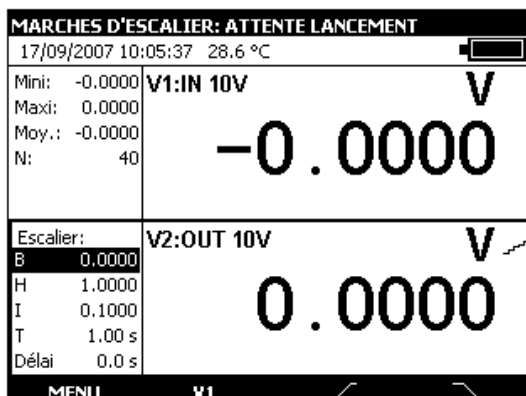
Vous pouvez la modifier en éditant les couples de valeur

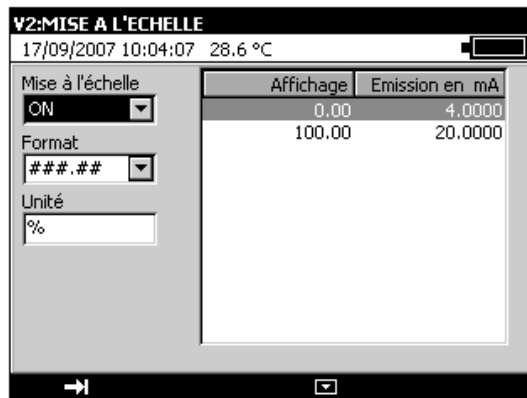



C.1.4 Mode Marches d'escalier


Ce mode permet de programmer une progression incrémentale de la fonction d'émission active.

Lorsque ce mode est activé le pictogramme  apparaît dans la fenêtre d'émission.



La touche de fonction  permet de lancer un cycle d'incréments croissants et la touche  permet de lancer un cycle d'incréments décroissants.

Les paramètres par défaut de ce mode sont affichés à gauche de la fenêtre d'émission. Pour changer ces paramètres appuyer sur ENTER ou utiliser le menu **Menu** → **Mode...**.

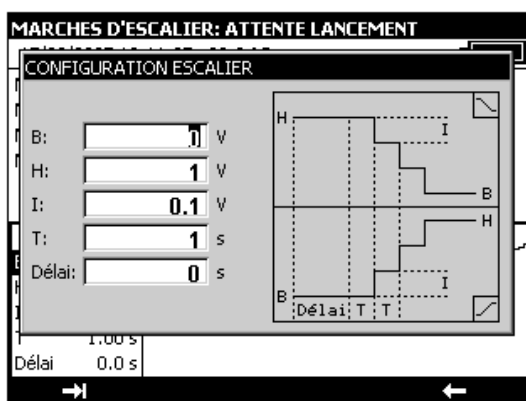

Les paramètres d'une marche d'escalier sont :


B : amplitude minimale du signal.

H : amplitude maximale du signal.

I : amplitude de l'incrément

T : durée des paliers en secondes

Délai : retard en secondes entre le lancement de la marche d'escalier et l'émission du premier incrément.

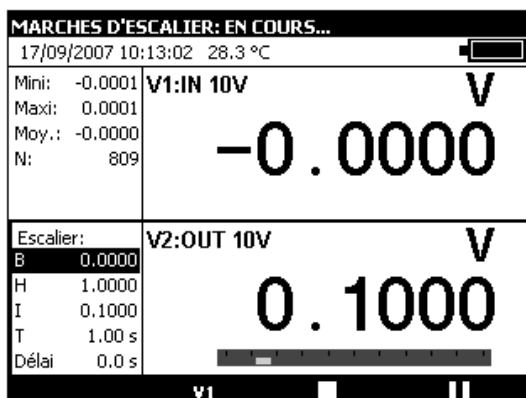

Pendant la génération d'une marche d'escalier une barre de progression indique l'état d'avancement. Les touches de fonction permettent de contrôler la génération :

La touche permet d'arrêter à tout moment la génération

La touche permet de suspendre la génération


La touche permet de commencer ou reprendre la génération

Le pictogramme dans la fenêtre d'émission indique une génération suspendue.

C.1.5 Mode Rampe simple


La fonction génération de rampe simple permet de programmer une variation linéaire dans un sens (croissant ou décroissant) de la fonction d'émission active.

Lorsque ce mode est activé le pictogramme apparaît dans la fenêtre d'émission.

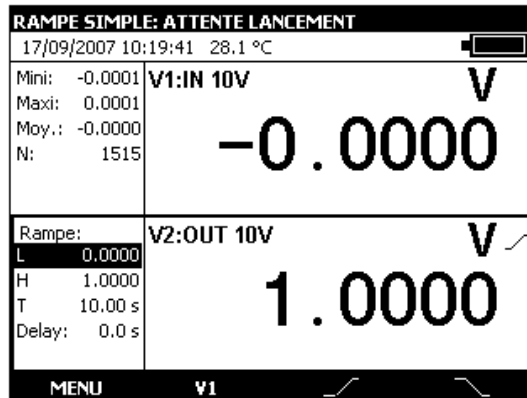

La touche de fonction permet de lancer une rampe croissante et la touche permet de lancer une rampe décroissante.

Les paramètres par défaut de ce mode sont affichés à gauche de la fenêtre d'émission. Pour changer ces paramètres appuyer sur ENTER ou utiliser le menu **Menu** → **Mode...** .

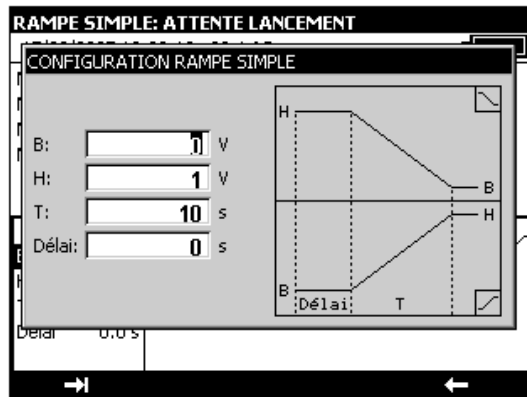


Les paramètres d'une rampe simple sont :

B : amplitude minimale du signal.

H : amplitude maximale du signal.

T : durée de la rampe en secondes.

Délai : retard en secondes entre le lancement de la rampe et le début de son émission.

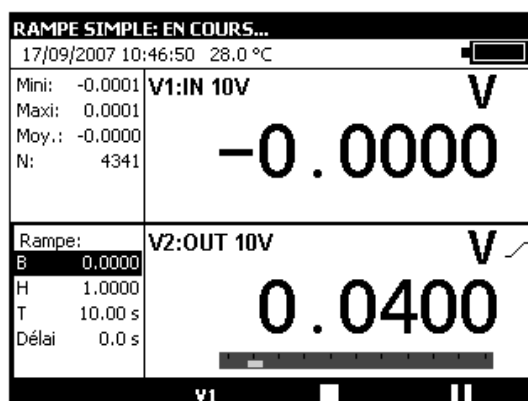

Pendant la génération d'une rampe simple une barre de progression indique l'état d'avancement. Les touches de fonction permettent de contrôler la génération :

La touche permet d'arrêter à tout moment la génération

La touche permet de suspendre la génération


La touche permet de commencer ou reprendre la génération

Le pictogramme dans la fenêtre d'émission indique une génération suspendue.

C.1.6 Mode rampe cyclique


La fonction génération de rampe cyclique permet de programmer une première variation linéaire dans un sens (croissant ou décroissant) suivi par un premier palier et puis une deuxième variation linéaire dans le sens opposé de la première variation suivi par un deuxième palier.

Lorsque ce mode est activé le pictogramme apparaît dans la fenêtre d'émission.

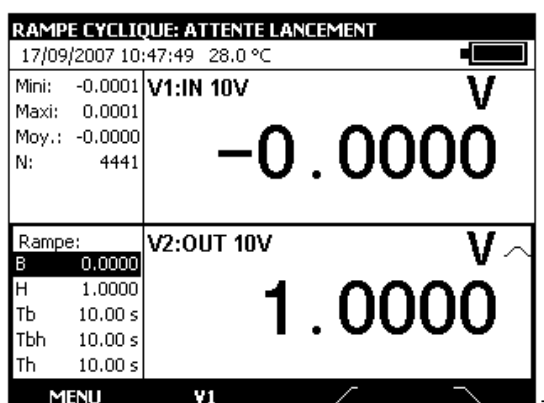

La touche de fonction permet de lancer une rampe cyclique croissante et la touche permet de lancer une rampe cyclique décroissante.

Les paramètres par défaut de ce mode sont affichés à gauche de la fenêtre d'émission. Pour changer ces paramètres appuyer sur ENTER ou utiliser le menu **Menu** → **Mode...**

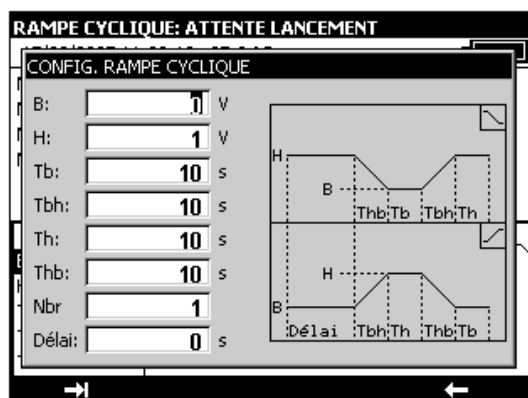

Les paramètres d'une rampe cyclique sont :

B : amplitude minimale du signal.

H : amplitude maximale du signal.

Tbh : durée de la rampe décroissante.


Tbh : durée de la rampe croissante.

Th : durée du palier haut.

Tb : durée du palier bas.


Nbr : nombre de cycles à générer.

Délai : retard en secondes entre le lancement de la rampe cyclique et le début de son émission.

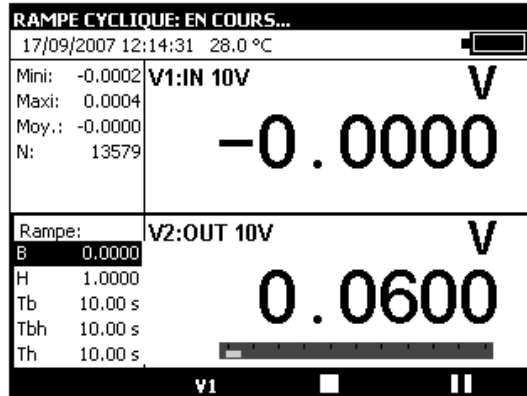


Pendant la génération d'une rampe cyclique une barre de progression indique l'état d'avancement. Les touches de fonction permettent de contrôler la génération :

La touche  permet d'arrêter à tout moment la génération

La touche  permet de suspendre la génération

La touche  permet de commencer ou reprendre la génération


Le pictogramme  dans la fenêtre d'émission indique une génération suspendue.


C.1.7 Mode synthétiseur



La fonction synthétiseur permet :

de stocker en mémoire permanente jusqu'à 100 valeurs d'émission,

de rappeler et d'émettre manuellement ou automatiquement le contenu de ces mémoires.

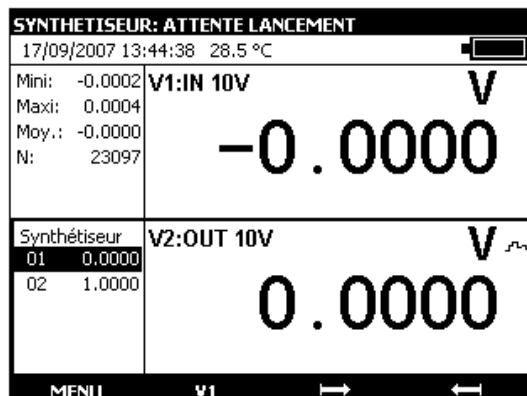Lorsque ce mode est activé le pictogramme  apparaît dans la fenêtre d'émission.



La touche de fonction  permet de lancer la génération des valeurs dans l'ordre croissant et la touche  permet de lancer la génération des valeurs dans l'ordre décroissant.

Les paramètres par défaut de ce mode sont affichés à gauche de la fenêtre d'émission.

Les paramètres du mode synthétiseur sont :

N°Premier point : numéro du premier point dans un cycle


N°Dernier point : numéro du dernier point dans un cycle

T : la durée pendant laquelle un point est émis.


Nbr : le nombre de cycles de scrutation

Délai : délai entre le lancement et l'émission du premier point.


Pour changer ces paramètres utiliser le menu **Menu** → **Synthétiseur...** → **Paramètres...**

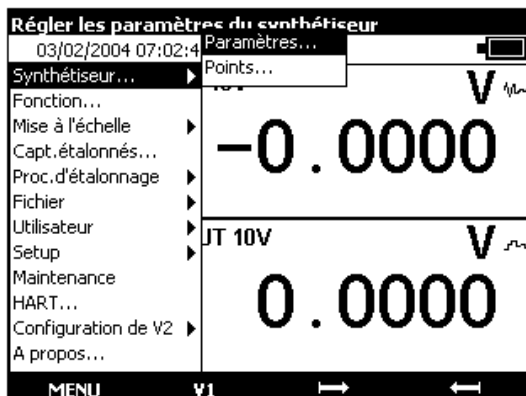


Le numéro du premier point peut être supérieur à celui du dernier point. La génération se fait pour tous les points entre le premier et le dernier.

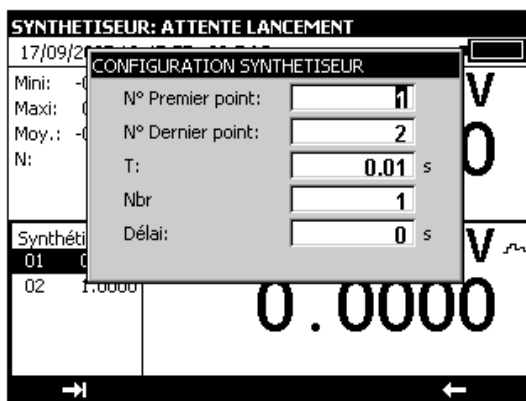

Pour éditer les points à synthétiser utiliser le menu **Menu** → **Synthétiseur...** → **Points...**

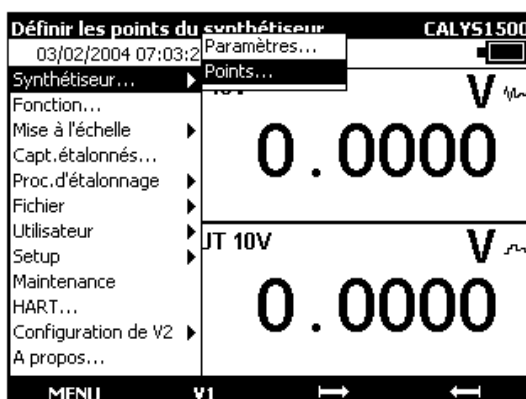


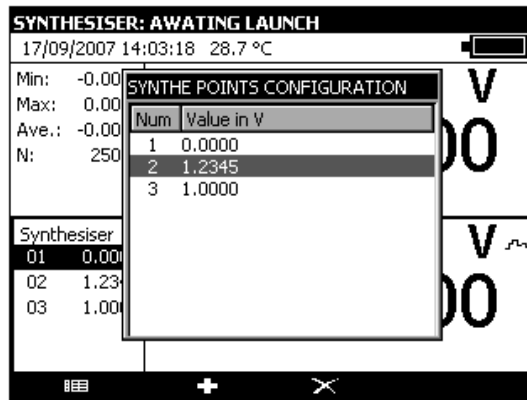

Utiliser les touches de fonction :

- pour supprimer un point
- pour ajouter un point
- pour éditer un point

Utiliser les touches et pour émettre les points selon les paramètres définis.

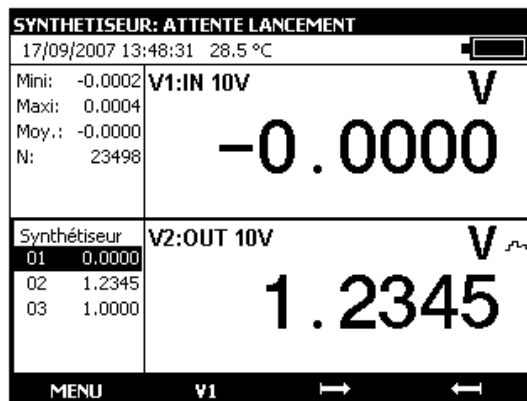


Pendant la génération une barre de progression indique l'état d'avancement. Les touches de fonction permettent de contrôler la génération :

- La touche permet d'arrêter à tout moment la génération
- La touche permet de suspendre la génération
- La touche permet de commencer ou reprendre la génération
- Le pictogramme dans la fenêtre d'émission indique une génération suspendue.

Il est possible d'émettre les points manuellement un par un en utilisant les touches de navigation. Utiliser les touches Haut et Bas pour sélectionner un point. ENTER pour émettre le point sélectionné et Gauche/Droite pour sélectionner et émettre directement le point précédent/suivant dans la liste.

C.1.8 Mode transmetteur

Ce mode permet d'émettre une valeur identique à la valeur mesurée.

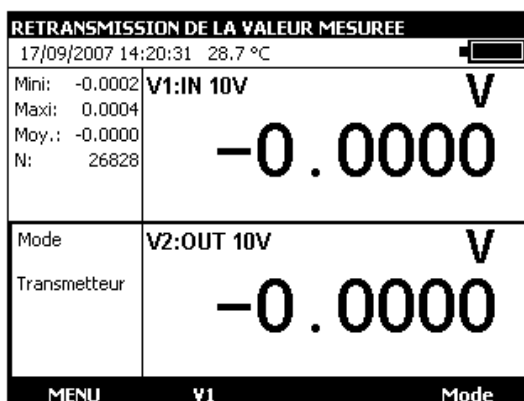


C.2 Mise à l'échelle


La fonction de correction d'échelle effectue les opérations de conversion entre les grandeurs électriques mesurées et les grandeurs physiques converties.

Cette opération de linéarisation permet de corriger partiellement les erreurs induites par des systèmes capteurs/convertisseurs non linéaires.

La fonction Mise à l'échelle permet de définir jusqu'à 10 segments de droite, soit 11 points, afin d'approcher au maximum la courbe de réponse non linéaire, et d'effectuer les corrections d'échelle selon chaque segment.

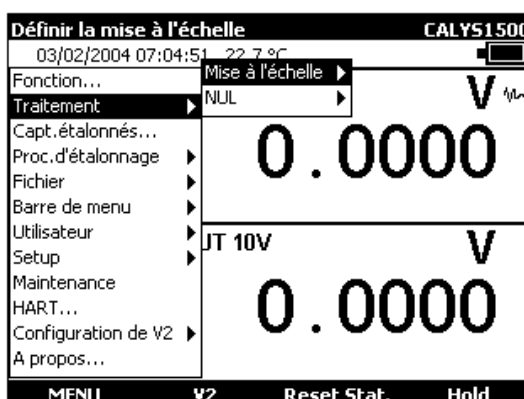

Le symbole  est affiché à l'écran dans la fenêtre active, lorsque la mise à l'échelle est activée.

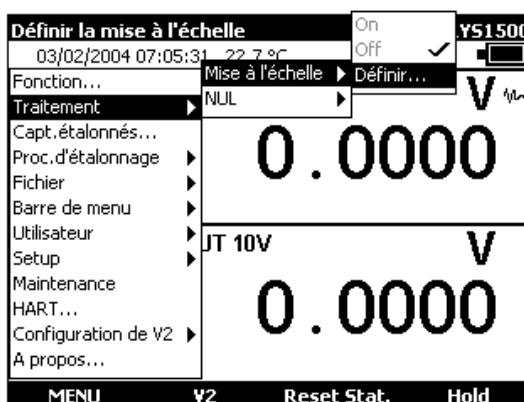

Le menu **Définir...** permet de programmer jusqu'à 10 lignes de 2 valeurs: X et Y= f(X).

En mesure: X = Valeur mesurée et Y = Valeur Affichée.

En émission: X = Consigne affichée et Y = Valeur émise.

Les lignes saisies sont triées selon les X croissants pour mettre à l'échelle une valeur X, l'appareil recherche les 2 lignes n et m=n+1 qui l'encadrent, et extrapole linéairement: $Y = Y_n + (X - X_n) \times (Y_m - Y_n) / (X_m - X_n)$

Utiliser les touches de fonction pour éditer les points :

Pour Ajouter une ligne: saisir X et Y, puis activer la touche de fonction **+**.
 Pour sélectionner une ligne dans liste utiliser les touches de navigation Haut et Bas.
 Pour supprimer une ligne sélectionnée utiliser la touche **X**.
 Les zones Format et Unité permettent de choisir le nombre de décimales et l'unité à afficher.





C.3 Mesures différentielles

La fonction mesure relative de l'appareil permet :


- ✓ de programmer une valeur de référence différente de celle de l'appareil (fonction NUL),
- ✓ d'annuler par mesure ou programmation une valeur constante ou parasite (fonction TARE).

Lorsqu'une des fonctions de mesures relatives est active, le symbole **△** est affiché à l'écran dans la fenêtre mesure.

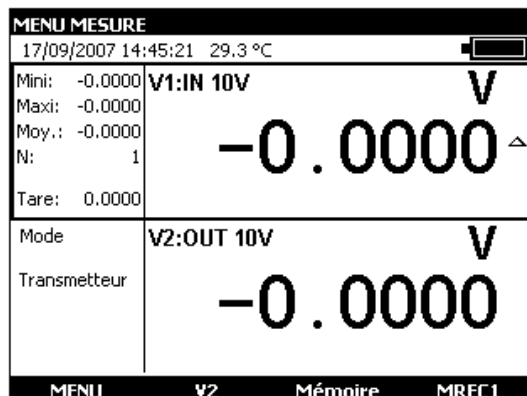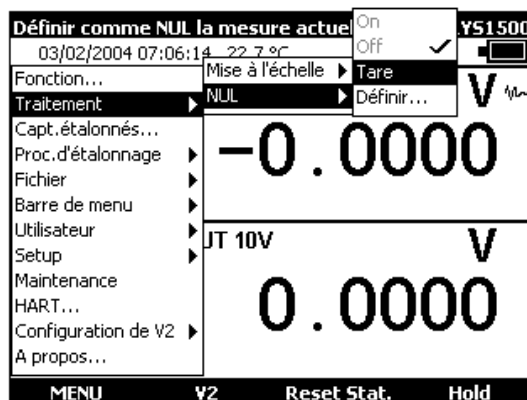

Le menu **NUL** → **Définir...** permet de programmer la valeur de la Tare (positive ou négative). Cette valeur est soustraite des mesures :


$$\text{Valeur Affichée} = \text{Valeur mesurée} - \text{Valeur de la Tare}$$

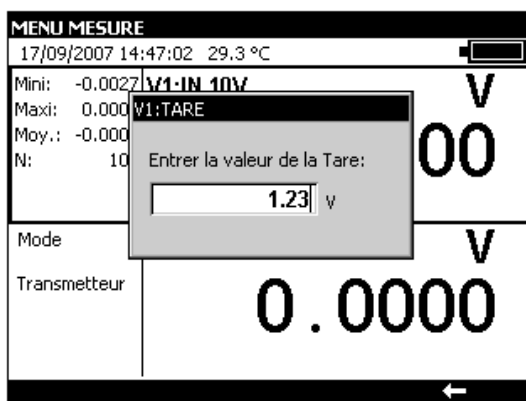


C.4 Capteurs étalonnés

La fonction capteurs étalonnés de l'appareil permet d'utiliser des capteurs dont les coefficients d'étalonnage (de correction) sont pris en compte par l'appareil lors de la mesure.

- Afficher la boîte de dialogue **MENU MESURE**
- Sélectionner la fonction **CAPTEURS ETALONNES**.

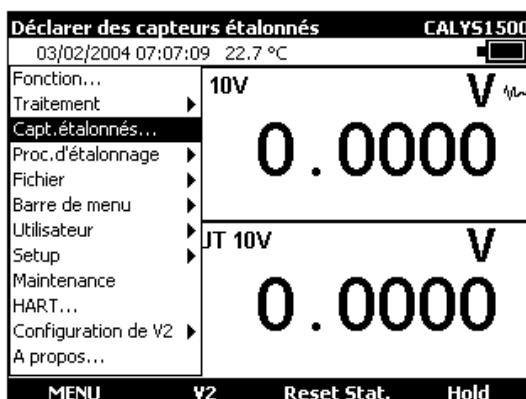

- Valider par ENTER.

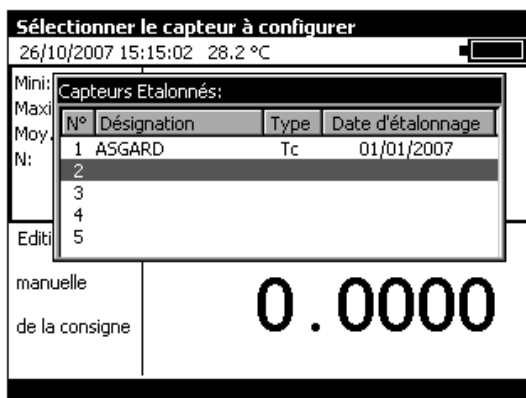


- Choisir avec les touches de navigation Bas ∇ ou haut Δ un capteur pour en modifier les paramètres ou sélectionner une nouvelle ligne pour définir un nouveau capteur.
- Valider par ENTER.


- Remplir les champs de renseignement du capteur. La passage de champ en champ s'effectue par la touche de fonction F1 (→).


- Pour entrer dans le tableau des points d'étalonnage, utiliser la touche +.

- Entrer les valeurs et valider.

- Utiliser les touches suivantes pour continuer le paramétrage du capteur.

 pour éditer un point déjà édité

 pour ajouter un point

 pour supprimer un point

Il est possible de saisir de 1 à 4 points d'étalonnage par capteur.

Ces points d'étalonnage sont utilisés pour calculer un polynôme $c(T)$ de degré 0 à 3, donnant la correction de tension (ou de résistance) du capteur à la température T .

Dans le cas particulier où un seul point d'étalonnage est indiqué, le comportement est différent selon que le capteur est un thermocouple ou une résistance thermométrique :

- Dans le cas d'un thermocouple, la correction est un écart fixe de tension.
- Dans le cas d'une sonde résistive, la correction effectuée est une correction de R_0 .

Les capteurs ainsi déclarés sont ajoutés à la liste des types de couples (ou types de sondes) proposés dans la boîte de dialogue de paramétrage de la fonction de mesure. Ils apparaissent en tête de liste, avant les capteurs standards, leur désignation est précédée du caractère "*" indiquant qu'il s'agit d'un capteur étalonné.



C.5 Procédure d'étalonnage

Le CALYS 1500 est capable d'établir un rapport d'étalonnage (PV : procès-verbal) à partir d'une procédure pré-établie.


Le nombre de procédures pouvant être enregistrées est fonction de la taille de la mémoire disponible et de la taille de chaque procédure (nombre de points de tests). Dans le cas où la mémoire n'est pas utilisée par d'autres fonctions, il est possible d'enregistrer plusieurs dizaines de procédures.

Pour connaître la taille de la mémoire disponible, reportez-vous au chapitre Mémorisation des acquisitions en cours (chapitre C6).


- Afficher la boîte de dialogue **MENU MESURE**
- Sélectionner la fonction **Procédure d'étalonnage**.
- Valider par ENTER.

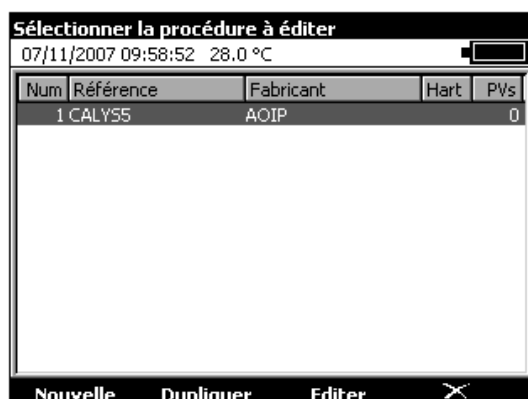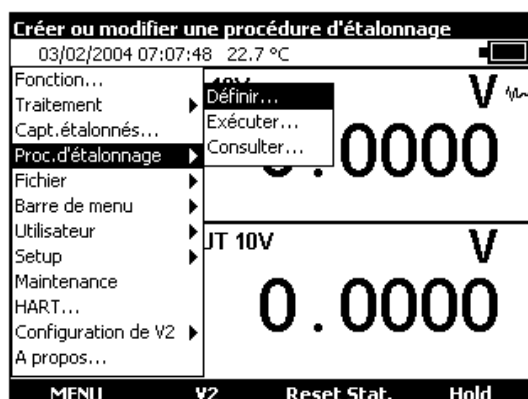

- Choisir avec les touches de navigation Bas ▾ ou haut ▲ une procédure pour en modifier les paramètres ou appuyer sur la touche F1 (Nouvelle) pour définir une nouvelle procédure. Il est possible d'en créer une par duplication avec la touche F2 (Dupliquer). La touche F4 permet la suppression de la procédure sélectionnée.
- Valider par ENTER.
- A l'aide des touches d'édition, entrer le « Nom du dispositif » qui apparaîtra dans le champ « Référence » de la liste ci-dessus.
- Entrer ensuite un nom de « Fabricant » qui apparaîtra dans le champ « Fabricant » de la liste ci-dessus.

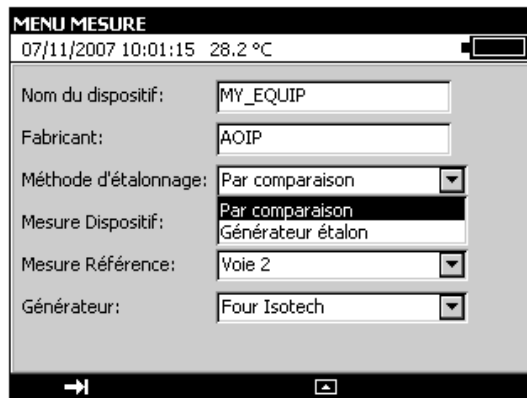

L'appareil est prévu pour 2 méthodes d'étalonnage : « Par comparaison » ou « Générateur étalon ». Définir votre choix à l'aide de la liste déroulante.

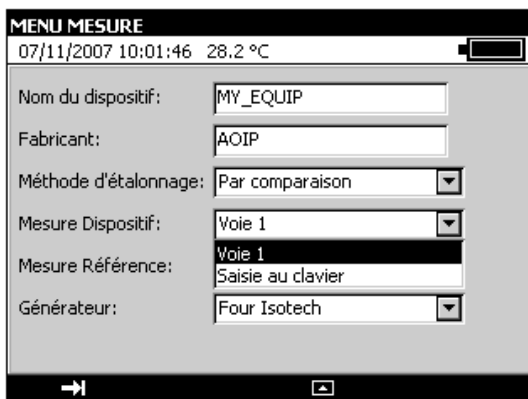

- Dans les 2 méthodes, choisissez le mode de « Mesure Dispositif » : « Voie 1 » ou « Saisie au clavier »



Dans la méthode « Par comparaison », choisissez le mode de « Mesure Référence » : « Voie 2 » ou « Saisie au clavier »

Pour la Méthode d'étalonnage « Générateur étalon », choisissez dans la liste déroulante entre : « Voie 2 » ou « Autre (commande manuelle) ».

MENU MESURE

07/11/2007 10:05:39 28.4 °C

Nom du dispositif: MY_EQUIP

Fabricant: AOIP

Méthode d'étalonnage: Par comparaison

Mesure Dispositif: Voie 1

Mesure Référence: Saisie au clavier

Générateur: Four Isotech
Génér. de pression
Autre (cmde manuelle)

Pour la Méthode d'étalonnage « Par comparaison », choisissez dans la liste déroulante entre : « Four Isotech », « Générateur de pression » ou « Autre (commande manuelle) ».

Proc. 'MY_EQUIP':Générateur étalon (V2)

Fonction d'émission: Rt

Type de sonde: Pt100

Unité d'affichage: °C

Courant de mesure: Continu

Mise à l'échelle: OFF

Si vous avez choisi « Générateur étalon » par la Voie 2, sélectionner la « Fonction de mesure » et valider par Enter.

Proc. 'MY_EQUIP':Mesure Référence (V2)

Fonction de mesure: Rt

Type de sonde: Pt100

Raccordement: Auto

Unité d'affichage: °C

Mise à l'échelle: OFF

Si vous avez choisi la « Mesure Référence » par la Voie 2, sélectionner la « Fonction de mesure » et valider par Enter.

Proc. 'MY_EQUIP':Mesure Dispositif (V1)

Fonction de mesure: Rt

Type de sonde: Pt100

Raccordement: Auto


Unité d'affichage: °C

Mise à l'échelle: OFF

Si vous avez choisi la « Mesure Dispositif » par la Voie 1, sélectionner la « Fonction de mesure » et valider par Enter.




Vous avez la possibilité d'appliquer une mise à l'échelle au dispositif : sélectionner « ON » et configurer les paramètres.

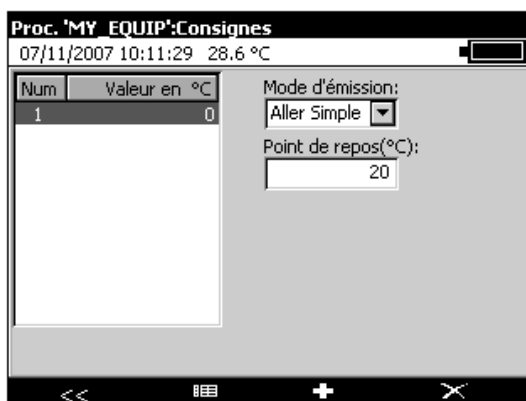

- Définir les points d'étalonnage en appuyant sur la touche **F2** (Points).
- Utiliser les touches suivantes pour définir les points.


- pour éditer un point déjà édité
- pour ajouter un point
- pour supprimer un point

- A partir de la touche de fonction **F1** () , sélectionner le champ **mode d'émission** dérouler ce menu à partir de la touche de fonction **F4** () et choisir avec les touches de navigation Bas ∇ ou haut Δ le mode d'émission.

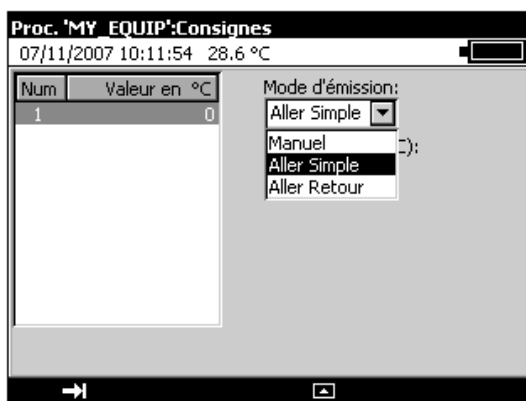


Définition des modes d'émission :

- ✓ Mode **Manuel** : Les consignes sont générées manuellement après acquittement de l'utilisateur de chaque point.
- ✓ Mode **Aller Simple** : Les consignes sont générées automatiquement dans l'ordre de définition des points (point 1, Point 2, Point3...).
- ✓ Mode **Aller-Retour** : Les consignes sont générées automatiquement dans l'ordre de définition des points puis dans l'ordre inverse (point 1, Point 2, Point3...Point n, Point n-1...Point 2, Point 1).

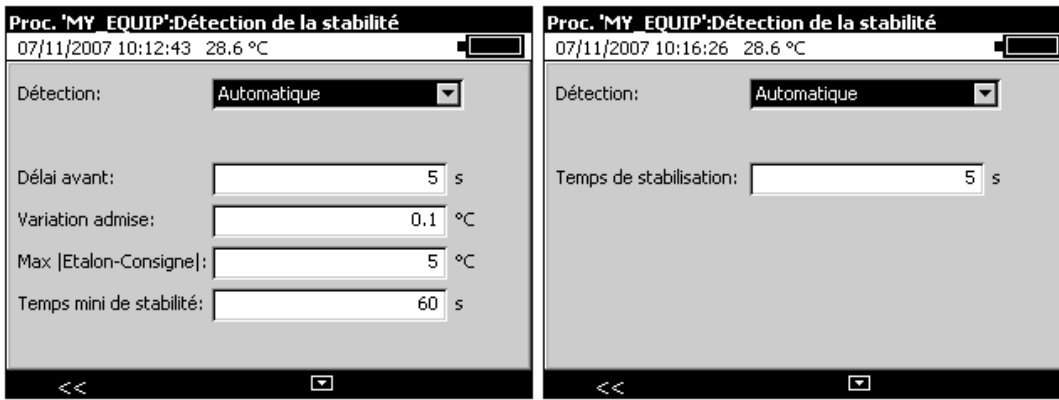


Le **Temps d'établissement** permet de définir en seconde la durée entre l'envoi de la consigne en sortie du CALYS 1500 et la mesure réalisée en entrée de ce dernier.


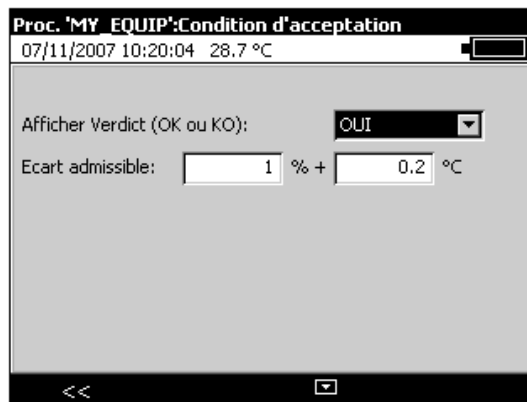


Il est possible de paramétrer l'appareil pour qu'il affiche un « Verdict » : « OK » ou « KO » à l'issue de la procédure. Dans ce cas, paramétrer l'écart admissible en pourcentage et en unité (suivant le choix du type de mesure).

- Après avoir renseigné tous les champs valider par ENTER.

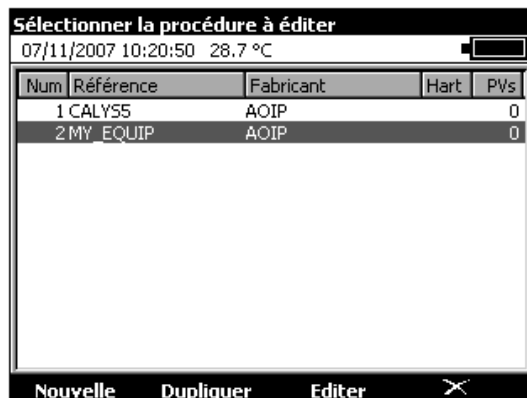

- A la fin de l'édition, sortir du Menu par la touche ESC.
- Pour lancer une procédure d'étalonnage, revenir au menu « Procédure d'étalonnage » et sélectionner « Exécuter ».

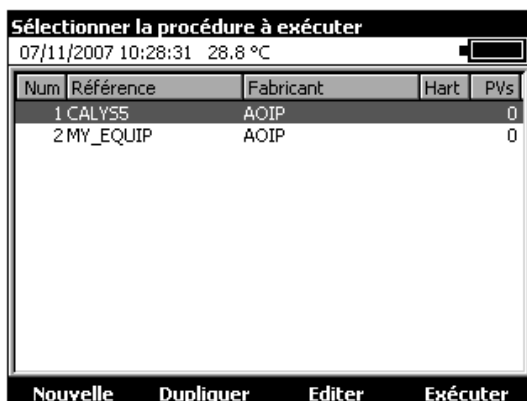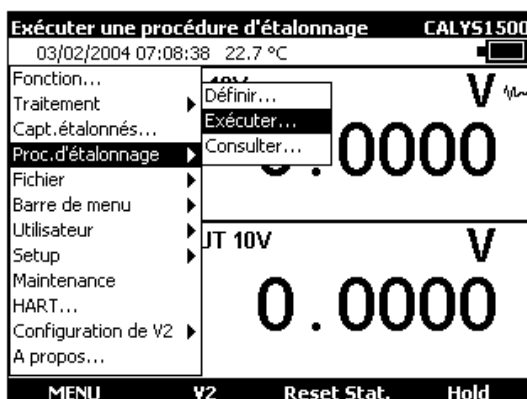


- Pour exécuter une procédure, sélectionnez-la et appuyer sur la touche **F4** (Exécuter) ou la touche **Enter**.




- Après avoir renseigné les champs, lancer l'exécution en appuyant sur la touche **F3** (Exécuter).


Dans le cas où la procédure est exécutée manuellement, l'utilisateur devra valider un à un tous les ponts d'étalonnage.

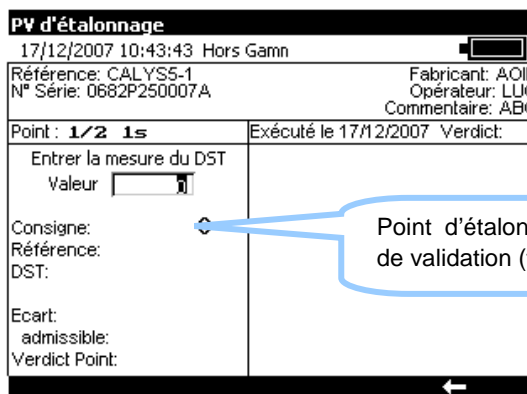

Dans le cas où le mode d'émission a été défini en mode **Aller Simple** ou **Aller-Retour**, la procédure s'exécute automatiquement.

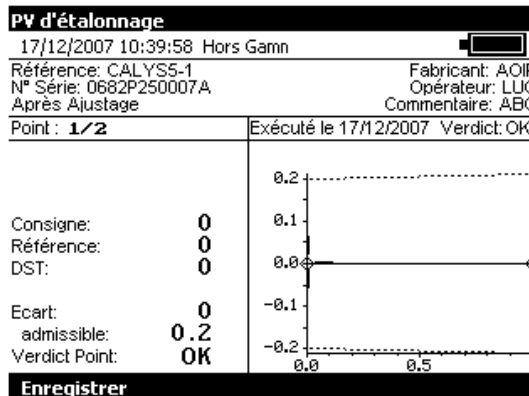

- Appuyer sur la touche de fonction **F1** pour enregistrer le PV.

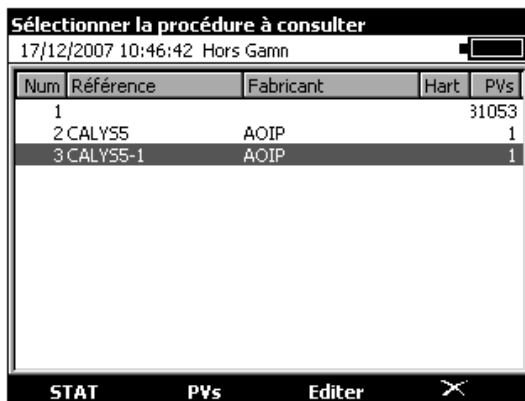


Num	Référence	Fabricant	Hart	PVs
1				31053
2	CALYS5	AOIP		1
3	CALYS5-1	AOIP		1

- Pour afficher les PV, sélectionner la procédure voulue puis appuyer sur la touche de fonction **F2** (PVs).
- Sélectionner dans la liste le PV à visualiser puis valider en appuyant sur la touche de fonction **F1** (Afficher).


C.6 Mémorisation des acquisitions en cours

Le CALYS 1500 est capable de mémoriser 10 000 valeurs en une ou plusieurs salves d'acquisition.

- Utiliser si nécessaire la touche F2 pour activer la fenêtre 'V1' et afficher la barre du menu Mesure.
- Ouvrir le Menu par un appui sur la touche F1
- Sélectionner la fonction « **Barre de menu** » puis « **Mémoire** ».

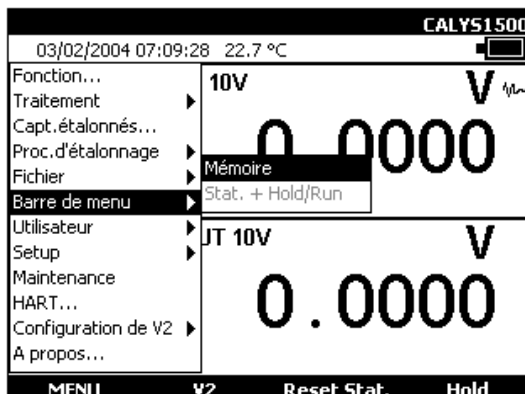


- Valider par ENTER

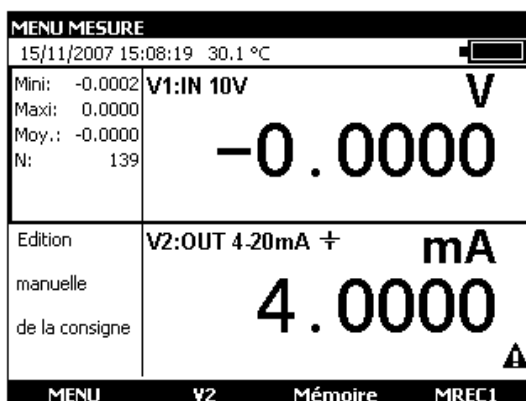

Il apparaît alors dans le bandeau du bas, deux nouvelles fonctions Mémoire et MREC1 (en remplacement des fonctions Reset stat. et Hold). Les touches de navigation gauche < ou droite > permettent de basculer d'un mode à l'autre.

L'appui sur la touche de fonction **F4** (MREC1) permet de mémoriser l'acquisition en cours.

L'appui sur la touche **F3** (Mémoire) permet d'accéder à l'ensemble des fonctions de mémorisations.

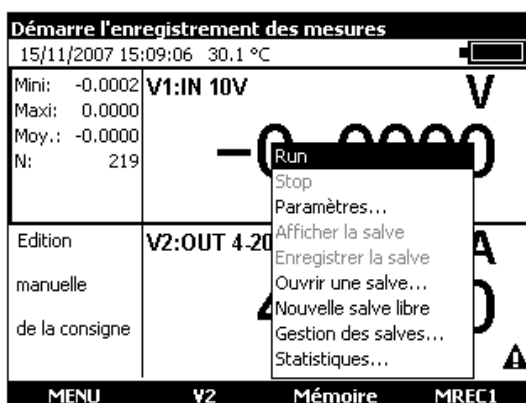

RUN :

Lance la mémorisation de données suivant le paramétrage réalisé au niveau de la fonction « paramètres ». Le pictogramme apparaît dans la fenêtre de mesures

STOP :


Arrête la mémorisation en cours.


PARAMETRES :

Permet de définir :


La taille de la salve (max 10 000 valeurs),
la période d'échantillonnage de 0,5 S à 30 Min,
et le type de trigger (Aucun, niveau bas, niveau haut).

La possibilité d'avoir les mêmes paramètres pour les 2 voies (V1 et V2),
la possibilité d'avoir les commandes communes aux 2 voies (V1 et V2).

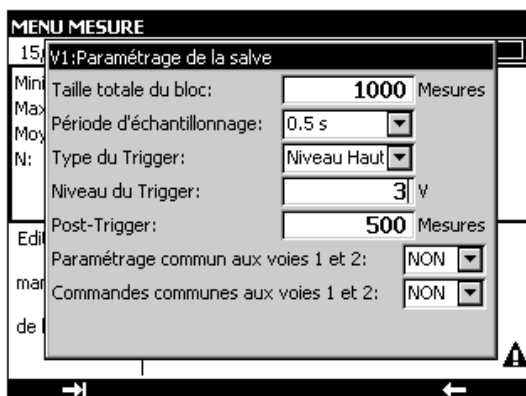

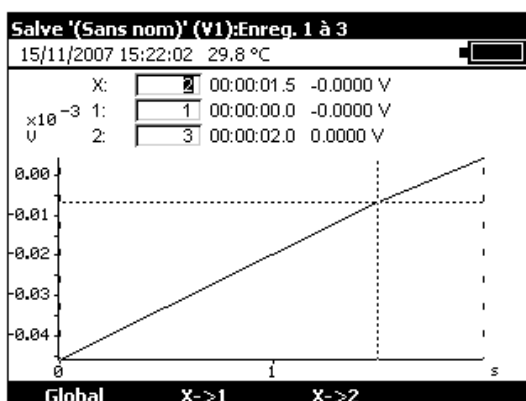

Enregistrer la salve :
Permet d'enregistrer la salve en cours.

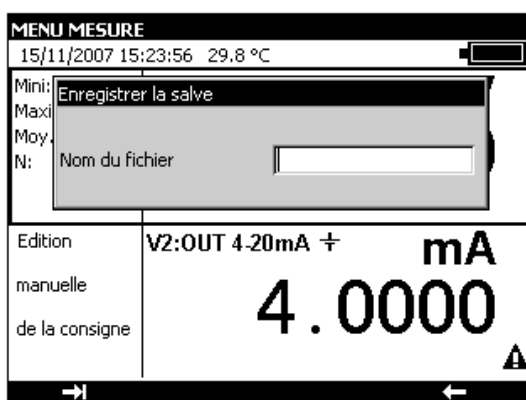

Ouvrir une salve :
Permet de choisir une salve parmi plusieurs et de l'ouvrir afin de visualiser les données. Il est possible, à ce niveau, de renommer une salve ou d'effacer une ou toutes les salves.


Nom	Début	Durée:	N:	Unité
LV1:V1	15/11/2007 15:20	00:00:12	21	VP
:V1	15/11/2007 15:11	00:00:00	1	VL
DD:V1	06/07/2007 16:06	00:09:21	1000	VP
DD:V1	06/07/2007 15:23	00:11:17	1000	OhmP

Buttons at the bottom: Renommer, Supprimer tout, X

Nouvelle salve libre :
Permet de débiter une nouvelle salve. Dans le cas où une salve est en cours, il sera demandé de sauvegarder celle-ci.

Gestion des salves :
Permet de visualiser toutes les salves enregistrées. Il est possible, à ce niveau, de renommer une salve ou d'effacer une ou toutes les salves.


Statistiques :
Permet de connaître le nombre de salves enregistrées, le nombre d'octets libres ainsi que le nombre de mesures pouvant être enregistrées.

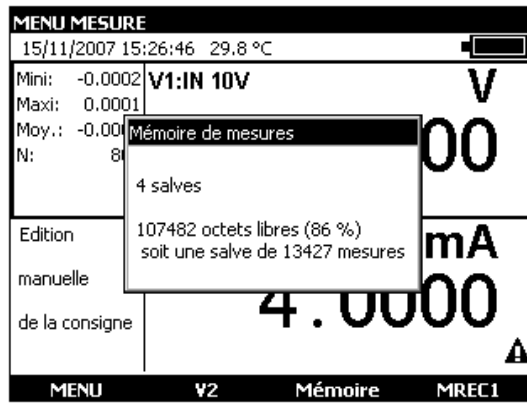


C.7 Configurations

Une configuration représente l'état du CALYS 1500 à un moment donné. L'état de l'appareil inclut :


- Les fonctions et les calibres en cours en mesure et en simulation
- Les paramètres de tous les modes d'émission (marche d'escalier, rampe, synthétiseur, etc.)
- Les mises à l'échelle appliquées
- Toutes les préférences définies au paragraphe C.8.3
- Pour sauvegarder l'état de l'appareil utiliser le menu **Menu** → **Fichier** → **Enregistrer sous...**

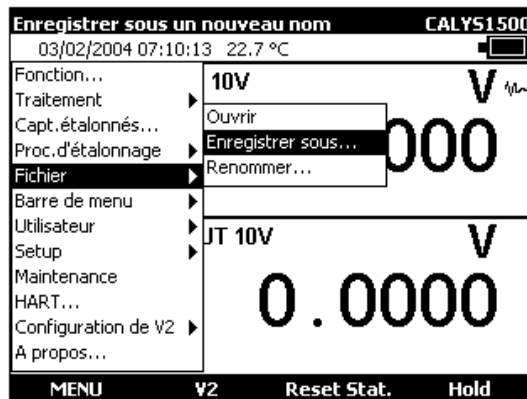

- Utiliser les touches de navigation pour sélectionner une configuration. Editer le nom de la configuration à sauvegarder avec les touches alphanumériques et valider par ENTER.

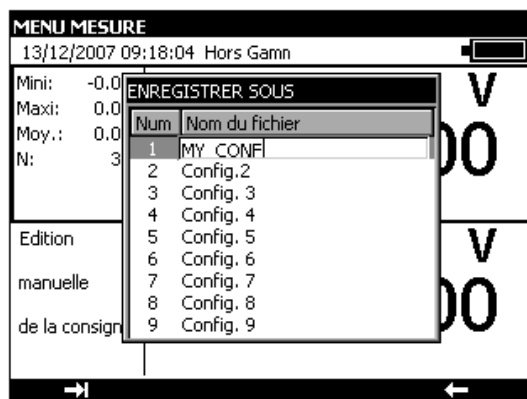


- Pour rappeler une configuration en mémoire utiliser le menu **Menu** → **Fichier** → **Ouvrir...**

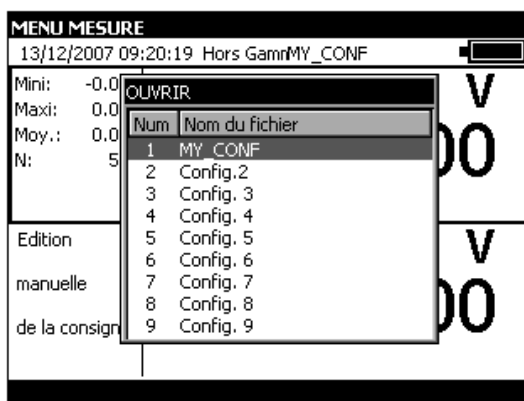


- Utiliser les touches de navigation pour sélectionner une configuration. Valider par ENTER.

Lors du chargement d'une configuration sauvegardé, le CALYS 1500 se met en mode Edition manuelle en émission.

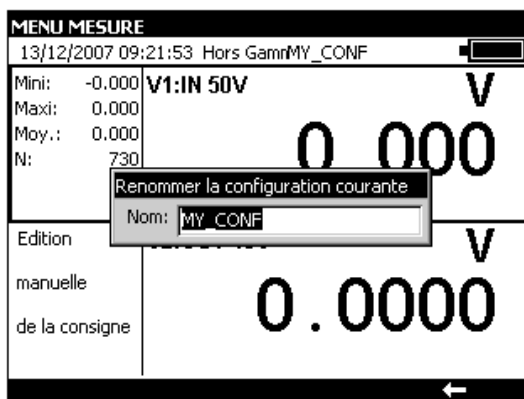

- Pour effacer les configurations du CALYS 1500 se reporter au paragraphe A.5.2 pour entrer dans mode Maintenance. Utiliser la touche de fonction **Init EEP** afin de mettre à zéro les configurations de l'appareil.

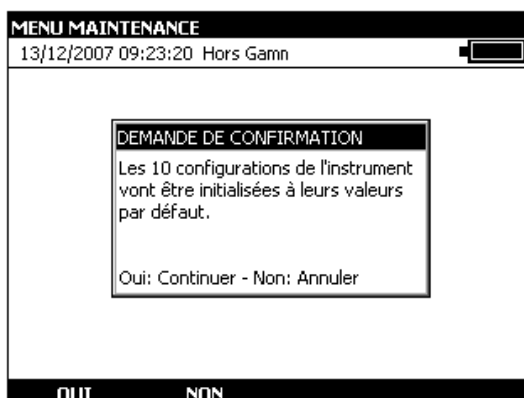


C.8 Paramétrage

Le paramétrage du CALYS 1500 est accessible par le menu **Configuration** → **Setup**.

Le sous menu **Contraste...** permet de régler le contraste de l'afficheur.


Le sous menu **Date/Heure...** permet régler la date et l'heure de l'appareil.

Le sous menu **Préférences...** permet de régler les paramètres génériques qui s'appliquent à l'ensemble des fonctions réalisées par le CALYS 1500.

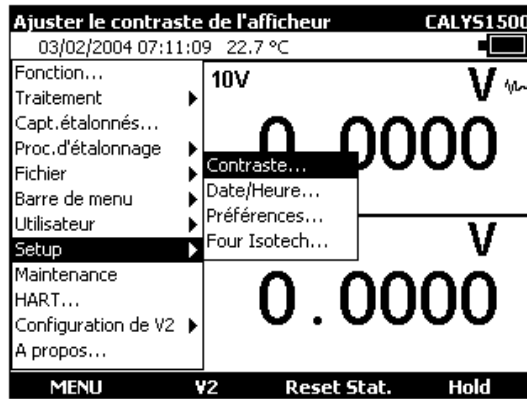


C.8.1 Réglage de contraste


Utiliser les touches de navigation Droit et Gauche pour ajuster le contraste de l'afficheur. Le CALYS 1500 sauvegarde le réglage effectué dans sa mémoire non volatile. Il utilise le réglage effectué à chaque démarrage de l'appareil.

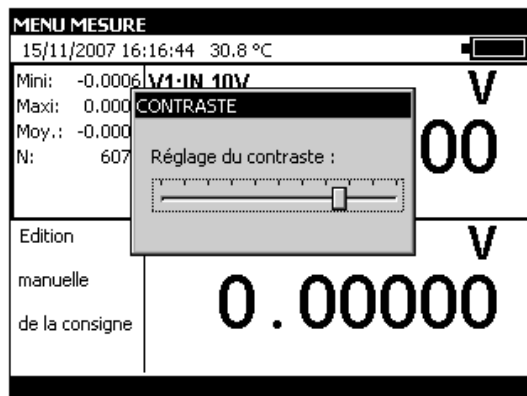

C.8.2 Date et Heure

Pour régler la date et l'heure utiliser le menu **Configuration** → **Setup**. → **Date/Heure...**

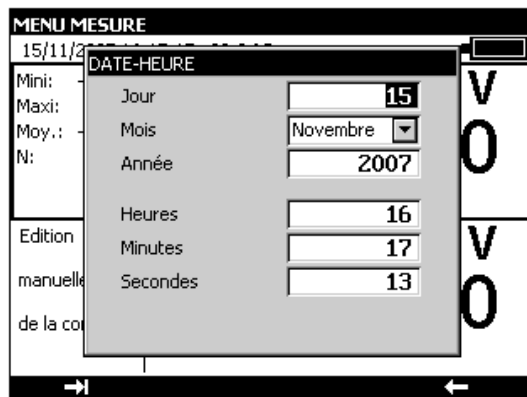

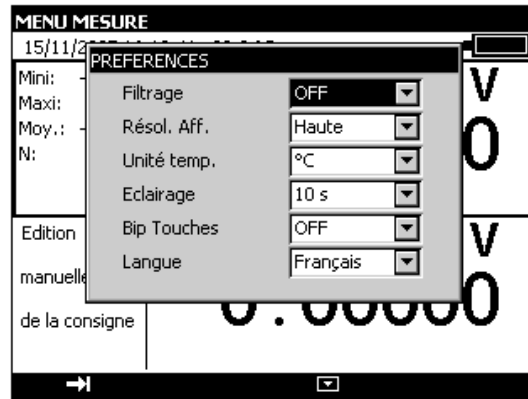C.8.3 Préférences

Pour afficher la boîte de dialogue Préférences utiliser le menu **Configuration** → **Setup** → **Préférences...**

Les paramètres réglables sont :

Filtrage : Permet de moyenner les mesures avant l'affichage. Quand le filtrage est désactivé le temps d'intégration des mesures est de 0,5 seconde.

Résolution : Permet de régler la résolution des mesures lors de l'affichage. Trois choix sont possibles :

- HAUTE : affiche les mesures avec la meilleure résolution possible.
- MOYENNE : affiche un digit en moins par rapport au mode HAUTE résolution.
- BASSE : affiche deux digits en moins par rapport au mode HAUTE résolution.

Unité de température : permet de choisir l'unité de la température entre °C, °F ou K pour la mesure et la simulation.

Eclairage : permet de régler le temps de fonctionnement de l'éclairage avant son arrêt pour préserver les batteries.

Bip touches : permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors des appuis sur les touches du clavier.

Langue : permet de choisir la langue d'affichage dans les menus, les boîtes de dialogues et l'aide en ligne.

D. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les expressions de précision citées s'appliquent de + 18°C à + 28°C, sauf mention contraire, et sont exprimées en $\pm (n \% L + C)$ avec L = Lecture et C = Constante exprimée en unité pratique. Les spécifications sont données pour un intervalle de confiance de 95%.

La précision inclut la précision des étalons de référence, la non linéarité, l'hystérésis, la répétitivité et la stabilité à long terme sur la période mentionnée.

D.1 Conditions et préconisations de mesures.

Conditions de mesures :

Les spécifications s'appliquent à un appareil placé dans les conditions de mesure définies ci-après :


- Mise sous tension préalable de l'appareil pour mise à température pendant trente minutes.
- Hors charge batterie.

Précautions nécessaires :

Dans le cas d'appareils de mesures fonctionnant sur secteur des tensions parasites (tensions de mode commun ou série) peuvent être induites et fausser les mesures. Des précautions sont donc à prendre, mais comment être sûr de celles-ci :

Pour des appareils pouvant être, à la fois, alimentés pas secteur et par batteries (cas de nos produits Calys), il est possible d'évaluer la présence ou non de ces tensions parasites et leur impact sur les mesures. En effet, peu de phénomènes parasites sont générés lors d'un fonctionnement sur batteries ; il est de pratique courante d'effectuer des essais préliminaires dans ce dernier mode afin de connaître « la valeur à trouver » lors d'une connexion sur le secteur.

Il est peu probable que 2 appareils connectés (générateur-mesureur) aient la même référence car soumis à des courants de circulation (à travers les boucles formées par les cordons de mesures et d'alimentation) ou autres champs magnétiques différents. Dans ces conditions (mode secteur), il convient de connecter la garde (GUARD) du mesureur (lors que celui en est équipé) au point bas du générateur et de comparer avec les essais effectués sur batterie.

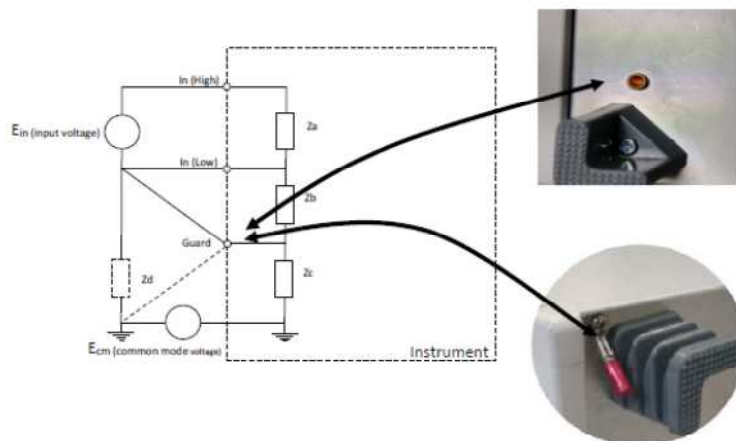

Dans des systèmes où la terre est présente, il peut être souhaitable de connecter en plus terre et garde ensemble. Là aussi les mesures effectuées dans ces conditions seront à comparer avec celles effectuées sur batterie.

Noter, que la terre prise comme référence doit être une terre unique exempte de tout signal parasite : celle ramenée par les cordons secteur ne l'est pas toujours.

D.2 Fonction mesure (Voie 1 et Voie 2)

D.2.1 Tension continue

Calibre	Gamme de mesure spécifiée	Résolution	Précision / 1 an	Remarques
+100 mV	- 10 mV à + 100 mV	1 μ V	0,005% L + 2 μ V	Rin > 1 G Ω
+1 V	- 100 mV à + 1 V	10 μ V	0,005% L + 8 μ V	Rin > 1 G Ω
+10 V	- 1 V à + 10 V	100 μ V	0,007% L + 80 μ V	Rin = 1 M Ω
+50 V	- 5 V à + 50 V	1 mV	0,007% L + 0,5 mV	Rin = 1 M Ω

Coefficient de température < 5 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50°C.
Utiliser la valeur absolue de la valeur mesurée (|L|) pour calculer la précision.

D.2.2 Courant continu

Calibre	Gamme de mesure spécifiée	Résolution	Précision / 1 an	Remarques
0-20 mA	0 mA à 24 mA	0,1 μ A	0,007% L + 0,8 μ A	Rin < 30 Ω
4-20 mA	3 mA à 24 mA	0,1 μ A	0,007% L + 0,8 μ A	Rin < 30 Ω
100 mA	0 mA à 100 mA	0,1 μ A	0,009% L + 2 μ A	Rin < 30 Ω

Coefficient de température < 7 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50°C.
Alimentation de boucle = 24 V typ (30 V max)
Comptabilité HART® : l'impédance d'entrée Rin = 280 Ω
Affichage avec mise à l'échelle linéaire ou quadratique
Ces spécifications sont données pour les configurations suivantes :-
- CALYS 1500 mode actif (+24 V ON) \leftrightarrow Mesureur mode passif (+24 V OFF).
- CALYS 1500 mode passif (+24 V OFF) \leftrightarrow Mesureur mode actif (+24 V ON)

Utiliser la valeur absolue de la valeur mesurée (|L|) pour calculer la précision.

D.2.3 Résistance

Calibre	Gamme de mesure	Résolution	Précision / 1 an	Remarques
400 Ω	0 Ω à 400 Ω	1 m Ω	0,006% L + 8 m Ω	Mesure 4 fils
3600 Ω	0 Ω à 3600 Ω	10 m Ω	0,006% L + 50 m Ω	Mesure 4 fils
50 K Ω (1) (2)	0 Ω à 50 K Ω	100 m Ω	0,008% L + 1 Ω	Mesure 4 fils

(1) Calibre présent uniquement sur voie 1.

(2) Se référer au chapitre D.1

Coefficient de température < 5 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50°C.
Détection automatique de schéma de connexion : 2 fils, 3 fils ou 4 fils.
En montage 2 fils, la mesure inclut les résistances de ligne.
En montage 3 fils, ajouter le déséquilibre des résistances de ligne.
Test de continuité :

- Circuit Ouvert pour R > 1000 Ω .
- Circuit Fermé pour R < 1000 Ω .

D.2.4 Température par couples thermoélectriques

Type de capteurs :

- Normalisés selon CEI 584-1/1995 (Couples K, T, J, E, S, B, N).
- Selon Din 43710 (couples U et L).
- Selon la table d'ENGELHARD (couple Platine)
- Selon la norme ASTM E 1751-00 (couple G)
- Selon la norme ASTM E 988-96 (couple D W3Re/W25Re ; couple C W5Re/W26Re)

Capteur	Etendue de mesure	Résolution	Précision / 1 an
K	- 250 à - 200°C	0,10°C	0,50°C
	- 200 à - 120°C	0,05°C	0,15°C
	-120 à + 1 372°C	0,01°C	0,0050% L + 0,08°C
T	- 250 à - 200°C	0,1°C	0,50°C
	- 200 à - 100°C	0,01°C	0,05% L + 0,06°C
	- 100 à + 80°C	0,01°C	0,015% L + 0,07°C
	+ 80 à + 400°C	0,01°C	0,06°C
J	- 210 à - 120°C	0,01°C	0,15°C
	- 120 à + 60°C	0,01°C	0,005% L + 0,07°C
	+ 60 à + 1 200°C	0,01°C	0,0025% L + 0,06°C
E	- 250 à - 200°C	0,05°C	+ 0,30°C
	- 200 à + 100°C	0,01°C	+ 0,06°C
	+ 100 à + 1 000°C	0,01°C	0,005% L + 0,05°C
R	- 50 à + 150°C	0,20°C	+ 0,60°C
	+ 150 à + 550°C	0,10°C	+ 0,30°C
	+ 550 à 1 768°C	0,01°C	+ 0,30°C
S	- 50 à + 150°C	0,20°C	0,80°C
	+ 150 à + 550°C	0,10°C	0,30°C
	+ 550 à +1450°C	0,05°C	0,30°C
	+ 1450 à + 1 768°C	0,05°C	0,35°C
B	+ 400 à + 900°C	0,10°C	0,005% L + 0,4°C
	+ 900 à + 1 820°C	0,05°C	0,005% L + 0,2°C
U	- 200 à - 100°C	0,01°C	+ 0,13°C
	- 100 à + 660°	0,01°C	+ 0,09°C
L	- 200 à + 900°C	0,01°C	+ 0,10°C
C	- 20 à + 900°C	0,05°C	0,15°C
	+ 900 à + 1730°C	0,05°C	0,008% L+ 0,12°C
	+ 1730 à + 2 310°C	0,05°C	0,015% L+ 0,12°C
N	- 240 à - 190°C	0,10°C	0,25% L
	- 190 à - 110°C	0,05°C	0,10% L
	- 110 à + 0°C	0,01°C	0,04% L + 0,06°C
	+ 0 à + 400°C	0,01°C	0,08°C
	+ 400 à + 1 300°C	0,01°C	0,005% L + 0,06°C
PlatineL	- 100 à + 100°C	0,01°C	0,15°C
	+ 100 à + 1 400°C	0,01°C	0,005% L + 0,06°C
Mo	+ 0 à + 1 375°C	0,01°C	0,005% L + 0,06°C
NiMo/NiCo	- 50 à + 1 410°C	0,01°C	0,005% L + 0,30°C
G	+ 0 à + 91°C	0,20°C	1,5°C
	+ 91 à + 301°C	0,10°C	0,40°C
	+ 301 à + 1 876°C	0,01°C	0,20°C
	+ 1 876 à + 2 315°C	0,01°C	0,35°C
D	+ 0 à + 309°C	0,05°C	0,20°C
	+309 à + 1 000°C	0,01°C	0,20°C
	+ 1 000 à + 2 000°C	0,01°C	0,015% L
	+ 1 800 à + 2 315°C	0,01°C	0,02% L

La précision est garantie pour une jonction de référence (JR) à 0°C.

Avec utilisation de la JR interne (sauf couple B) ajouter une incertitude supplémentaire de 0,2°C à 0°C. Pour les autres températures, il y a lieu tenir compte de la sensibilité du thermocouple à la température (T) considérée, soit une incertitude supplémentaire de $0,2^{\circ}\text{C} \cdot \text{S}(0^{\circ}\text{C}) / \text{S}(T)$.

Coefficient de température : < 5 % de la précision /°C.

Affichage en °C, °F et K.

Il est possible, couple B excepté, de choisir par programmation au clavier la localisation de la jonction de référence :

- externe à 0°C,
- interne (compensation de la température des bornes de l'appareil).
- par programmation de la température.

D.2.5 Température par sondes à résistance

Type de sondes :

- Pt 50 ohm, 100 ohm, 200 ohm, 500 ohm , 1 000 ohm avec $\alpha = 3851$ selon la publication CEI 751/1995
- Pt 100 ohm avec $\alpha = 3916$ selon la publication JIS C 1604/1989
- Pt 100 ohm avec $\alpha = 3926$ selon la publication EIT90
- Ni 100 ohm, 1 000 ohm avec $\alpha = 618$ selon la publication DIN 43760
- Ni 120 ohm avec $\alpha = 672$ selon la publication MIL-T-24388
- Cu 10 ohm avec $\alpha = 427$ selon la publication MINCO 16/9
- Cu 50 ohm avec $\alpha = 428$ selon la publication OIML R 84

Capteur	Gamme de mesure	Résolution	Précision / 1 an
Pt 50 ($\alpha = 3851$)	- 220°C à + 850°C	0,01°C	0,006% L + 0,04°C
Pt 100 ($\alpha = 3851$)	- 220°C à + 850°C	0,01°C	0,006% L + 0,03°C
Pt 100 ($\alpha = 3916$)	- 200°C à + 510°C	0,01°C	0,006% L + 0,03°C
Pt 100 ($\alpha = 3926$)	- 210°C à + 850°C	0,01°C	0,006% L + 0,03°C
Pt 200 ($\alpha = 3851$)	- 220°C à + 850°C	0,01°C	0,006% L + 0,04°C
Pt 500 ($\alpha = 3851$)	- 220°C à + 850°C	0,01°C	0,006% L + 0,03°C
Pt 1000 ($\alpha = 3851$)	- 220°C à + 850°C	0,01°C	0,006% L + 0,03°C
Ni 100 ($\alpha = 618$)	- 60°C à + 180°C	0,01°C	0,006% L + 0,05°C
Ni 120 ($\alpha = 672$)	- 40°C à + 205°C	0,01°C	0,006% L + 0,05°C
Ni 1000 ($\alpha = 618$)	- 60°C à + 180°C	0,01°C	0,006% L + 0,05°C
Cu 10 ($\alpha = 427$)	- 50°C à + 150°C	0,10°C	0,006% L + 0,18°C
Cu 50 ($\alpha = 428$)	- 50°C à + 150°C	0,01°C	0,006% L + 0,05°C

Pour les températures négatives utiliser la valeur affichée L et non pas sa valeur absolue.

Coefficient de température : < 10 % de la précision/°C.

La précision ci-dessus est donnée pour un raccordement du capteur de température en montage 4 fils. Tenir compte, en outre, de l'erreur propre du capteur de température utilisé et des conditions de sa mise en œuvre.

D.2.6 Fréquence et comptage

Calibre	Résolution	Gamme de mesure	Précision / 1 an	Remarques
10 kHz	0,001 Hz	1 Hz à 10 KHz	0,005% L + 5 mHz	Vin min = 1 V
100 kHz	0,001 Hz	10 Hz à 100 KHz	0,005% L + 5 mHz	Vin min = 1 V

Coefficient de température < 5 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50°C.

Niveau de déclenchement: 1 V

Echelle en coup/min et Hz

Mesure sur sortie fréquence et sur contacts secs

Dans le cas d'un comptage, cette mesure pourra se faire sur un temps défini ou un temps infini

D.2.7 **Caractéristiques complémentaires en "mesure"**

D.2.7.1 *Changement de calibre manuel ou automatique*

Pour les fonctions mV, V et Ω , en changement de calibre automatique, l'appareil passe sur le calibre supérieur ou inférieur.

D.2.7.2 *Mesure relative*

La fonction mesure relative permet :

- de programmer une valeur de référence différente de celle de l'appareil (fonction NUL),
- d'annuler par mesure ou programmation une valeur constante ou parasite (fonction TARE).

D.2.7.3 *Correction d'échelle*

La fonction correction d'échelle effectue les opérations de conversion entre les grandeurs électriques mesurées et les grandeurs physiques converties.

D.2.7.4 *Linéarisation*

L'opération de linéarisation permet de corriger partiellement les erreurs induites par des systèmes capteurs/convertisseurs non linéaires.

D.2.7.5 *Statistiques*

Affichage de la valeur minimale, maximale, la moyenne, et le nombre de points mesurés.
Possibilité de mettre les statistiques à zéro.

D.3 Fonction "émission / simulation"

Tension d'assignation maximale en mode commun : 60 VDC ou VAC.

D.3.1 Tension continue

Calibre	Gamme d'émission	Résolution	Précision / 1 an	Remarques
+100 mV	- 5 mV à + 100 mV	1 μ V	0,005% L + 2 μ V	Charge min 1 KOhm
+1 V	- 5 mV à + 1 V	10 μ V	0,005% L + 8 μ V	Charge min 2 KOhm
+10 V	- 100 mV à + 10 V	100 μ V	0,007% L + 80 μ V	Charge min 4 KOhm
+50 V	- 100 mV à + 50 V	1 mV	0,007% L + 0.5 mV	Charge min 4 KOhm

Coefficient de température : < 5 ppm/°C de 0°C à 18 °C et de 28°C à 50°C.

D.3.2 Courant continu

Calibre	Résolution	Précision / 1 an	Remarques
24 mA	1 μ A	0,007% L + 0,8 μ A	
4-20 mA	1 μ A	0,007% L + 0,8 μ A	
0-20 mA	1 μ A	0,007% L + 0,8 μ A	

Coefficient de température < 7 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50°C.

Ces spécifications sont données pour les configurations suivantes :

- CALYS 1500 mode actif (+24 V ON) \leftrightarrow Mesureur mode passif (+24 V OFF)
- CALYS 1500 mode passif (+24 V OFF) \leftrightarrow Mesureur mode actif (+24 V ON)

D.3.3 Résistance

Calibre	Gamme d'émission	Résolution	Précision / 1 an	Remarques
400 Ω - 1 mA (Courant continu)	1 Ω à 400 Ω	10 m Ω	0,006% L + 20 m Ω	lext de 0,1 mA - 1 mA
400 Ω - 1 mA (Courant pulsé)	1 Ω à 400 Ω	10 m Ω	0,006% L + 30 m Ω	lext de 0,1 mA - 1 mA
400 Ω - 4 mA (Courant continu)	1 Ω à 400 Ω	10 m Ω	0,006% L + 20 m Ω	lext de 1 mA - 4 mA
400 Ω - 4 mA (Courant pulsé)	1 Ω à 400 Ω	10 m Ω	0,006% L + 30 m Ω	lext de 1 mA - 4 mA
3600 Ω (Courant continu)	10 Ω à 3600 Ω	100 m Ω	0,006% L + 100 m Ω	lext de 0,1 mA / 1 mA
3600 Ω (Courant pulsé)	10 Ω à 3600 Ω	100 m Ω	0,006% L + 200 m Ω	lext de 0,1 mA / 1 mA

Ces précisions s'entendent pour une connexion 4 fils (côté mesureur).

Coefficient de température < 5 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50°C.

D.3.4 Température par couples thermoélectriques

Type de capteurs :

- Normalisés selon CEI 584-1/1995 (Couples K, T, J, E, S, B, N).
- Selon Din 43710 (couples U et L).
- Selon la table d'ENGELHARD (couple Platine)
- Selon la normes ASTM E 1751-00 (couple G)
- Selon la normes ASTM E 988-96 (couple D W3Re/W25Re ; couple C W5Re/W26Re)

Capteur	Etendue de mesure	Résolution	Précision / 1 an
K	- 250 à - 50°C	0,01°C	0,15% L
	- 50 à + 120°C	0,01°C	0,06°C
	+ 120 à + 1020°C	0,01°C	0,005% L + 0,05°C
	+ 1020 à + 1370°C	0,01°C	0,007% L + 0,05°C
T	- 250 à - 100°C	0,01°C	0,1% L + 0,05°C
	- 100 à + 0°C	0,01°C	0,02% L + 0,06°C
	+ 0 à + 400°C	0,01°C	0,055°C
J	- 210 à + 0°C	0,01°C	0,03% L + 0,08°C
	+ 0 à + 50°C	0,01°C	0,05% L + 0,07°C
	+ 50 à + 1 200°C	0,01°C	0,005% L + 0,04°C
E	- 250 à + 40°C	0,01°C	0,15°C
	+ 40 à + 550°C	0,01°C	0,005% L + 0,12°C
	+ 550 à + 1 000°C	0,01°C	0,005% L + 0,13°C
R	- 50 à + 0°C	0,01°C	0,35% L + 0,4°C
	+ 0 à + 350°C	0,01°C	+ 0,4°C
	+ 350 à + 1 768°C	0,01°C	+ 0,25°C
S	- 50 à + 0°C	0,01°C	0,25% L + 0,4°C
	+ 0 à + 350°C	0,01°C	0,30°C
	+ 350 à + 1 768°C	0,01°C	0,25°C
B	+ 400 à + 900°C	0,01°C	0,005% L + 0,4°C
	+ 900 à + 1 820°C	0,01°C	0,005% L + 0,2°C
U	- 200 à + 400°C	0,05°C	+ 0,09°C
	+ 400 à + 600°C	0,05°C	+ 0,11°C
L	- 200 à + 900°C	0,05°C	+ 0,15°C
C	- 20 à + 1 540°C	0,10°C	+ 0,25°C
	+ 1 540 à + 2 310°C	0,10°C	0,012% L + 0,1°C
N	- 240 à - 200°C	0,01°C	0,15 % L
	- 200 à + 10°C	0,01°C	+ 0,10°C
	+ 10 à + 250°C	0,01°C	+ 0,08°C
	+ 250 à + 1300°	0,01°C	0,008% L + 0,05°C
PlatineL	- 100 à + 1 400°C	0,05°C	+0,10°C
Mo	+ 0 à + 1 375°C	0,05°C	0,005% L + 0,06°C
NiMo/NiCo	- 50 à + 1 410°C	0,05°C	0,005% L + 0,30°C
G	+ 0 à + 100°C	0,05°C	1,5°C
	+ 100 à + 200°C	0,05°C	0,40°C
	+ 200 à + 1 800°C	0,05°C	0,20°C
	+ 1 800 à + 2 315°C	0,05°C	0,35°C
D	+ 0 à + 1 000°C	0,10°C	0,20°C
	+ 1 000 à + 2 000°C	0,10°C	0,015% L
	+ 1 800 à + 2 315°C	0,10°C	0,02% L

La précision est garantie pour une jonction de référence (JR) à 0°C.

 Avec utilisation de la JR interne (sauf couple B) ajouter une incertitude supplémentaire de 0,2°C à 0°C. Pour les autres températures, il y a lieu tenir compte de la sensibilité du thermocouple à la température (T) considérée, soit une incertitude supplémentaire de $0,2^{\circ}\text{C} \cdot \text{S}(0^{\circ}\text{C}) / \text{S}(T)$.

Coefficient de température : < 10 % de la précision /°C.

Affichage en °C, °F et K.

Il est possible, couple B excepté, de choisir par programmation au clavier la localisation de la jonction de référence :

- externe à 0°C,
- interne (compensation de la température des bornes de l'appareil).
- par programmation de la température.

D.3.5 Température par sondes à résistance

Type de sondes :

- Pt 50 ohm, 100 ohm, 200 ohm, 500 ohm, 1 000 ohm avec $\alpha = 3851$ selon la publication CEI 751/1995
- Pt 100 ohm avec $\alpha = 3916$ selon la publication JIS C 1604/1989
- Pt 100 ohm avec $\alpha = 3926$ selon la publication EIT90
- Ni 100 ohm, 1 000 ohm avec $\alpha = 618$ selon la publication DIN 43760
- Ni 120 ohm avec $\alpha = 672$ selon la publication MIL-T-24388
- Cu 10 ohm avec $\alpha = 427$ selon la publication MINCO 16/9
- Cu 50 ohm avec $\alpha = 428$ selon la publication OIML R 84

Capteur	Gamme de mesure	Résolution	Précision / 1 an
Pt 50 ($\alpha = 3851$)	- 220°C à + 850°C	0,01°C	0.006% L + 0.04°C
Pt 100 ($\alpha = 3851$)	- 220°C à + 850°C	0,01°C	0.006% L + 0.035°C
Pt 100 ($\alpha = 3916$)	- 200°C à + 510°C	0,01°C	0.006% L + 0.035°C
Pt 100 ($\alpha = 3926$)	- 210°C à + 850°C	0,01°C	0.006% L + 0.035°C
Pt 200 ($\alpha = 3851$)	- 220°C à + 850°C	0,01°C	0.006% L + 0.04°C
Pt 500 ($\alpha = 3851$)	- 220°C à + 850°C	0,01°C	0.006% L + 0.04°C
Pt 1000 ($\alpha = 3851$)	- 220°C à + 850°C	0,01°C	0.006% L + 0.035°C
Ni 100 ($\alpha = 618$)	- 60°C à + 180°C	0,01°C	0.006% L + 0.04°C
Ni 120 ($\alpha = 672$)	- 40°C à + 205°C	0,01°C	0.006% L + 0.04°C
Ni 1000 ($\alpha = 618$)	- 60°C à + 180°C	0,01°C	0.006% L + 0.04°C
Cu 10 ($\alpha = 427$)	- 70°C à + 150°C	0,01°C	0.006% L + 0.1°C
Cu 50 ($\alpha = 428$)	- 50°C à + 150°C	0,01°C	0.006% L + 0.05°C

Pour les températures négatives utiliser la valeur affichée L et non pas sa valeur absolue.

Coefficient de température : < 10 % de la précision/°C

La précision ci-dessus est donnée pour un raccordement au mesureur de température en montage 4 fils mode continu (connexion « cosses fourche ») et pour un courant de mesure de 1 mA pour les sondes Pt50, Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 et Cu50 et de 0,1 mA pour les sondes Pt200, Pt500 et Pt1000. Pour des courants de mesure compris dans le domaine de mesure (0,1 mA – 1 mA), le terme constant de la précision à 1 an est à multiplier par 2 (Ex PT100 à 0,1 mA la précision est de 0,006% + 0,07°C).

Tenir compte, en outre, de l'erreur propre du capteur de température utilisé et des conditions de sa mise en œuvre.

D.3.6 Fréquence et impulsion

Calibre	Résolution	Gamme	Précision / 1 an	Remarques
10 KHz	0,01 Hz	0,01 Hz à 10 KHz	0,005% L + 5 mHz	
100 kHz	0.1 Hz	1 Hz à 100 KHz	0,005% L + 5 mHz	

Coefficient de température < 5 ppm/°C de 0°C à 18°C et de 28°C à 50°C.

D.3.7 Caractéristiques complémentaires en simulation
D.3.7.1 Génération d'incrément

La fonction génération d'incrément permet de programmer une progression incrémentale de la fonction d'émission active.

D.3.7.2 Génération de rampes

La fonction génération de rampes permet de programmer une variation linéaire de la fonction d'émission active.

D.3.7.3 Synthétiseur

La fonction synthétiseur permet :

- de stocker en mémoire permanente jusqu'à 100 valeurs d'émission,
- de rappeler et d'émettre manuellement ou automatiquement le contenu de ces mémoires.

D.3.7.4 Correction d'échelle

La fonction correction d'échelle effectue les opérations de conversion entre les grandeurs physiques affichées et les grandeurs électriques simulées.

CALYS 1500

Multifunction Process Calibrator



Instruction manual

Limit of guarantee and limit of responsibility

AOIP S.A.S guarantees the absence of faulty materials and the manufacture of this product under normal conditions of use and maintenance. The guarantee period is one year and takes effect on the date of delivery. Parts, repairs to the product and service are guaranteed for a period of 90 days. This guarantee only applies to the original purchaser or the end user if he is a client of an AOIP S.A.S approved distributor and does not cover fuses, interchangeable batteries/cells nor any product which, in the opinion of AOIP S.A.S, has been badly handled, modified, neglected or damaged by accident or subjected to abnormal conditions of use or handling. AOIP S.A.S guarantees that the software will function largely in accordance with its functional specifications for a period of 90 days and that it has been correctly recorded on non-defective media. AOIP S.A.S does not guarantee that the software contains no errors or that it will operate without interruption.

AOIP S.A.S approved distributors shall apply this guarantee to products sold to new clients it has not served, but are not authorized to offer a longer or different guarantee in the name of AOIP S.A.S. Guarantee support is offered if the product was purchased by an intermediary from an AOIP S.A.S approved point of sale or if the purchaser has paid the applicable international price. AOIP S.A.S reserves the right to invoice the purchaser for the costs of importing, repair or replacement parts if the product purchased in one country was sent to another country for repair.

The obligations under the guarantee of AOIP S.A.S are limited at the discretion of AOIP S.A.S, to reimbursement of the purchase price, or the free repair/replacement of a defective product returned within the period of the guarantee to an AOIP S.A.S approved service centre.

To claim for service under the guarantee, contact the nearest AOIP S.A.S agent or send the product, accompanied by a description of the problem, carriage and insurance paid (free on board destination), to the nearest AOIP S.A.S approved service centre. AOIP S.A.S declines any responsibility in the event of damage occurring during transportation. After repair under guarantee, the product will be returned to the purchaser, carriage paid (free on board destination). If AOIP S.A.S considers that the problem was caused by abusive treatment, modification, an accident or abnormal conditions of operation or handling, AOIP S.A.S will submit a quotation for the cost of repair and will only commence the repair after receiving authorization. After repair, the product will be returned to the purchaser, carriage paid, and the costs of repair and transportation will be invoiced to him.

THIS GUARANTEE IS EXCLUSIVE AND REPLACES ANY OTHER GUARANTEES, EXPLICIT OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED GUARANTEE AS TO THE SUITABILITY OF THE PRODUCT TO BE SOLD OR APPLIED TO A PARTICULAR PURPOSE OR USE. AOIP S.A.S SHALL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY PARTICULAR INDIRECT, ACCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE, NOR ANY CORRUPTED OR LOST DATA, WHETHER AS A RESULT OF AN INFRACTION OF THE OBLIGATIONS OF THE GUARANTEE, OR ON A CONTRACTUAL, EXTRA-CONTRACTUAL OR OTHER BASIS.

Because some countries or states do not permit limitations to an implied condition of guarantee, or the exclusion or limitation of accidental or consequential damage, the limitations and exclusions of this guarantee may not apply to every purchaser. If any condition of this guarantee is considered invalid or inapplicable by a competent court, such a decision will in no way affect the validity or binding nature of any other condition.

TABLE OF CONTENTS

A.	GENERAL	98
A.1	INTRODUCTION.....	98
A.1.1	About this guide.....	99
A.1.2	Unpacking	99
A.1.3	Returning.....	99
A.2	MATERIAL.....	100
A.2.1	General view of the unit.....	100
A.2.2	Connection terminals.....	100
A.2.3	Connectors on the back side	101
A.2.4	Screen.....	101
A.2.5	Keyboard.....	102
A.2.6	Batteries and charger	103
A.2.7	Replacing the battery pack.....	103
A.2.8	Backup battery (date and time)	103
A.2.9	Mobile case legs and handle.....	103
A.3	SOFTWARE.....	104
A.3.1	User Interface.....	104
A.4	SAFETY.....	108
A.4.1	Compliance with safety standards.....	108
A.4.2	Environmental conditions.....	108
A.4.3	Used devices.....	108
A.4.4	Instructions.....	108
A.4.5	Making measurements	109
A.4.6	Unusual faults and stresses.....	109
A.4.7	Definitions	109
A.5	SERVICE	110
A.5.1	Software updates	110
A.5.2	Recalibration.....	111
A.5.3	Cleaning.....	112
B.	GETTING STARTED	114
B.1	POWERING-ON	114
B.2	MEASUREMENT ON CHANNEL V1	114
B.2.1	Measuring DC voltage.....	115
B.2.2	Measuring current	116
B.2.3	Measuring resistance.....	118
B.2.4	Continuity test.....	119
B.2.5	Measuring frequency	119
B.2.6	Pulse counting	120
B.2.7	Resistive temperature probes (Temperature).....	121
B.2.8	Measurement by Thermocouple (Temperature).....	122
B.2.9	Thermistor Measurement (Temperature).....	122
B.2.10	Pressure measurement.....	123
B.2.11	Modules With HART® Protocol.....	123
B.3	GENERATION / SIMULATION OR MEASUREMENT ON CHANNEL V2.....	140
B.3.1	Generation / Simulation Mode.....	140
B.3.2	Measurement Mode	147
C.	ADVANCED OPERATION	148
C.1	SIMULATION MODES	148
C.1.1	Manual Edit Mode.....	148
C.1.2	Incremental Edit Mode.....	149
C.1.3	Predefined Settings Mode	149
C.1.4	Staircase mode	151
C.1.5	Simple Ramp Mode.....	152
C.1.6	Cyclic Ramp Mode.....	153
C.1.7	Synthesizer Mode.....	154
C.1.8	Transmitter Mode	156
C.2	SCALING.....	156
C.3	DIFFERENTIAL MEASUREMENTS.....	157
C.4	CALIBRATED SENSORS.....	157
C.5	CALIBRATION PROCEDURE	160
C.6	STORING THE CURRENT ACQUISITIONS	165
C.7	CONFIGURATIONS.....	170
C.8	SETTING PARAMETERS	172
C.8.1	Adjustment of contrast.....	172
C.8.2	Date and Time.....	172
C.8.3	Preferences.....	173
D.	TECHNICAL SPECIFICATIONS	174
D.1	MEASUREMENTS CONDITIONS AND NECESSARY PRECAUTIONS.....	174
D.2	MEASUREMENT FUNCTION (CHANNEL 1 AND CHANNEL 2).....	174
D.2.1	DC Voltage.....	175
D.2.2	DC Current	175
D.2.3	Resistance	175
D.2.4	Temperature by thermocouples.....	176
D.2.5	Temperature using resistive probes.....	177
D.2.6	Frequency and counting	178
D.2.7	Additional characteristics in "measurement"	178
D.3	"TRANSMISSION / SIMULATION" FUNCTION.....	179
D.3.1	DC Voltage.....	179
D.3.2	DC Current	179
D.3.3	Resistance	179
D.3.4	Temperature by thermocouples.....	180
D.3.5	Temperature by resistive probes	181
D.3.6	Frequency and pulses	182
D.3.7	Additional characteristics in simulation.....	182

A. GENERAL



We are very grateful to you for choosing this AOIP S.A.S accuracy measuring instrument which benefits from our experience of over one hundred years in the manufacture of high quality, accuracy measuring instruments.

Because of this, we are able to continue our policy of continuous innovation which has served our customers so well over the last 100 years. AOIP S.A.S encourages your comments and would willingly accept any suggestions from you to help us to perfect our know-how and improve our future products.

D.1 Introduction

The CALYS 1500 is highly accurate multifunction calibrator used to measure and transmit simultaneously over 2 insulated channels or to measure over 2 input channels (differential measurements or comparative measurements). It is specially designed for calibration and maintenance and can measure and simulate physical and electrical quantities, either on site or in the laboratory.

It can perform all the following functions:

- Measure voltages, direct currents, resistance and pressure over 2 insulated channels.
- Measure temperatures by thermocouples, resistive probes, thermistors over 2 insulated channels.
- Supply power and measure a current loop which is compatible with the HART® protocol.
- Measure frequencies and counts (over one channel)
- Generate DC voltages and currents.
- Simulate resistance, thermocouples, resistive probes and thermistors.
- Recording of measurements and their display as a table or trend curve.
- Calibration and generation of the calibration report.
- Possibility of using calibrated sensors with memorization of the calibration factors

Measurement and transmission or measurements over 2 channels can be carried out simultaneously with double display.

The CALYS 1500 has many associated functions that extend its range of application:

- Relative measurement.
- Results displayed based on a linear or other conversion law.
- Generation of increments and simple or cyclic ramps.
- Synthesis of curves.
- Compatibility with 21CFR Part 11 standard for electronic records

A number of improvements have provided it with:

- Rapid access to all its functions.
- Intuitive user interface.
- Advanced on-line help system.
- Multi-functions keys defined step-by-step on the display.
- Connections which can be made with 4 mm safety plugs.
- Protection against overloads.
- Powered by a rechargeable battery with rapid internal charger.

A.1.1 About this guide

This user guide consists of four parts: A, B, C and D.

Part A contains general information and a description of the hardware and software of the unit. It also contains a paragraph on safety and user precautions.

Part B contains brief handling information and a description of the various modes of operation.

Part C contains a description of the advanced functions.

Part D contains the technical specifications of the CALYS 1500.

A.1.2 Unpacking

All CALYS 1500 units are mechanically and electrically checked before delivery. The necessary precautions have been taken to ensure that they reach the user undamaged.

However, it is a good idea to make a brief check for any damage that may have occurred during transportation. If this is the case, make an immediate claim against the carrier.

The following accessories are standard:

- A mains unit for charging the battery pack
- 6 measurement cables
- Mounting strap
- Factory test report

A.1.3 Returning

If the unit is to be returned, it is preferable to use the original packaging and state as clearly as possible, in a note attached to the unit, the reasons for its return.

AOIP SAS Rue Dupont Gravé F-14600 Honfleur
From France: 01 69 02 89 30 From your country: +33 (0)1 69 02 89 50
Fax : +33 (0)1 69 02 89 60 Email : sav@aoip.com



Warning
The packaging supplied with the calibrator can withstand a maximum pressure of 20 bar at 21°C (290 psi at 70°F). Subjecting the package to a higher pressure may damage the unit.

A.2 Material

General characteristics:

- Table instrument powered by mains or LiPo batteries (Lithium Polymere).
- Battery life: 4 to 6 hours, depending on the functions used.
- Stand for table mounting.
- Strap for carrying and on-site use.
- 240 x 320 pixel liquid crystal graphical display.
- Choice of language for messages and programming the functions, settings and parameters using a keyboard with 22 keys.
- Back-lit display controllable from a key on the keyboard, with automatic switch-off after a programmable time of inactivity.
- Battery charging: mains adaptor supplied with the unit or from any 10 to 14 VDC power supply.
- Adaptor characteristics: mains voltage 230 V \pm 10%, 50/60 Hz.
- Charging time: 4 h max.
- Case: Aluminium and galvanized steel.
- Dimensions: 34 cm x 32 cm x 16 cm.
- Weight: 4.6 Kg


A.2.1 General view of the unit



A.2.2 Connection terminals

Four terminals for the "measurement" function (IN) from channel 1 (V1) ; two of which are reserved for 3 or 4 wire connection when measuring resistance, temperature with a resistive probe and current for a passive transmitter. Refer to paragraph **B.2**.

Four terminals for connection when "transmit/simulate measurement" function (OUT/IN) from channel 2 (V2) is used. Refer to paragraph **B.3**

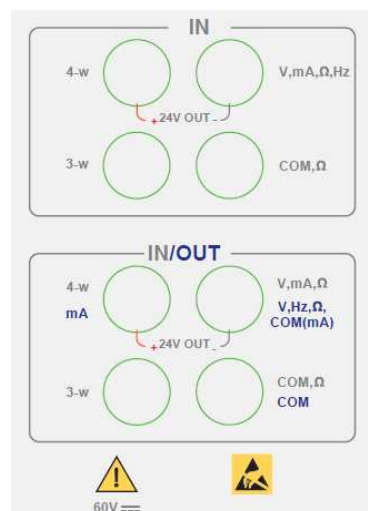

In order to prevent any electrostatic discharge, it is recommended to avoid direct contact with the conductive part of the 8 terminals.

A.2.3 Connectors on the back side

5 connectors and an ON/OFF switch button can be found on the back side of the unit.


- The 1st is a mains unit connector for battery charging.
- The 2nd is a type B USB socket for connection to a computer.
- The 3rd is a connector for the external pressure sensor.
- The 4th is a connector for HART modem .

GUARD: Allows connection of the case at the measurement potential following the recommendations chapter [Measurements conditions and necessary precautions.](#)

- The ON/OFF button cuts the power supply off.

Switch in position « 0 »: Operation under mains supply or battery power is disabled, the battery cannot be charged.

Switch in position « 1 »: The unit is at least in standby mode, operating on battery. Operation under mains supply and battery charging is enabled if the unit is connected to mains.

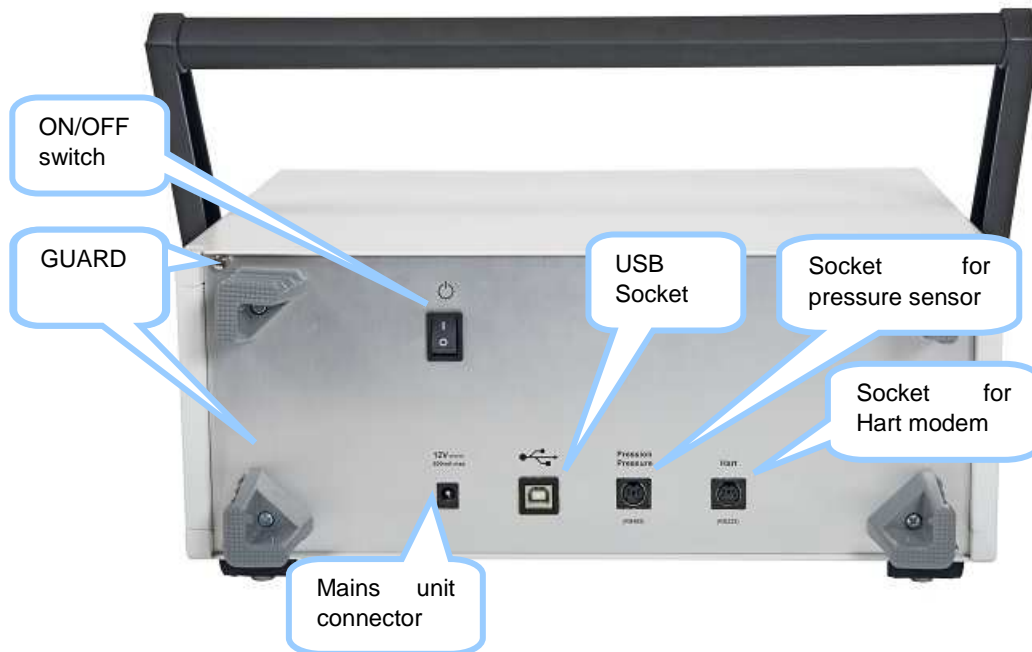


A.2.4 Screen

The CALYS 1500 is fitted with an LCD graphical display which is backlit with white LEDs. The resolution of the display is 240 x 320 pixels.

When the unit is in use, the screen comprises:


- A window displaying the programming of the "measurement" function parameters (IN). Refer to paragraph B.2.
- A window for parameter display and programming for the "transmit/simulate measurement" (OUT/IN) function. Refer to paragraph B.3.
- A strip showing the various menus accessible by touch keys directly on the screen.

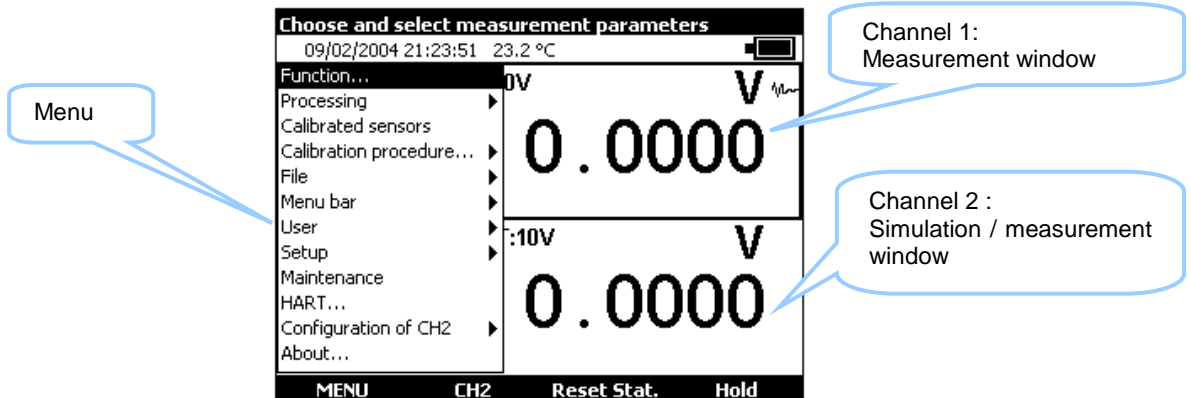

A.2.5 **Keyboard**

The keyboard contains:


- 4 blank function keys to select the various menus shown on the screen. Note: for the purposes of this manual, the buttons are referred to as F1, F2, F3 and F4 but are not labelled on the unit.

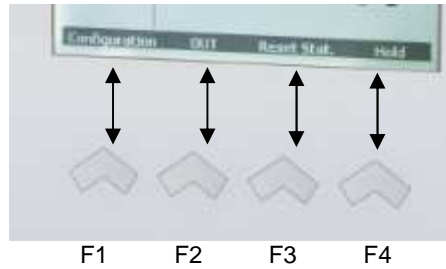

- A navigator:



 - A cancellation key:



- 12 alphanumeric keys for programming the parameters.



- A key to switch from capital to lower case when entering data:
A « M » appears on the upper left side of the screen when the key is activated (data entered in capital letters).



- A back-lighting ON/OFF key:



- A key to switch the unit from standby mode to power mode:

Blue key on: Unit powered

Key switched off: Unit in standby mode



A short push switches the unit on. A long push of 2 seconds switches the unit off. A long push of 6 seconds resets the unit in case of lock.

- A LED to indicate the state of charge of the battery:

Green LED on: Battery charging



- A LED to indicate the presence of mains supply :

Red LED on: Unit connected to mains






A.2.6 **Batteries and charger**

Precautions to be taken if battery charge is low:

On reception of your CALYS 1500 it can happen that the batteries are not sufficiently charged for optimum operation or even for starting up the device.

It is therefore required to connect the device to the mains (see paragraph A.2.4) and to wait for a few minutes before starting it up (by pressing the On/Off button).

During normal operation:

When the  symbol flashes on the display, the battery should be recharged at the earliest. Connect the charger to the network, the charge indicator (green LED)  on the front panel lights up. Leave the charger switched on for about 3 hours for a complete recharge and disconnect the charger when the charge indicator  goes off on the front panel.



Warning

Only use the mains adaptor supplied with the calibrator.

The charger is for indoor use only, at an ambient temperature not exceeding 40°C (104°F).

Access to the charger must be granted to facilitate disconnection from the electrical network.

A.2.7 **Replacing the battery pack**

To replace the battery pack, contact your dealer.

A.2.8 **Backup battery (date and time)**

Date and time are saved when the instruments is switched off on a 3 V Lithium battery (CR1225 type).

A.2.9 **Mobile case legs and handle**

The case legs can be moved to grant the user a comfortable viewing angle when CALYS 1500 is placed on a desk. Bend the case legs at convenience and place CALYS 1500 on a desk.

To change the handle position, press the buttons located at both sides of the handle.




A.3 Software

The firmware of the CALYS 1500 is stored in flash memory. It is therefore easy to update the firmware when a new version is available. Refer to paragraph A.5.1 for detailed information on updating the firmware.

A.3.1 User Interface

The basic items forming the user interface are shown in the diagram below:

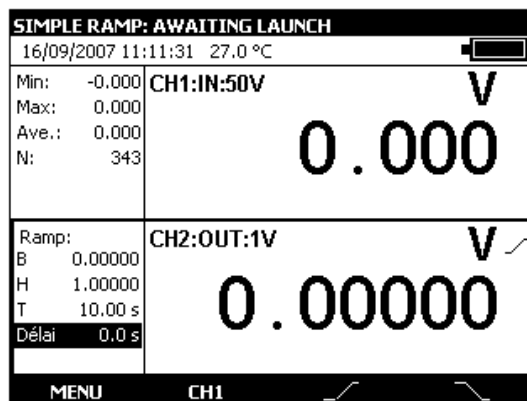

The “on-line help” function is not visible in the menu, but is accessible at any time by pressing the key. When active,

a help window for the function in use appears. The key closes the help window and all the dialogue boxes displayed.


The main menu is located at the bottom of the screen, opposite the four function keys (F1 to F4). To select an item from the menu, press the associated function key.

Navigation within menus and sub-menus is by means of the navigation keys and the ENTER key. For example, to display the % **FS** menu in the example of the screen below, perform the following steps:

- 1) Press the F4 key associated with the proposed **Mode** from the main menu.
- 2) Press the Down ∇ navigation key twice to select the **Predefined settings** sub-menu and confirm with the ENTER key.


- Press the Down navigation key ∇ once to select the % FS sub-menu and confirm with the ENTER key. A dialogue box associated with this function appears and the four function keys change their function automatically to suit the dialogue box.

It is possible to cancel the selection at any time and return to the main menu by pressing the ESC key.

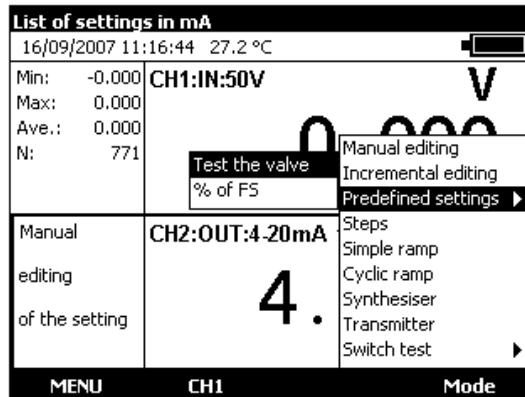

The dialogue box interface is intuitive. It is managed by the function and navigation keys.


The tabulation key $\rightarrow|$ is used to select the next item from all the items in the dialogue box. For example, to select the "Type of scale" field on the following screen, press the $\rightarrow|$ key once.

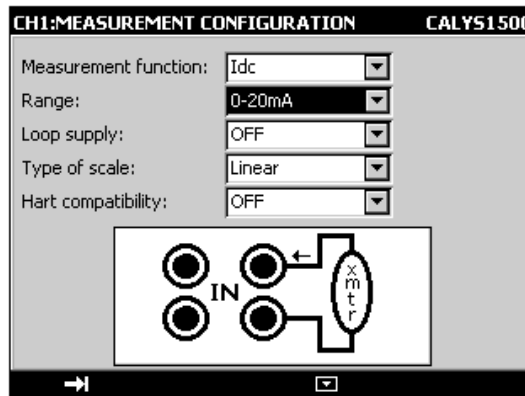


The tabulation key $\rightarrow|$ functions cyclically, so that the first item follows the last.

The Right \triangleright navigation key can replace the $\rightarrow|$ tabulation key.



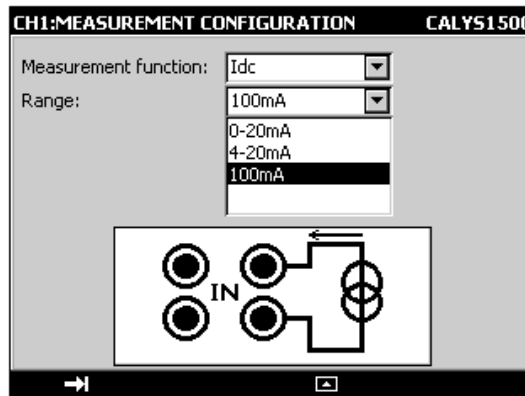



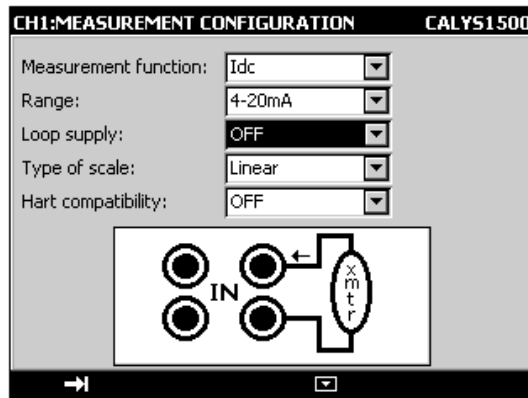











 



 






 


 
 
 

 

The \square function key is used to display a drop-down list. The \square key also closes an already open drop-down list. The Up Δ and Down ∇ navigation keys are used to select an item from an open list. Confirm is by pressing the ENTER key.



There is a quicker way to select items from a drop-down list by using the Up/Down navigation keys to select the next/previous item from the list without displaying the contents of the list. For example, the state of the “Power supply loop” field can be changed from OFF to ON using the Down and Up navigation keys.



During operation of the CALYS 1500, several symbols are displayed to simplify selection and indication of the current functions. These symbols are shown in the table below:

Symbol	Description
Function keys	
	Tabulation key
	Open a drop-down list
	Close a drop-down list
	Cancel the selected item
	Stop the current transmission
	Suspend the current transmission
	Commence or resume transmission
	Launch transmission in the increasing direction
	Launch transmission in the decreasing direction
	Transmit synthesised points in the order entered
	Transmit synthesised points in the reverse order
	Cancel the selection
	Add the item being edited
	Edit the selected item
	Open a file
Indication symbols	
	Maintain transmission or display of measurements
	Indication of battery state
	HART compatibility is on
	Loop power supply is on
	Loop power supply is off
	Square law scale is on
	Warning: Out of Range or error
	2 wire cabling detected
	3 wire cabling detected
	4 wire cabling detected
	Transmission in incremental mode
	Transmission in staircase mode
	Transmission in simple ramp mode
	Transmission in cyclic ramp mode
	Transmission in synthesizer mode
	Transmission in % of Full Scale mode (% FS)
	Transmission in valve test mode
	Item already selected
	Measurement smoothing is active
	The Tare function is on
	Setting to scale is on
	Pulse transmission
	Acquisition in progress (the value to the right of the pictogram indicates the number of values logged)

A.4 Safety

A.4.1 Compliance with safety standards

The unit complies with applicable standards:

- Safety directive 2006/95/CE with standard EN611010-1
- Directive CEM 2004/108/CE with standard EN61326-1

This user manual contains information and warnings which must be observed in order to protect the user against the hazards of electric current, to ensure the safe operation of the device and to protect it against any mishandling which could damage or compromise the safety of use of the device.

A.4.2 Environmental conditions

As per publication EN 60359:

Range of application of standards: from 0 to 2,000 m max.

Reference temperature range: 23°C ±5°C, relative humidity: 45% to 75%.

Nominal operating range: -10°C to +50°C (Except during battery charging), relative humidity: 20% to 80% non-condensing.

Operating range limit: -15°C to +55°C (Except during battery charging), relative humidity: 10% to 80% (70% at 55°C) max.

Storage and transport temperature range limit: -30°C to +60°C max (without the batteries).

When operating, the maximum operating temperature of the LIPO battery is below 40°C.

A.4.3 Used devices

Used electrical devices can pollute the environment. We recommend you refrain from disposing of this device in an ordinary waste bin, but rather that you use the recycling circuits available locally. If not, you can return the device to us, and we will take care of its disposal free of charge.

A.4.3.1 *Waste generated by the device*

List of waste classified according to the decree published:

- 16.02.14: Waste originating from electronic equipment:
 - Printed circuit boards making up the device
 - 16.06.02: Batteries and storage battery (dangerous)
 - LiPo battery (Lithium Polymer 7.4 V)
 - Lithium 3V battery (type CR1225)
- 15.01.02: Packaging
 - Case in Aluminium and galvanized steel

A.4.3.2 *Device destruction procedure*

Opening the device: unscrew the 2 screws placed on top of each side of the unit to remove the top plate.

Separate the 2 shells. Separate the PCB from the upper shell.

Remove the battery pack and the Lithium battery.

A.4.4 Instructions

The unit is designed to be used in complete safety if the instructions given in the accompanying documents are followed. Any use apart from those defined, may prejudice the safety of the operator and is therefore dangerous and forbidden.

A.4.5 Making measurements

Measuring wires and leads must be in good condition and must be replaced if their insulation appears defective (insulation cut, burned, etc.).

When the unit is connected to the measurement circuit, the terminals may be dangerous. Also, never place your hands near a terminal, whether in use or not. This advice also applies to the battery charger sockets and the USB link connected directly or indirectly to the terminals of the unit. Any work on these circuits must be carried out with the unit disconnected from any other external circuit.

Never exceed the limiting values of protection indicated in the specifications. Refer to chapter D.

When the order of magnitude of the value to be measured is unknown, make sure that the starting measurement range is the highest possible, or choose the automatic range selection mode.

Before changing the function, disconnect the wires for measuring the external circuit. When measuring current and/or voltage -even if low-, remember that the circuits may be live at a voltage that is dangerous for the operator.

Never carry out resistance measurements on a live circuit.

A.4.6 Unusual faults and stresses

Whenever it is believed that the protection has been damaged, switch off the unit and ensure that it is not used prematurely.

The protection may have been damaged if, for example:

- ✓ There is obvious damage to the unit.
- ✓ The unit is no longer able to make accurate measurements.
- ✓ The unit has been stored under unfavorable conditions.
- ✓ The unit has been subjected to severe stress during transportation.




 



A.4.7 Definitions

A.4.7.1 *Definition of the installation category*

This is also known as the overvoltage category.

It is the classification of the installation according to standard limits for transient overvoltages (standard CEI 664).

A.4.7.2 *Table of symbols used*

Symbol	Description
	Warning: see accompanying documents
	Earth point
	Complies with European Union directives
60V  max 	Maximum common mode DC voltage compared with the ground = 60 V DC
	Do not discard. See chapter Used devices (see section A.3.3)
	Sensitive to electrostatic discharges. Avoid direct contact

A.5 Service

The unit must always be set up according to the instructions in this notice. Incomplete or poorly executed setting up may adversely affect the safety of the operator.


The responsible authority must ensure on a regular basis that factors affecting safety do not change with time and carry out any necessary preventive work.

Before opening the unit for any work, you must ensure that all wires are disconnected from the unit

Any adjustment, maintenance or repair of an open unit must be avoided as far as possible and, if essential, must be carried out by qualified personnel who are familiar with the risks involved.


A.5.1 Software updates

The software is updated by the UPG32 program available on the Web-site, www.aoip.com. To find out which version of firmware is installed in your unit, use the **Menu** → **About** menu.

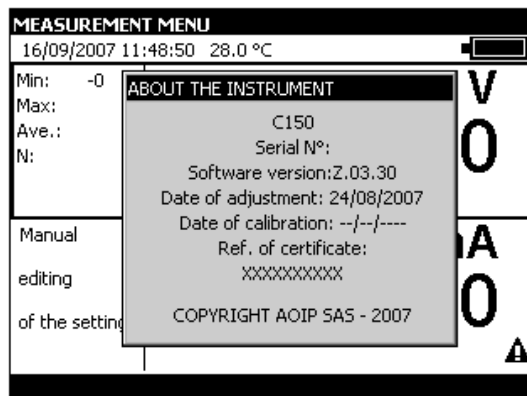


The quickest way to find out if an update is available is to visit the AOIP S.A.S website and look at the “Software” page. To update the firmware, proceed as follows:

- 1) If necessary, install on the PC the USB driver for communication with AOIP instruments. This driver can be downloaded from our site, along with an information page describing the installation procedure
- 2) Disconnect the leads connected to the measurement and simulation terminals
- 3) Connect the instrument to the PC using the USB lead supplied with the product.
- 4) Download and run the firmware update programme.
- 5) Select the language then the file containing the firmware and download in the first stage.

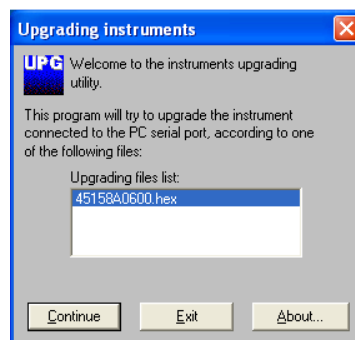

- 6) Choose the communication parameters that match the parameters of the CALYS 1500. The communication port used is a virtual port which does not correspond to a physical port on your computer. The other parameters to be selected are defined in the diagram below.

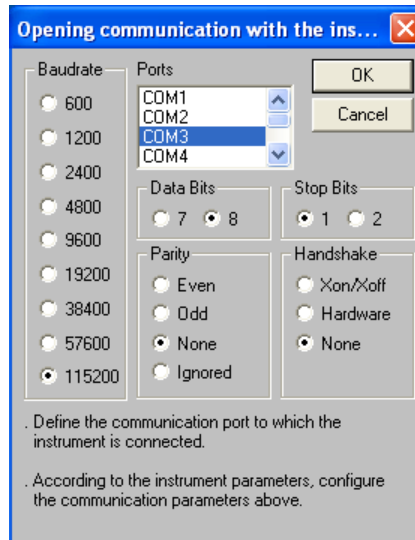

- 7) Confirm the update by pressing “OK” and wait for the firmware to load into the unit.

A.5.2 Recalibration

In order to maintain the quality of measurement, the user may wish to carry out a periodical performance check himself.

This check must take into account the metrological precautions for use. The following instructions must be followed.

The operations must be carried out under the reference conditions, namely:


- Ambient temperature: 23°C ± 1°C.
- Relative humidity: 45% to 75%.

The standards used in the test process must be such that the errors at the test points are known and are less than or equal to ± 0.005%.


After these checks, if it is found that one or more of the characteristics of the unit are outside the tolerances given in chapter D, one may:

- Either make an adjustment in accordance with the procedure explained below, which requires equipment at least as accurate as that used for the test previously performed.
- Or return the unit to the address shown at the start of this guide for checking and adjustment.

It is possible to adjust the CALYS 1500 using an instrument whose accuracy is better than 50 ppm. To adjust the unit, select the **Menu → Maintenance** menu, then enter the password 9456.

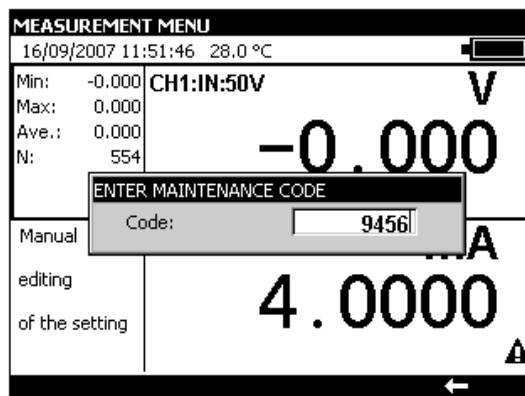


- To exit the Maintenance mode, press the **End** function key.

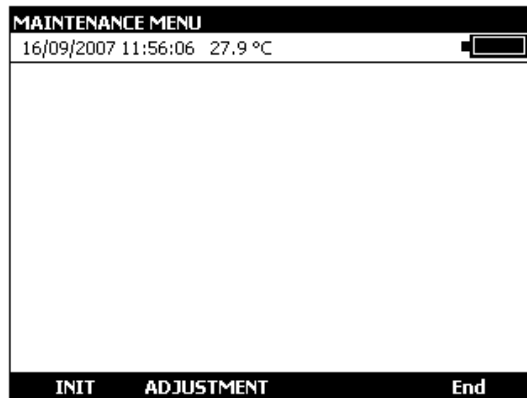

To adjust the CALYS 1500, use the **ADJUST** function key. Make adjustments in the following order:


- V1 measurement: run all calibration procedures
- V2 measurement: run all calibration procedures
- Ohms Offsets
- Auto-Adjust
- Transmission V2

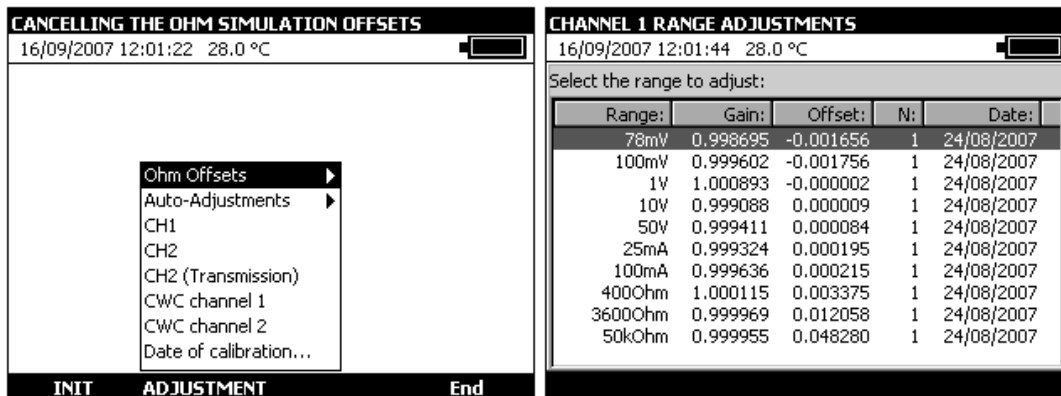

For each type of calibration, select the function to be calibrated with the Up and Down navigation keys and follow the instructions shown in the dialogue boxes.

When a unit is calibrated, data and certificate no. may be defined.
Date of calibration

To change the date of calibration and enter the reference of any calibration certificate, use the **ADJUST → Date of calibration** menus.

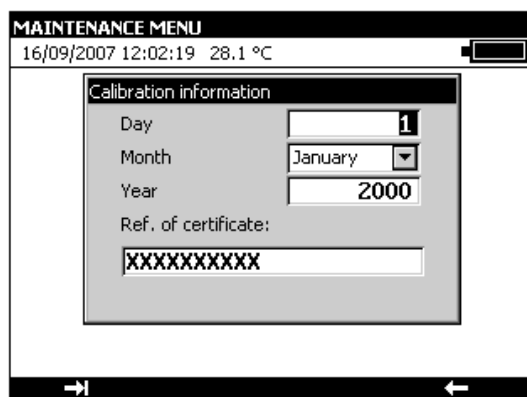

A.5.3 **Cleaning**

If the CALYS 1500 needs cleaning, use a tissue soaked in a non-solvent cleaning solution. Switch off the unit and wipe the sheath and keyboard if necessary. If any liquid enters the unit it may cause irreparable damage.


B. GETTING STARTED


In order to use the unit in complete safety, users must carefully read paragraph A.4 (page 104) which, among other subjects, deals with safety before handling. It is advisable also to read the following paragraphs:

- ✓ A.1.2 Unpacking
- ✓ A.2.7 Batteries and charger
- ✓ A.5.3 Cleaning

B.1 Powering-on


Switch the « ON/OFF » button on the back side of the unit to position « 1 » (See A.2.3).

Connect the charger. The red LED  lights on.

If this is the first time of use, the green LED  lights while the battery pack is charging. Wait until fully charged (LED


off) before switching on the unit by pressing the Standby key  for one second. The blue key lights.

After AOIP logo is displayed followed by a window showing EEPROM testing, a screen similar to the one below should appear.

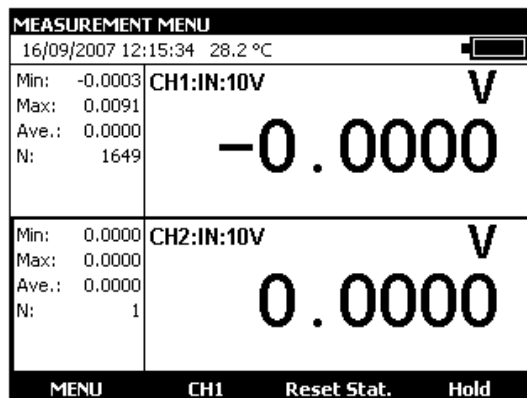



B.2 Measurement on channel V1

- To change the Measurement functions from channel V1, a rectangle should surround the top window on the screen. If it is not the case, select channel by activating the measurement window with function key F2 (V1).

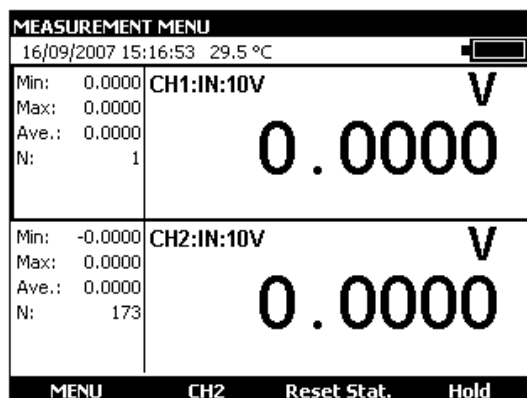


- To choose a measurement function, press key F1 (Menu).
- Select the **Function ...** menu with the navigation keys and confirm with the ENTER key.

The **MEASUREMENT MENU** dialogue box is displayed.

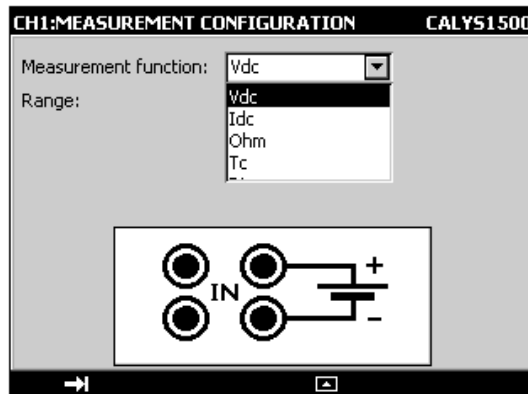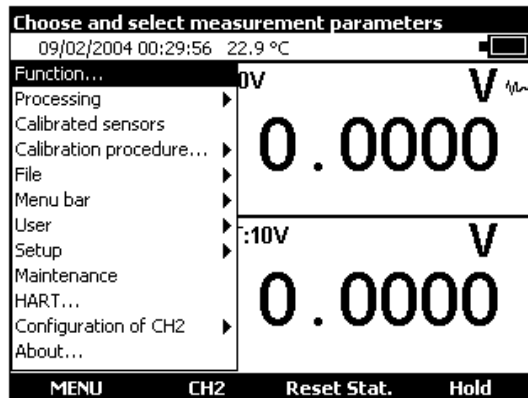


In measurement mode, channel V1 is connected to the four "IN" terminals located on the left top of the unit:

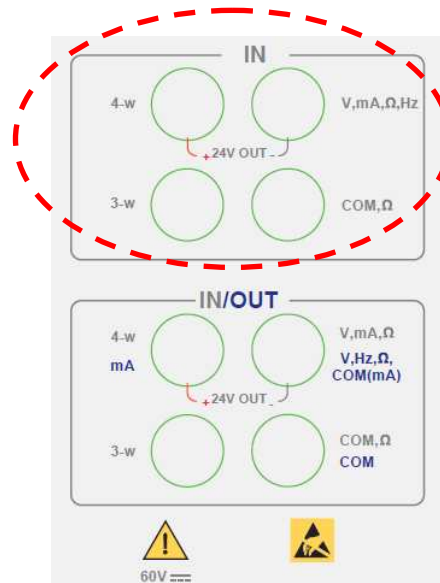

B.2.1 Measuring DC voltage

- Display the **MEASUREMENT MENU** dialogue box:
- Select the **Vdc** measurement function then the correct measurement range using the function and navigation keys.
- Confirm with ENTER.

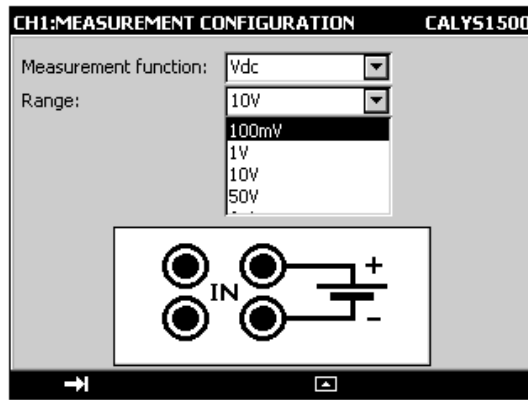

The following ranges are available:

Range	100 mV	1 V	10 V	50 V	Auto
Resolution	1 μ V	10 μ V	100 μ V	1 mV	---
Input impedance	> 1 G Ω	> 1 G Ω	1 M Ω	1 M Ω	---

The DC voltage to be measured is connected between the V and COM terminals.


B.2.2 Measuring current

- Display the **MEASUREMENT MENU** dialogue box:
- Select the **Idc** measurement function then the correct range of measurement using the function and navigation keys.
- Confirm with ENTER.

Depending on the range selected, several modes of measurement are available:


Range	100 mA	4-20 mA	0-20 mA
Resolution	0.1 μ A	0.1 μ A	0.1 μ A
Input impedance	< 30 Ω	< 30 Ω < 280 Ω if HART ON	< 30 Ω < 280 Ω if HART ON
Loop power supply	No	Possible	Possible
Set to scale	No	Linear or square law	Linear or square law

If loop power supply is on, the connection is made between terminals 4-w and mA.

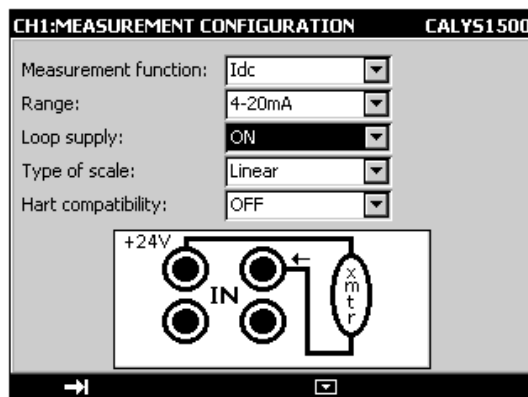

In this case, the CALYS 1500 supplies a passive transmitter with 24 V and at the same time measures the current established by the transmitter.

If the loop power supply is off, the connection is made between terminals mA and COM.

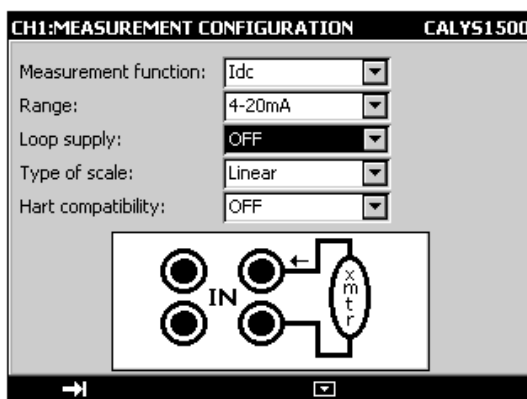


When set to the square law scale, the calibrator takes the square root of the input and displays the result as a percentage. For example, if the calibrator is connected to the output of a differential pressure transmitter, it displays a result proportional to the flow rate.


If the input current x varies between a and b , the scale is set according to the formula:

$$y = a + (b - a) \sqrt{\frac{x - a}{b - a}}$$

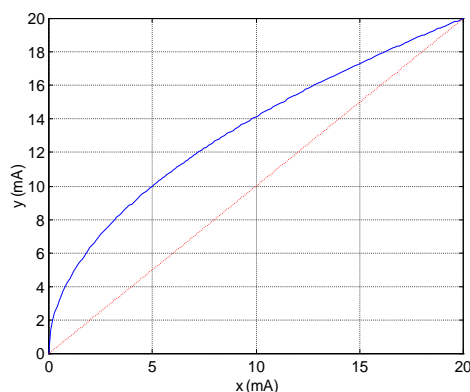


In the case of the 0-20 mA range, the scale curve is as follows:

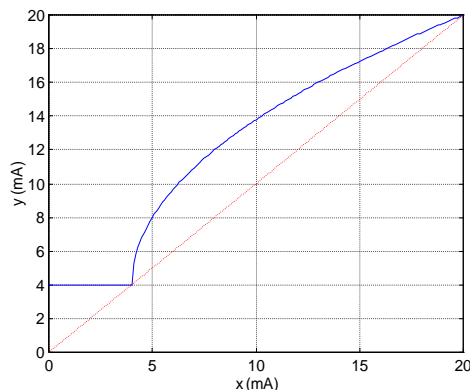


In the case of the 4-20 mA range, the scale curve is as follows:



 The CALYS 1500 displays in the window details of the selected configuration using the following icons:

-  : to show loop power supply off
-  : to show loop power supply on
-  : to show square law scale


: to show HART compatibility.

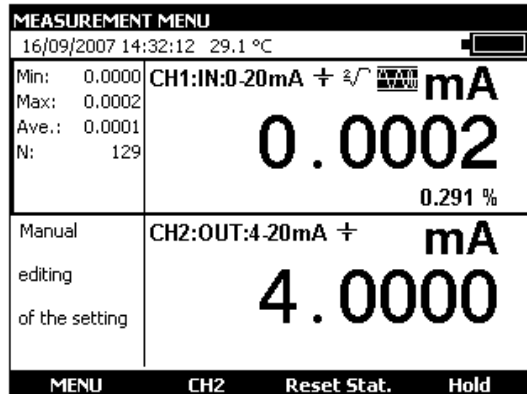

When the values measured are near the lower limit of the range (0 mA or 4 mA) a small variation in the values measured translates into a more significant variation for the converted values (in %) because of the square law nature of the scaling.

B.2.3 Measuring resistance

- Display the **MEASUREMENT MENU** dialogue box:
- Select the **Idc** measurement function then the correct measurement range using the function and navigation keys.
- Confirm with **ENTER**.

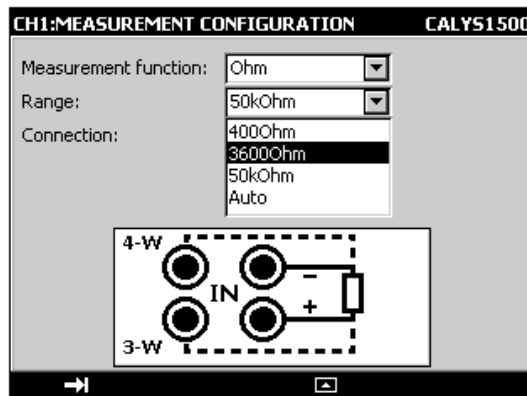

The following ranges are available:

Range (1)	400 Ohm	3600 Ohm	50 KOhm	Auto
Resolution	1 mOhm	10 mOhm	0.1 Ohm	--
Measurement current	0.2 to 0.45 mA	0.2 to 0.45 mA	10 µA à 25 µA	

(1) 50 KOhm range only for channel 1


To carry out a correct resistance measurement with 3 wires, the 3 conductors used must be:

- ✓ of the same length,
- ✓ of the same diameter,
- ✓ of the same type of metal.


The CALYS 1500 displays an icon showing the connections used (for 2 wire, for 3 wire or 4 wire) to make the measurement. The wiring arrangement is automatically detected by the calibrator.

B.2.4 Continuity test

- Display the **MEASUREMENT MENU** dialogue box:
- Select the **Continuity** measurement function using the function and navigation keys.
- Confirm with ENTER.

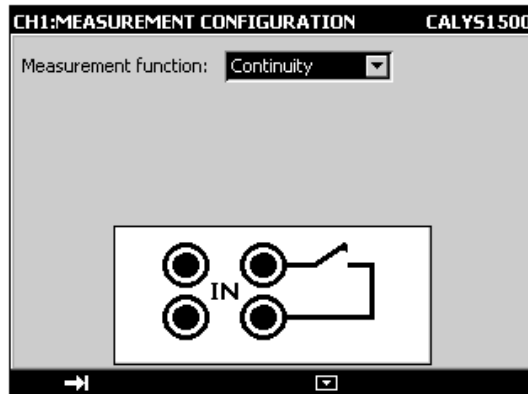


The CALYS 1500 makes a resistance measurement in this mode and displays “open” if the resistance measured is greater than 1000 Ohm and “closed” if the resistance measured is less than 1000 Ohm.

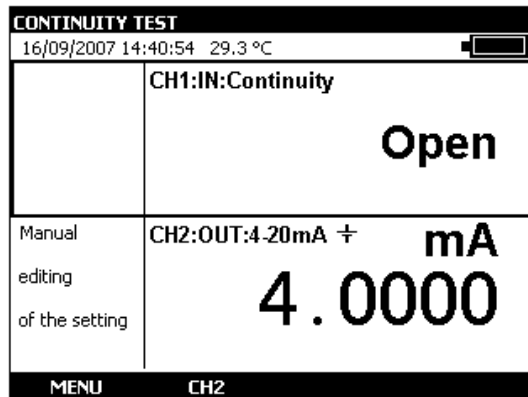

B.2.5 Measuring frequency

- Display the **MEASUREMENT MENU** dialogue box:
- Select the **Frequency** "measurement function", then the measurement range with function and navigation keys.
- Confirm with ENTER.

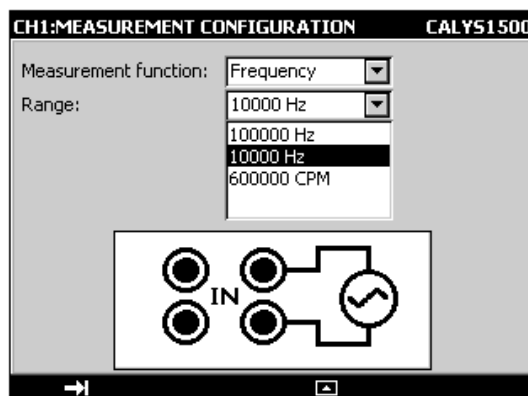


Connection is made between the Hz and COM terminals.
 Units are displayed in Hertz (Hz) for 100000Hz and 10000Hz ranges or in beats per minute (BPM) for 600000 CPM range.
 The input voltage of periodic signals must not exceed 60 Volts peak to peak.

The following ranges are available:


Range	10000 Hz	100000 Hz	600000 BPM
Resolution	1 mHz min	1 mHz min	0.1 BPM

B.2.6 Pulse counting

- Display the **MEASUREMENT MENU** dialogue box:
- Select the **Counting** measurement function, then the “type of input” **Signal or Hard Contact** using the function and navigation keys.
- Enter the counting time using the alphanumeric keys.
- Confirm with ENTER.

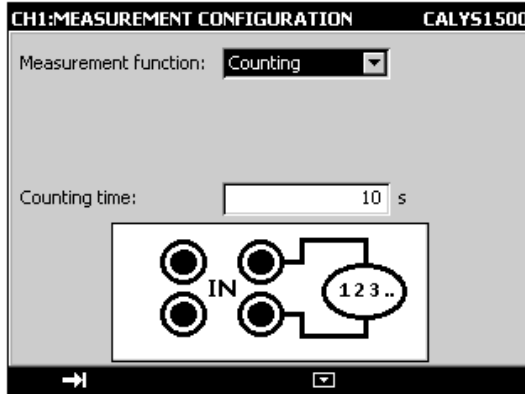


Connection is made between the Hz and COM terminals.
 Input signals are converted into a logic signal.
 If zero is entered for the counting time, counting is indefinite.

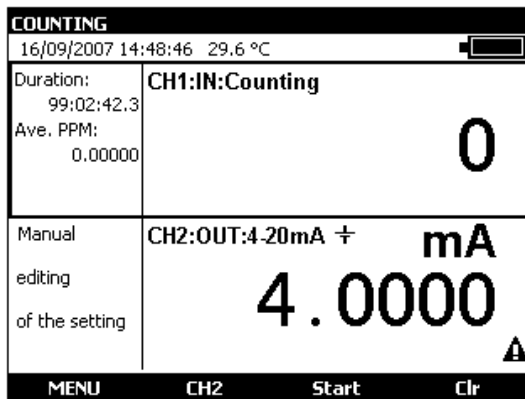

To initiate counting, confirm with the **Start** function key (“F3”).
 To stop counting without resetting the counter value, confirm with the **Stop** key (« F3 »).
 To reset the counter to zero, press the **Clr** key (F4)
 The counting period is displayed in the left part of the IN window. This period is reset whenever counting is stopped.

B.2.7 Resistive temperature probes (Temperature)

- Display the **MEASUREMENT MENU** dialogue box:
- Select the **Rt** measurement function, then the appropriate “type of probe” using the function and navigation keys.

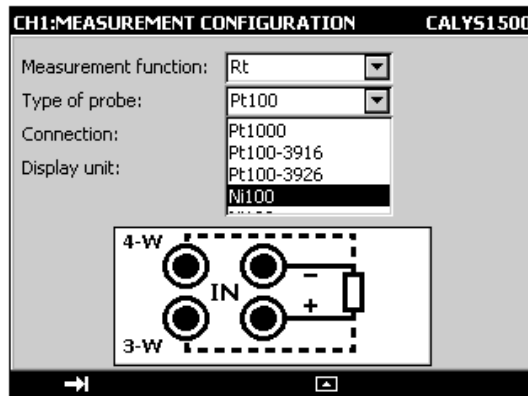

- Select **Auto, 2-Wire, 3-Wire** or **4-Wire** connection with the function and navigation keys.
- Select display unit.
- Confirm with **ENTER**.

Connection is made according to the number of wires of the resistive probe.
The following probes are available:

Sensor	Probe Type Caption
Pt 50 ($\alpha = 3851$)	Pt50
Pt 100 ($\alpha = 3851$)	Pt100
Pt 100 ($\alpha = 3916$)	Pt100-3916
Pt 100 ($\alpha = 3926$)	Pt 100-3926
Pt 200 ($\alpha = 3851$)	Pt200
Pt 500 ($\alpha = 3851$)	Pt500
Pt 1000 ($\alpha = 3851$)	Pt1000
Ni 100 ($\alpha = 618$)	Ni100
Ni 120 ($\alpha = 672$)	Ni120
Ni 1000 ($\alpha = 618$)	Ni1000
Cu 10 ($\alpha = 427$)	Cu10
Cu 50 ($\alpha = 428$)	Cu50

α is the temperature coefficient of the probe.


Wiring diagram is automatically detected by the calibrator. The CALYS 1500 displays an icon showing the connections used (□ for 2 wires, □ for 3 wires or □ for 4 wires) to carry out the measurement. The wiring arrangement is automatically detected by the calibrator.

In order not to introduce an error when measuring with 3 wires, the following is recommended:

- Measure using conductors of the same length, the same diameter and the same type of metal (a difference of 40 m Ω between two wires introduces an error of about 0.1°C).
- Take care with the connections to avoid the appearance of interfering contact potential differences.

B.2.8 Measurement by Thermocouple (Temperature)

- Display the **MEASUREMENT MENU** dialogue box:
- Select the **Tc** measurement function, then the appropriate “type of thermocouple” using the function and navigation keys.
- Select the display unit
- Select the type of cold junction (CJC) used. Enter the temperature of the cold junction in the case of a programmed cold junction.
- Confirm with ENTER.

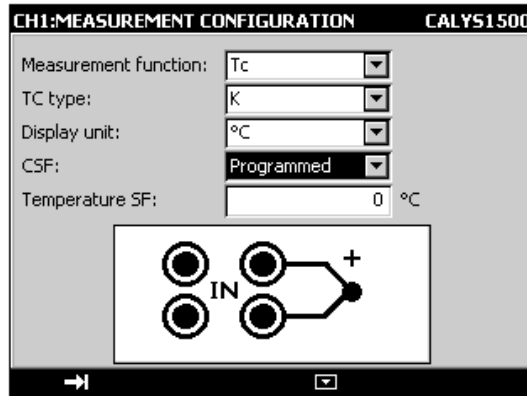


The thermocouples available are: K, T, J, E, N, U, L, S, R, B, C, PL, Mo, NiMo/NiCo.

After a significant thermal shock, it is recommended that the unit is left for the temperature to stabilize in order to use the internal cold junction (CJC) with maximum accuracy.

B.2.9 Thermistor Measurement (Temperature)

- Display **MEASUREMENT MENU** dialogue box:
- Select **Thermistor** "measurement function, then select **Auto, 2-Wire, 3-Wire** or **4-Wire** connection with the function and navigation keys.
- Enter coefficients corresponding to thermistor **Coeff. A, Coeff. B** and **Coeff. C**.
- Confirm with ENTER.

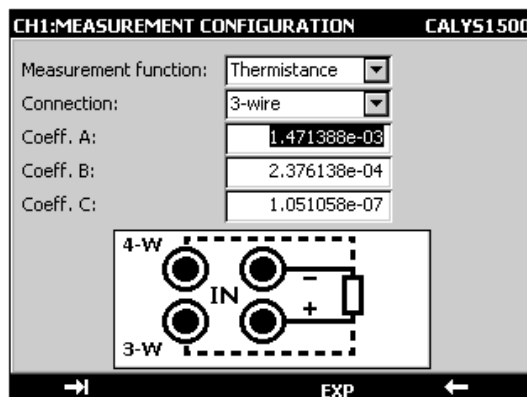

Wiring diagram is automatically detected by the calibrator. The CALYS 1500 displays an icon showing the connection used to carry out measurement (for 2 wires, for 3 wires or for 4 wires).


On channel 1, thermistors can be measured over a 0-50 KOhm range, while measurement is limited to 0-3.6 KOhm on channel 2.

To avoid errors when measuring with 3 wires, the following is recommended:

- Measure using conductors with same length, same diameter and same type.
- Clean connections to avoid development of spurious electromotive force (emf).
- Use Y-shaped lugs to reduce connector resistance.

B.2.10 Pressure measurement

- Open the **MEASUREMENT MENU** dialog box,
- Select the **Pressure** measurement function.
- Select the unit (BAR, PSI, Pa, Atm, Kgcm2, cmHg, mmHg, inHgftH2O, inH2O).
- Press ENTER.

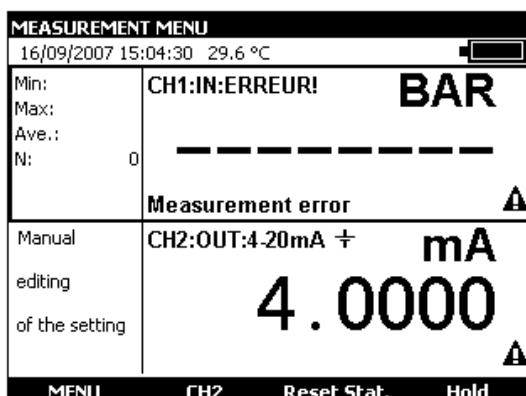



- Connect the pressure sensor on the right-hand side of the unit (see chapter, side connectors). If this is not connected or is defective, an error message will be displayed.

B.2.11 Modules With HART® Protocol


The HART® protocol (Highway-Addressable Remote Transducer) is a communications protocol over a direct current loop (0-20 or 4-20mA). This protocol is used to without interfering with current measurement to both read measurements carried out by the HART® transmitter and transmitter-related information (brand, reference, etc..), and also to adjust it. The CALYS 1500 with related HART® module (ACL500) is used to carry out all of these operations.

To use the CALYS 1500 in HART mode, the unit must be connected to the current loop (across 24 V Out terminals from channel V1) and be provided with the specific ACL500 modem (connected to the unit's side). The calibrator provides the loop power supply via an internal 250Ω series resistor.


When an external loop power supply is used, a resistor from 230 Ω to 270 Ω must be series connected with the external loop power supply and transmitter.

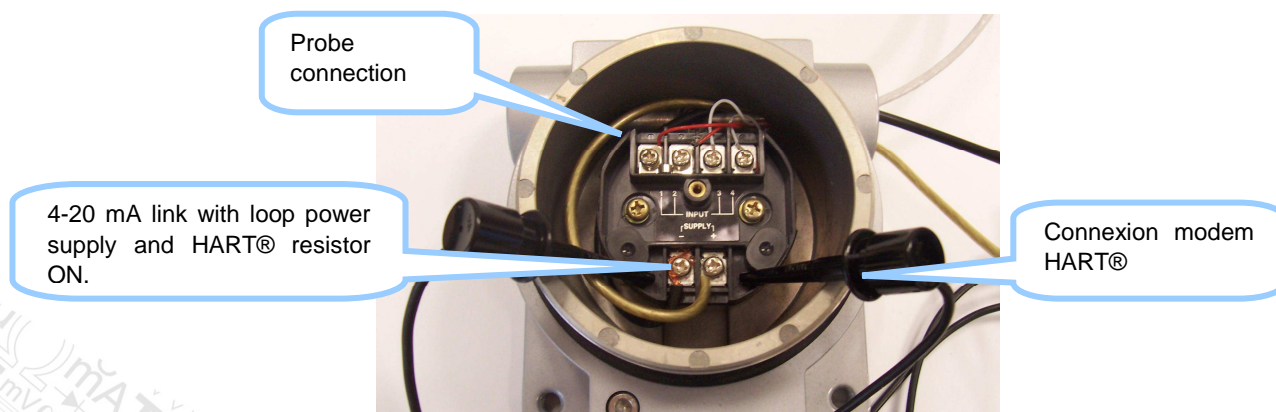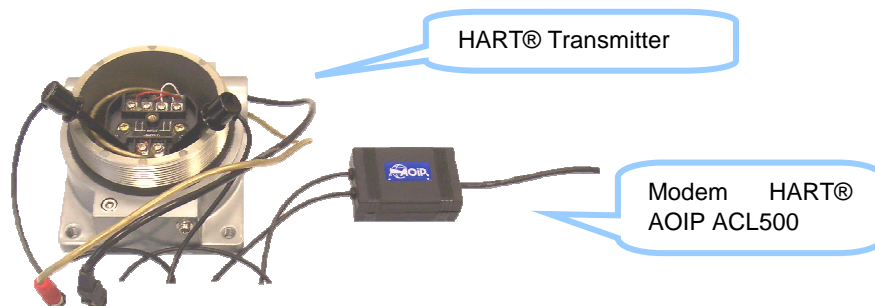

To configure the CALYS 1500 in this mode, "HART" function must be selected from "Menu":

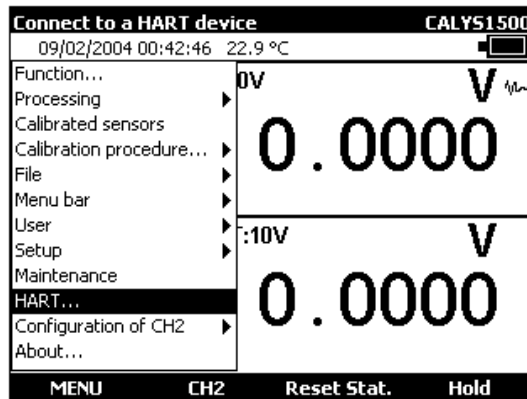


A configuration menu displays:

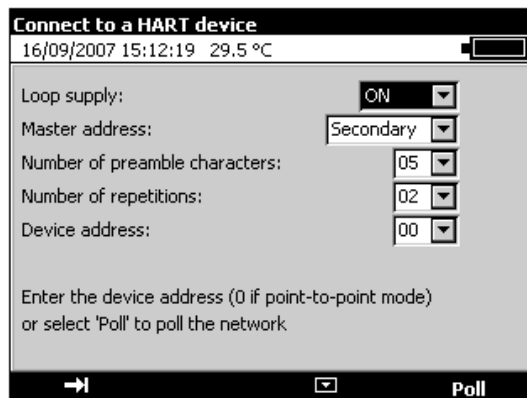


First, select whether the CALYS 1500 supplies the HART loop (ON) or whether power supply is provided by another device (OFF).

To control a HART network, there must be at least one master and only one known as "Primary", and the others are known as "Secondary". Select whether the unit is a "Primary" or "Secondary" master.

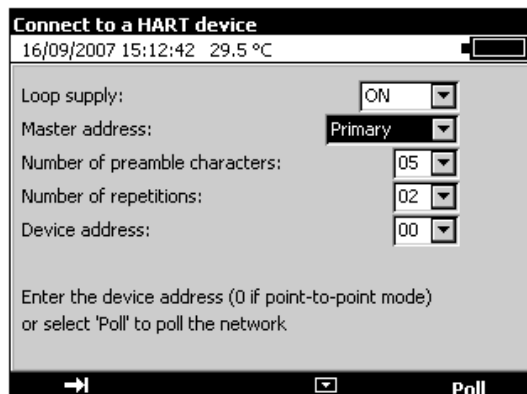

The "Number of preamble characters" parameter is specific to the HART protocol, it may be set to a value from 03 to 15. By default it is set to 05.


The "Number of repeats" parameter is also specific to this protocol, it may be set to a value from 00 to 05. By default it is set to 02.

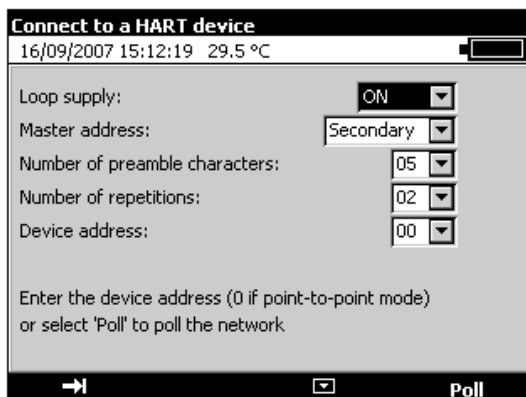

Enter device address from 00 to 15 or press F4 key (Scan) to scan for connected devices. The CALYS 1500 will then poll the 15 network addresses to find out which replies and at which address.


For addresses 01 to 15, the unit is configured to fixed current. For address 00, the unit is configured to point-to-point mode which uses the current loop over its full dynamic range and not as fixed current.

If only one device is available, enter 00 as "Device address" to use point-to-point mode. The sensor must also be configured at address 0. Otherwise, scan to find out sensor address and change using "Configure" and "HART output" menus (see details below).

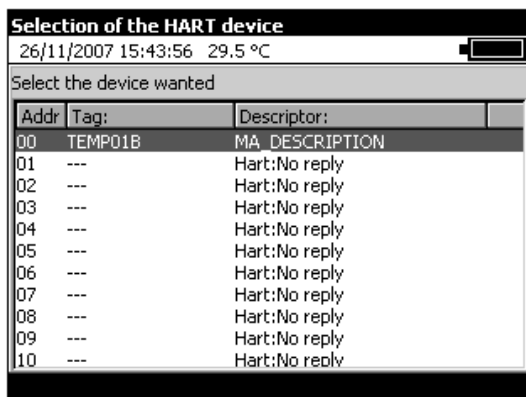

Typical scan with only one device connected at address 00.


When selecting one of the addresses from a detected device, display is the same as if a valid address had been directly entered:

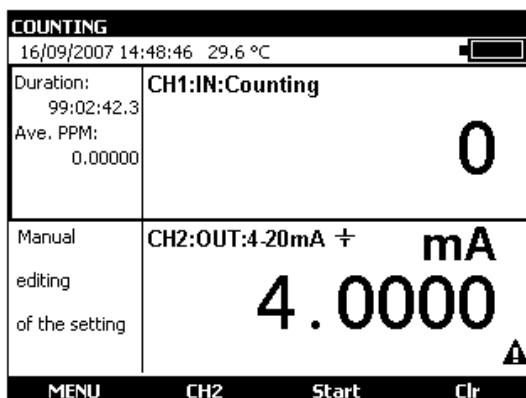


Display depends on the type of sensor, in this case, it is a temperature sensor in point-to-point mode at address 0.

- Pressing F1 key ("HART") displays a specific menu:

B.2.11.1 Connection

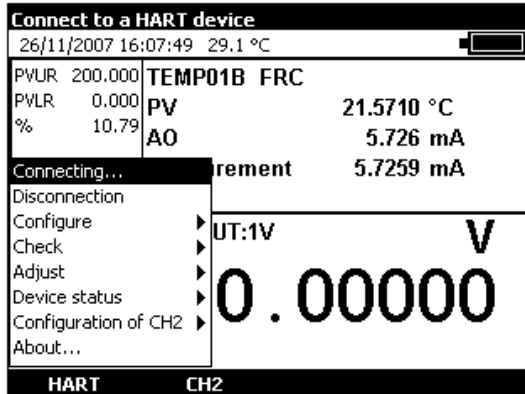


"Connection" is used to connect to a selected device. The same initial menu as when selecting the "HART" function is displayed, just select the address of the sensor to be used.

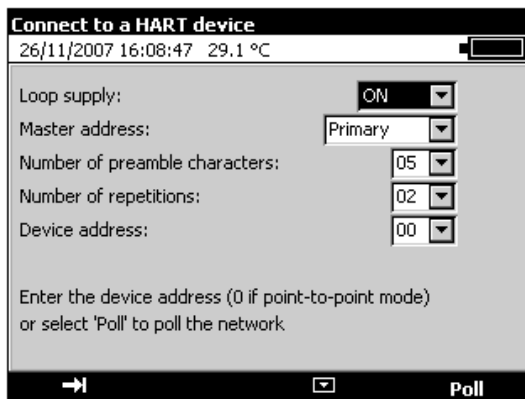


See details at the beginning of the chapter.

B.2.11.2 Disconnection

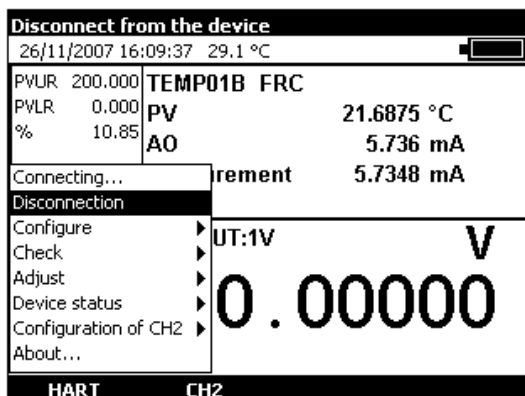


"Disconnection" is used to disconnect from HART sensor and return to initial menu.

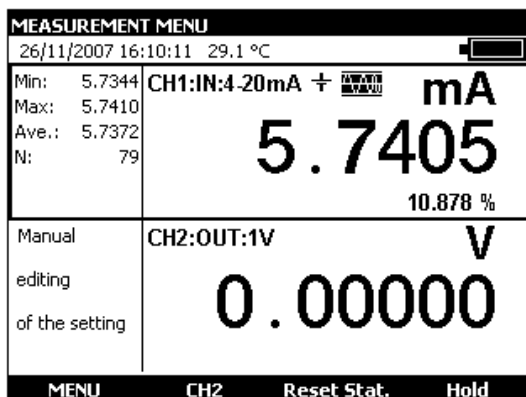


The CALYS 1500 returns with channel V1 configured to the 4-20mA function, HART impedance enabled.

B.2.11.3 Configuration

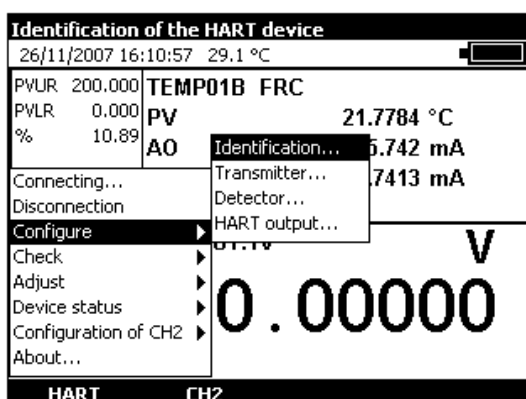


The "Configure" option from the HART menu is used to access the "Identification" screen from selected device.

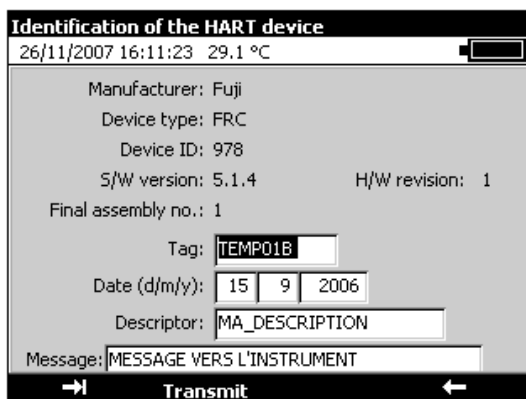


A screen displays sensor characteristics: Manufacturer, Type, ID and software version.

- In the measurement window (Label), you may configure the name, change the date (in the form of dd mm yyyy) enter a descriptor (displayed in the list of devices when scanning), send a message to the sensor.
- Once the fields edited, press F2 key (Transmit) to send this information to the device.

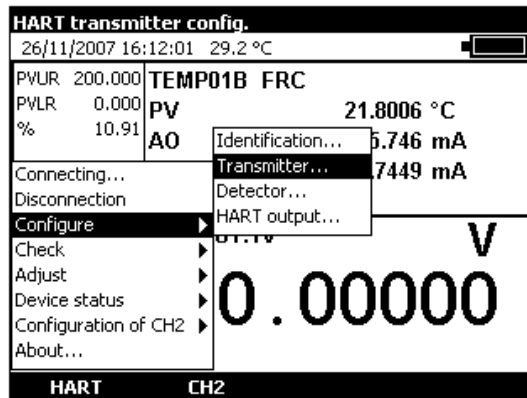


You can access the sensor configuration by selecting "Transmitter" in the "Configure" option from the HART menu.

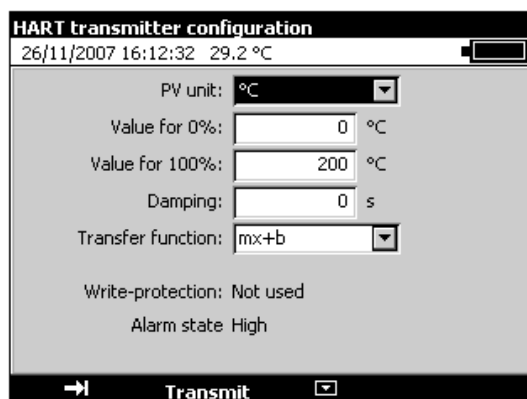


For this temperature sensor, you may change units "C" or "F", set display values for 0% and 100%, set a smoothing time (in s) or select a transfer function (linear or square root).


Press "Transmit" (F2 key) to send the new parameters to the device for them to be taken into account.

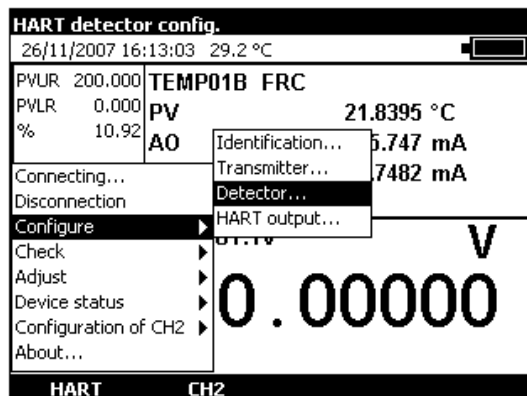


The detector configuration option is not supported by every sensor.

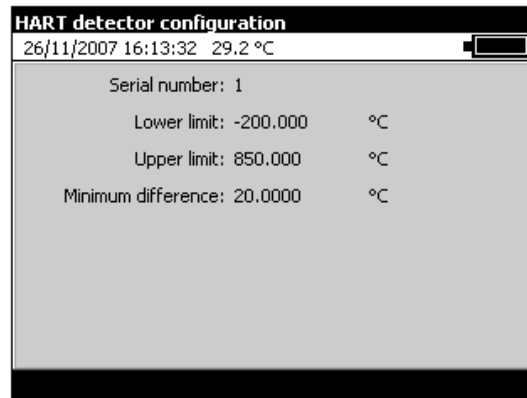

- Press "Transmit" (F2 key) to send the new parameters to the device for them to be taken into account.

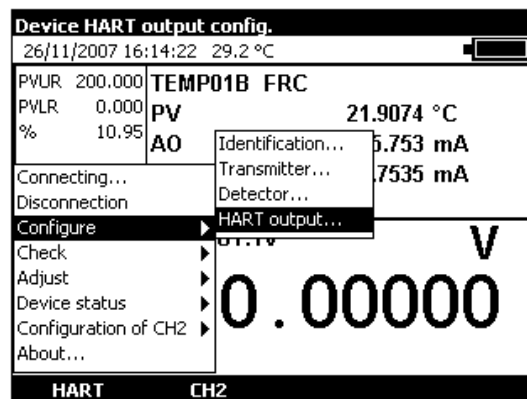


"Configuration" from "HART output" is used to access configuration of the device address.

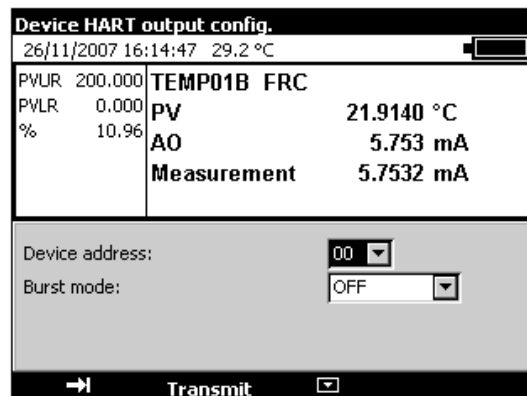


This configuration is used edit the connected device address (e.g., to switch to point-to-point mode in the event of a single sensor).


B.2.11.4 Verification

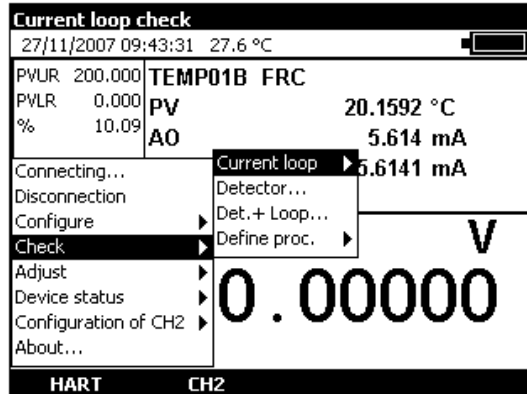


The "Verify" option from the Hart menu is used to access current loop, detector, detector and current loop checks.

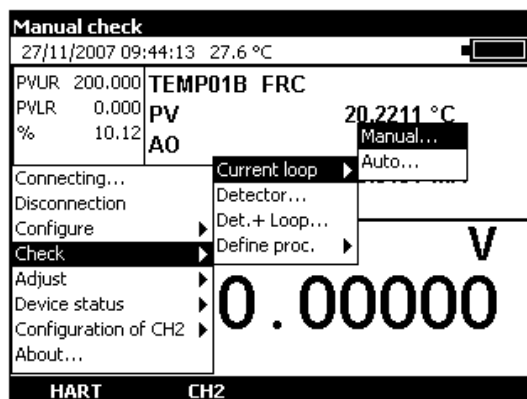


The current loop may be checked manually or automatically.

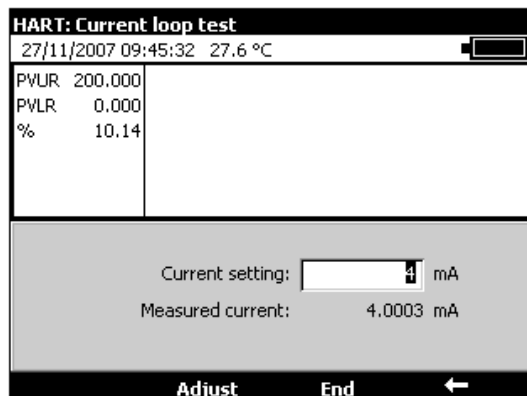


In "Manual" mode, a setpoint current is defined (4 mA in the example above) and adjusted by pressing the F2 key ("Adjust").

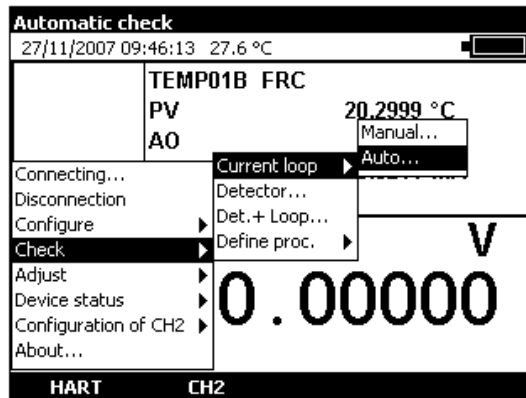


In automatic verify current loop mode, the CALYS 1500 looks for a programmed procedure matching the device under test.

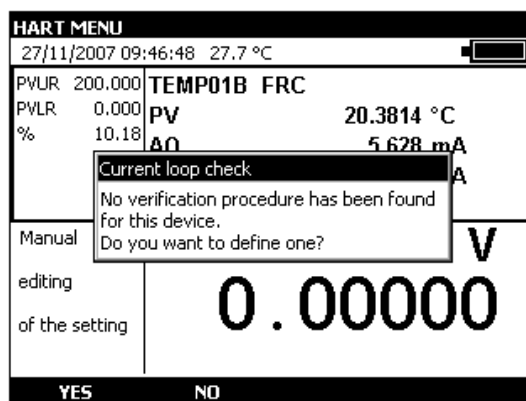


- If no procedure is found, it prompts for creating one. Press keys F1 ("YES") or F2 ("NO").

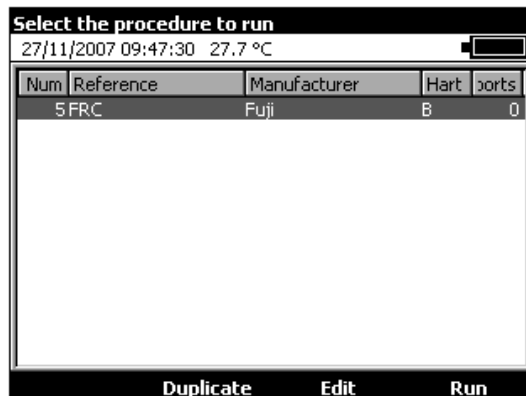

- Once created, press the F3 key to "Edit" it.

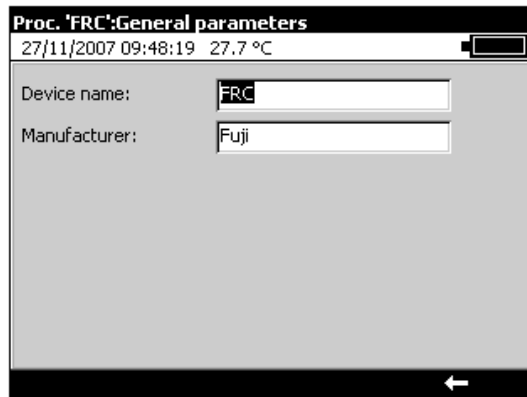


General parameters are those returned by the sensor, these may be edited.

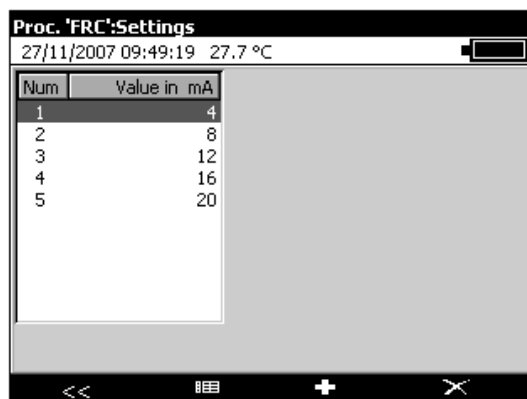


Setpoints may be edited. These may be removed or deleted with keys F2 to F4.


- Once they comply with the requested procedure, confirm with "ENTER" key.

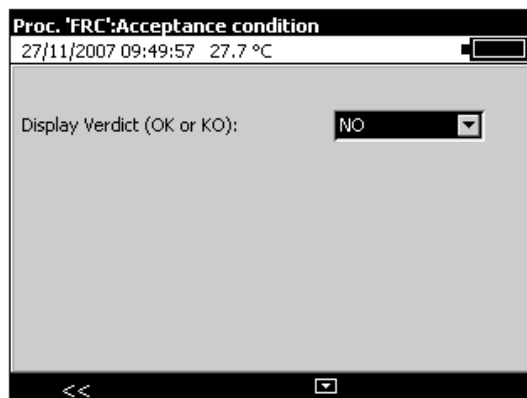

When verified, a verdict display may be added: "YES" for display "OK" or "KO", "NO" for report not to be displayed.

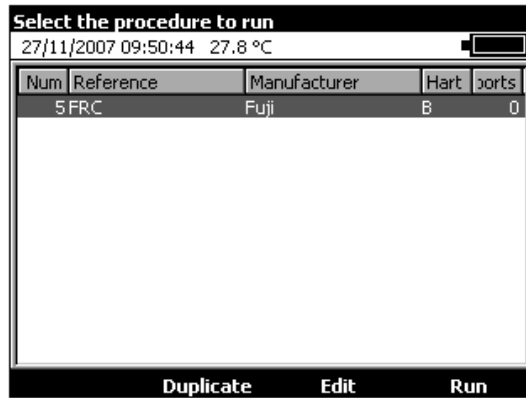


Once the procedure defined, it may be "Run" with the F4 key, "Duplicated" with the F2 key or "Edited" with the F3 key. "B" in the HART column indicates that it is a verify loop procedure.

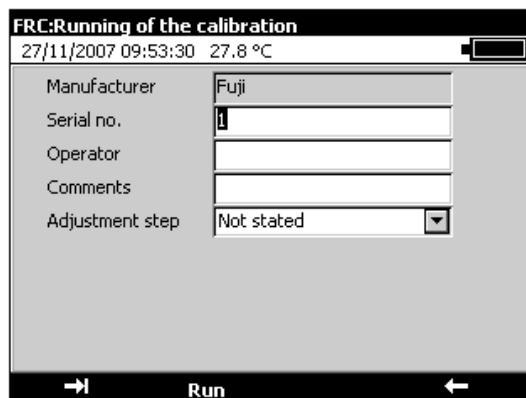


When running, you may enter the device serial number, name of the operator and a comment. This information will be shown in the verification report (PV).




- Select "Adjustment step": "Before adjustment", "After adjustment" or "Not specified".

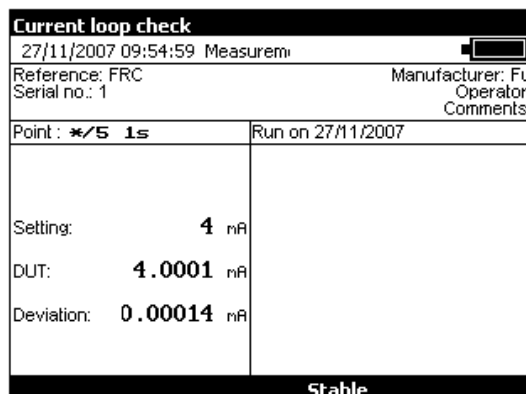



The CALYS 1500 then runs the various steps defined for verification step-by-step. The procedure may be accelerated by pressing the F3 key ("Stable") when stability is deemed satisfactory.

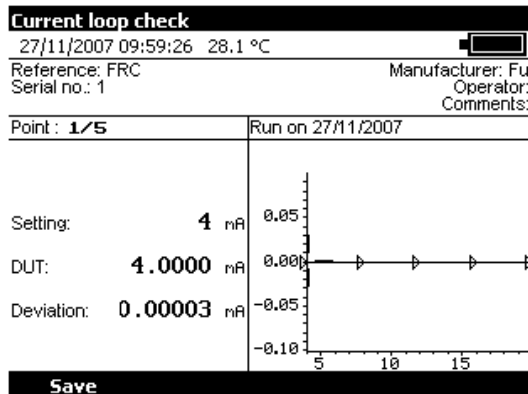


At the end of the verification procedure, the results may be "Saved" with the F1 key or exited with the "ENT" key.

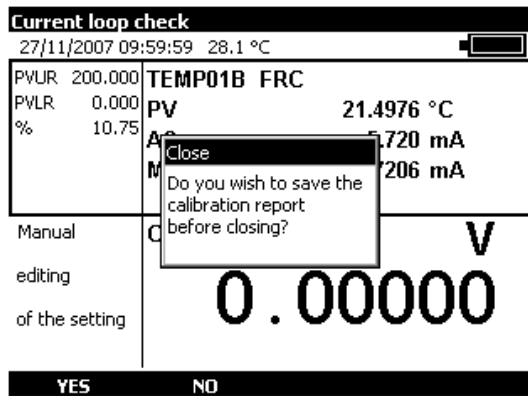



The unit displays the following prompt: "Save calibration report before closing?". Press keys F1 ("YES") or F2 ("NO").

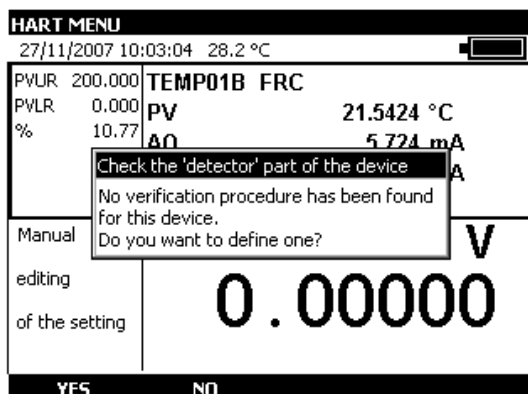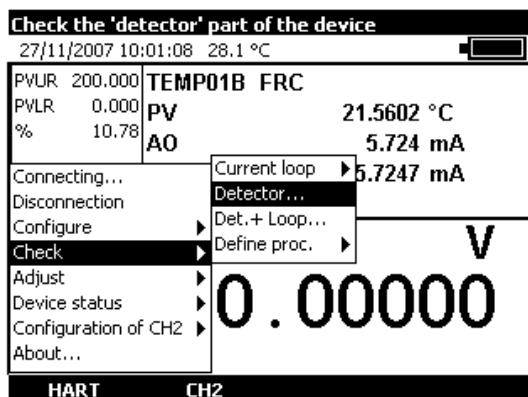


- To create a verification procedure for the detector part, press the F1 key ("YES") or else cancel by pressing the F2 key ("NO").

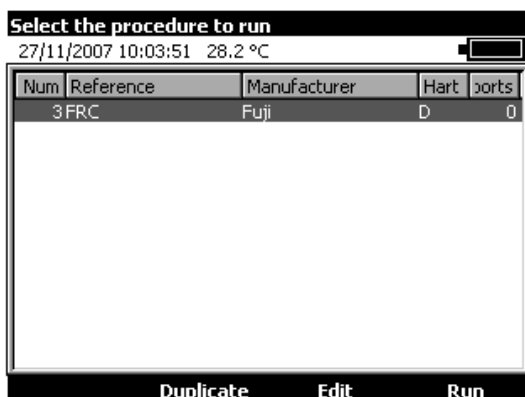


When a procedure is created, the letter "D" in the HART column indicates that it is a verify detector procedure. Edit procedure to complete creation.

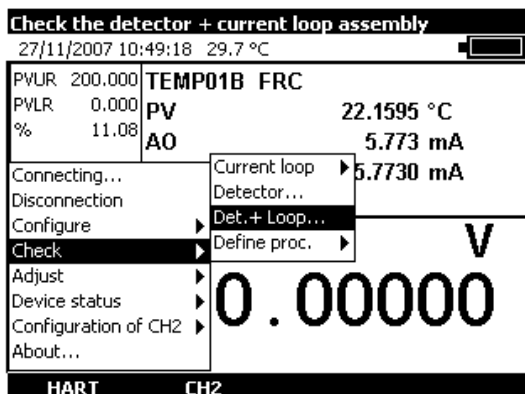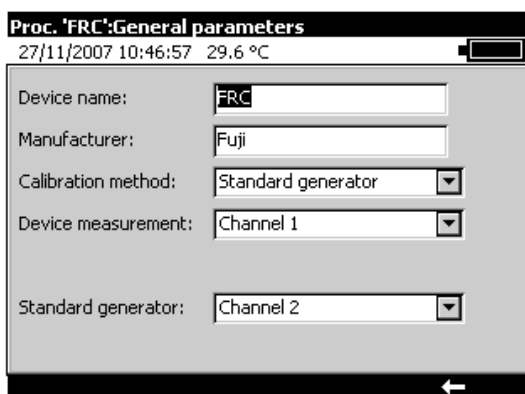


The detector and current loop may be verified at the same time.

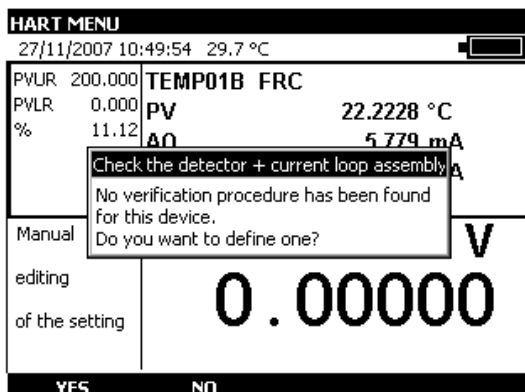

To create a verification procedure for the detector part, press the F1 key ("YES") or else cancel by pressing the F2 key ("NO").

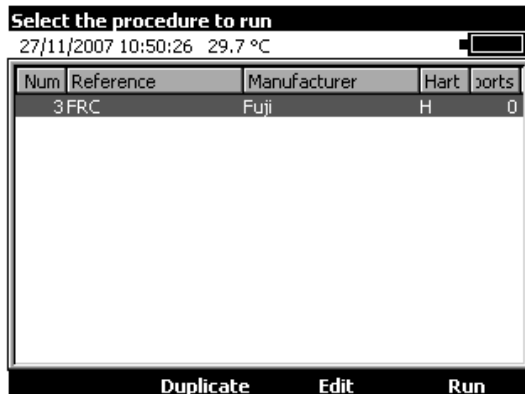


When a procedure is created, the letter "H" in the HART column indicates that it is a verify detector procedure for the detector and current loop. Edit procedure to complete creation.

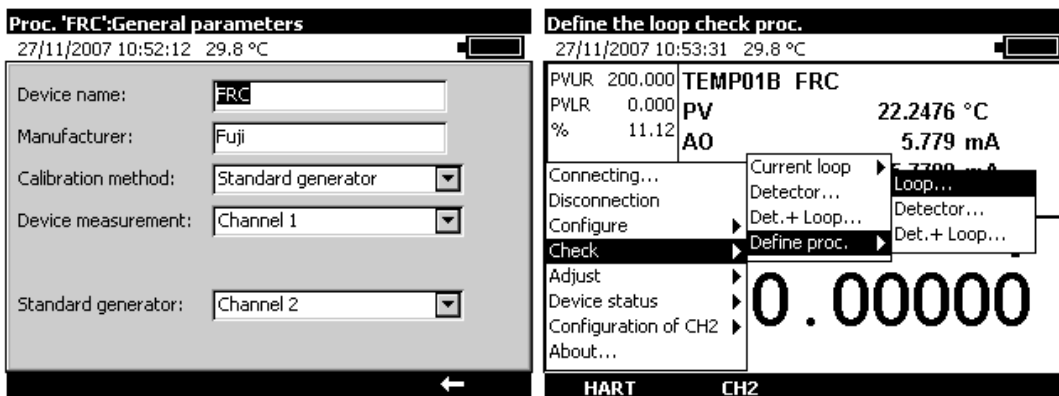


From the "HART" item, "Verify", "Define procedure", the three types of verification procedure may be directly edited: Loop, Detector, Detector + Loop. See relevant sections in the above explanations.

B.2.11.5 Adjustment


The current loop and/or detector may be adjusted.

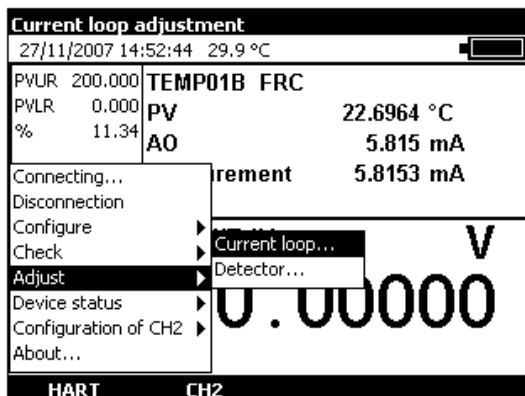


- To adjust the current loop, select "Adjust", "Current loop" from the "HART" menu.

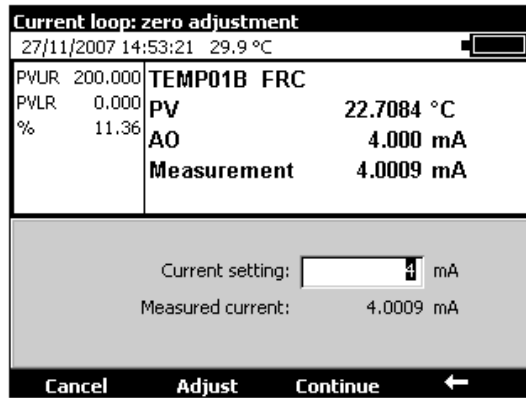


- Edit current value according to required setpoint for zero setting. Press the F2 key ("Adjust" when device is ready. Then press the F3 key ("Continue") to move to the next point.

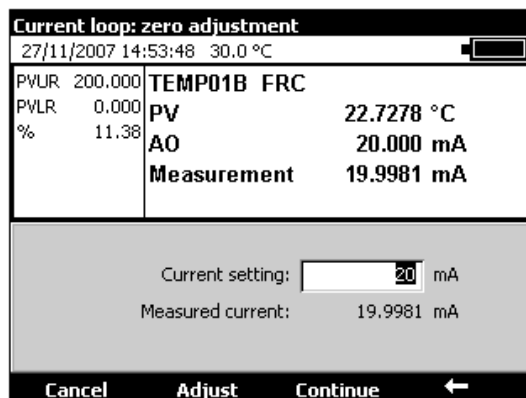

- Edit current value according to required setpoint for gain adjustment. Press the F2 key ("Adjust") when device is ready. Then press the F3 key ("Done") to end adjustment operation.

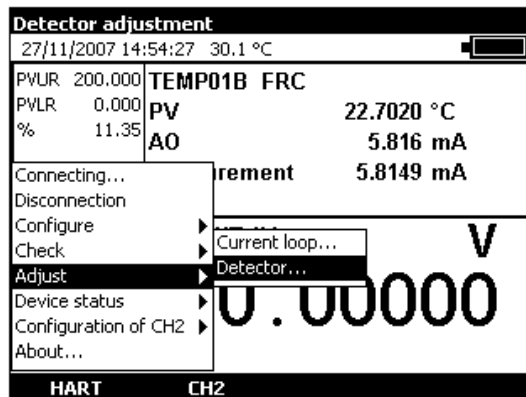


Detector adjustment is not supported by every HART device.

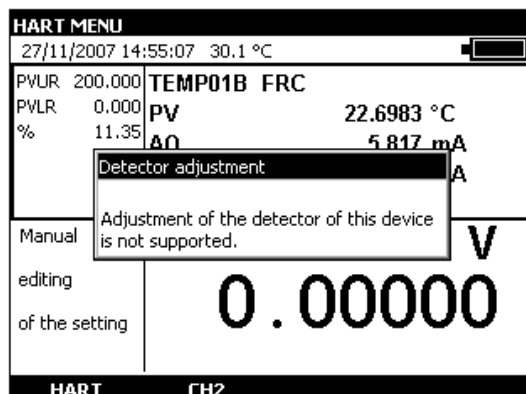


When a sensor supports this function, the screen is linked to the sensor.

B.2.11.6 Device status

The "Device status" item from the HART menu is used to access the following: Device status, Clear modified configuration indication and Reset device.

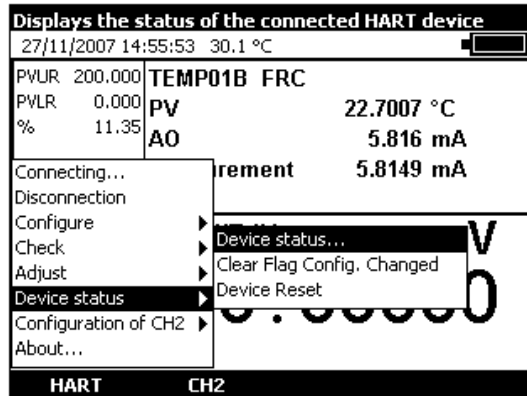


- To access Device status, select "Device status", "Device status" items from the HART menu.

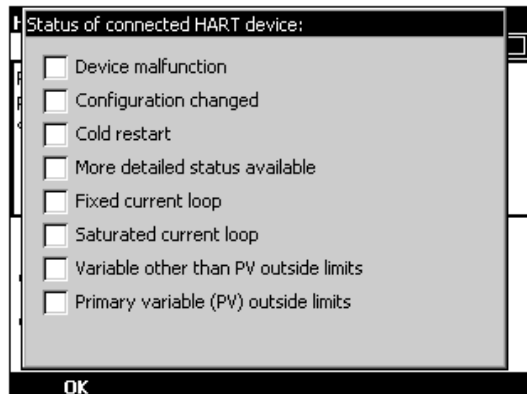


A table displays some device status registers:


- Device malfunction: indicates device malfunction. Refer to device user manual and check for compatibility with current operation.
 - Modified configuration: this check box indicates that configuration has been modified. This information may be reset in the next chapter.
 - Cold start: indicates a cold start???
 - More detailed status available: indicates that a more detailed status is available???
 - Fixed current loop: indicates that curred is fixed, which is not the case in point-to-point-mode for instance.
 - Saturated current loop: check connections in accordance with equipment manual.
 - Variable other than PV out of range:
 - Primary variable (PV) out of range:
- Once status assessed, press the F1 key ("OK") to switch back to normal operation.

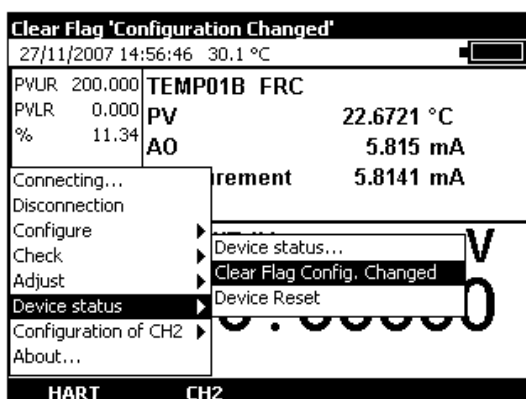


This item is used to clear the Modified configuration flag.

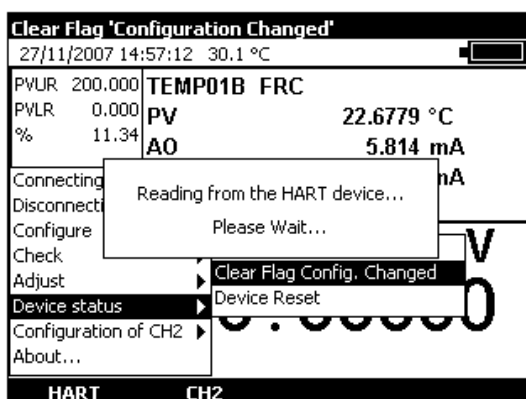

- Confirm and wait for end of message to be displayed in dialogue box.

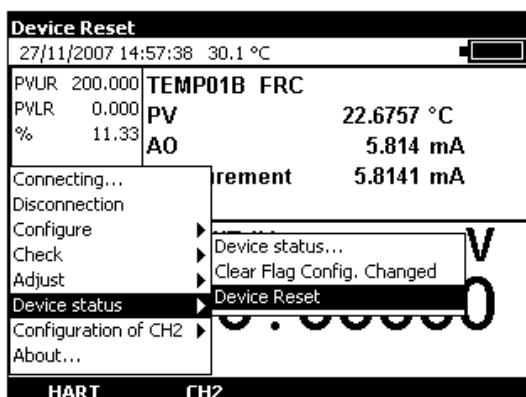

This item is self-explanatory, it is used to reset a device as after a modified power-up.

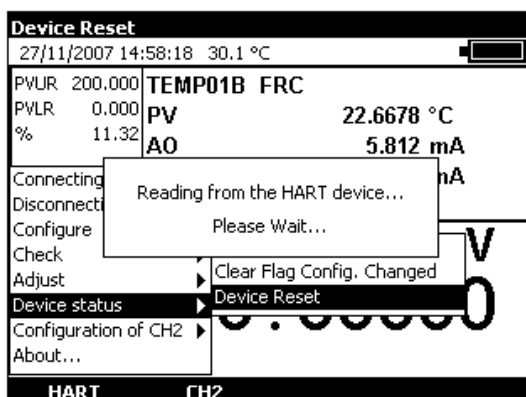


- Confirm and wait for end of message to be displayed in dialogue box.

B.3 Generation / Simulation or Measurement on Channel V2

Channel V2 may be used as a Generation/Simulation or Measurement Channel. This channel is accessed with the **F2** function key (V2). Pressing this button activates the transmission/simulation window: the lower window in the display is then marked by a rectangular border.


Key F2 is used to switch from channel V1 to channel V2.

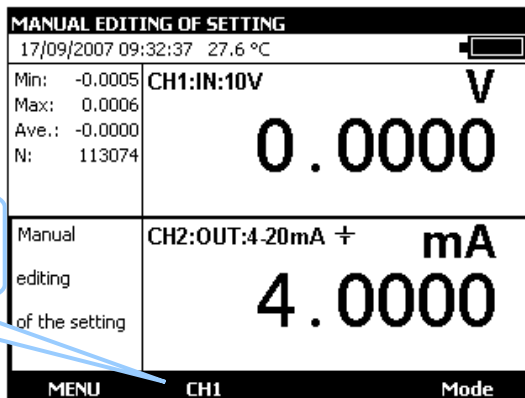

B.3.1 Generation / Simulation Mode


Generation/Simulation mode from channel V2 is accessed via the F1 function key (Menu). When in measurement mode:

- Select V2 Configuration (near the bottom of the drop-down list) and Transmit with the function and navigation keys.
- Confirm with ENTER.

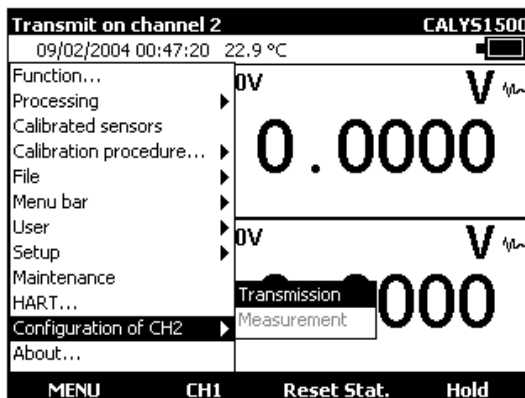


- To select a simulation function, press the **F1** key (Menu).

In Transmit mode, connections are across the four "IN/OUT" terminals located on the left bottom of the unit:

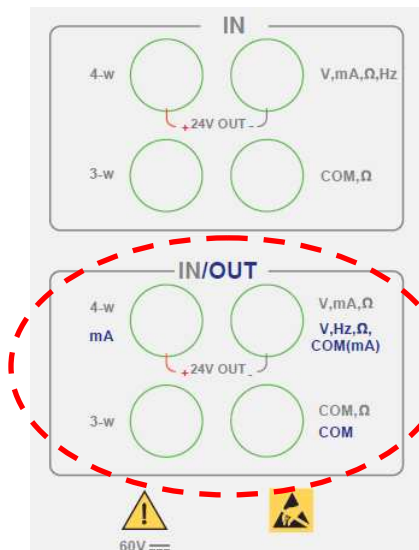

B.3.1.1 *Generating a DC voltage*

- Display the **TRANSMISSION CONFIGURATION** dialogue box:
- Select the **Vdc** transmission function, then the range suitable for measurement using the function and navigation keys.
- Confirm with ENTER.

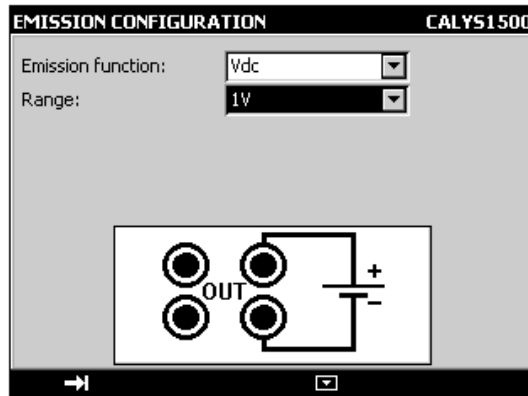

The following ranges are available:

Range	100 mV	1 V	10 V	50 V
Resolution	1 μ V	10 μ V	100 μ V	1 mV
Output impedance	< 1 Ω	<1 Ω	<1 Ω	<1 Ω
Output load	1 KOhm	2 KOhm	4 KOhm	4 KOhm

The DC source voltage to be generated is connected between terminals V and COM.


B.3.1.2 *Current generation*

- Display the **TRANSMISSION CONFIGURATION** dialogue box:
- Select the **Idc** measurement function, then the range using the function and navigation keys.
- Confirm with ENTER.


Depending on the range selected, several transmission modes are available:

Range	25 mA	4-20 mA	0-20 mA
Resolution	0,1 μ A	0,1 μ A	0.1 μ A
Loop power supply	No	Possible	Possible
Set to scale	No	Linear or square law	Linear or square law


Connection is made between the mA and COM terminals.

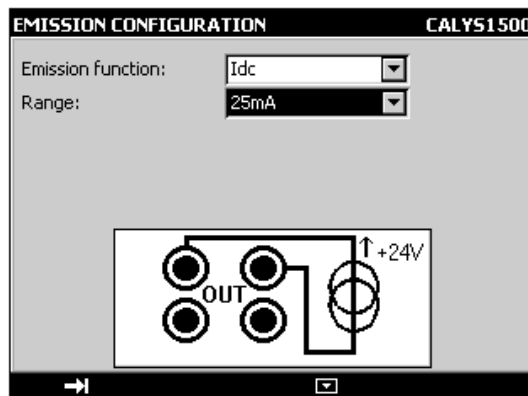

If the loop power supply is on, the CALYS 1500 simulates a passive transmitter supplied with 24 V externally.

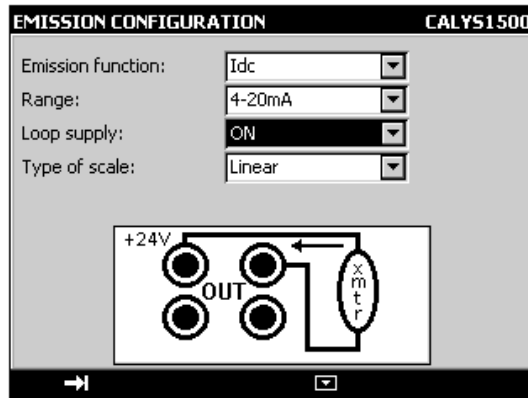

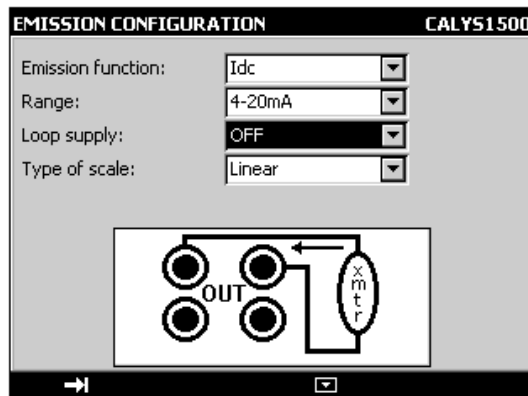


If the loop power supply is off, the CALYS 1500 simulates a passive transmitter supplied with 24 V externally.



When the square law scale is selected, it must be activated by using the **Menu → Set to scale** menus. Once “set to scale” is activated, the user enters the values to be simulated in a unit of the new scale.

 
The CALYS 1500 indicates the configuration selected in the window, using the following icons:

-  : to show Loop power is off
-  : to show Loop power is on
-  : to indicate a square law scale

Refer to paragraph B.2.2 (Measuring current) for an explanation of the square law scale.

B.3.1.3 Resistance simulation

- Display the **TRANSMISSION CONFIGURATION** dialogue box:
- Select the **Ohm** measurement function, Select the **Idc** measurement function, then the range using the function and navigation keys.
- Select measurement current (direct or pulsed)
- Confirm with ENTER.

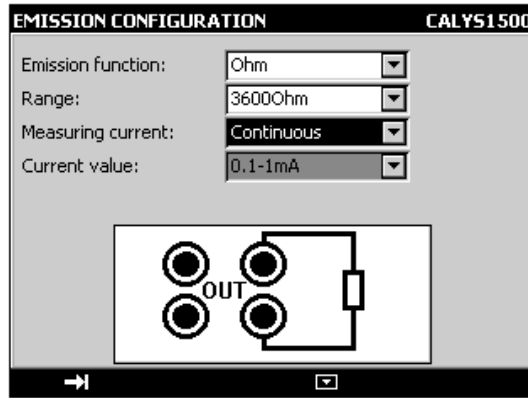

The following ranges are available:


Range	400 Ohm – 1 mA	400 Ohm – 4 mA	3600 Ohm
Resolution	1 mOhm	1 mOhm	10 mOhm
Measurement current	0.1-1 mA	1-4 mA	0.1-1 mA
Settling time	< 10 ms	< 10 ms	< 10 ms

If the measurement current is very high, the message “Out of Range” is displayed in the transmission window. The resistance simulation function can be used with either 2, 3 or 4 wire connection.

If a polling acquisition system is used, ensure that the current is maintained for more than 1 ms to avoid measurement errors due to the response time of the resistance simulation function.

B.3.1.4 Resistive probe simulation (temperature)

- Display the **TRANSMISSION CONFIGURATION** dialogue box:
- Select the **Rt** transmission function, then the appropriate “type of probe”, and range using the function and navigation keys.
- Select the display unit
- Select measurement current (direct or pulsed)
- Select current range
- Confirm with ENTER.

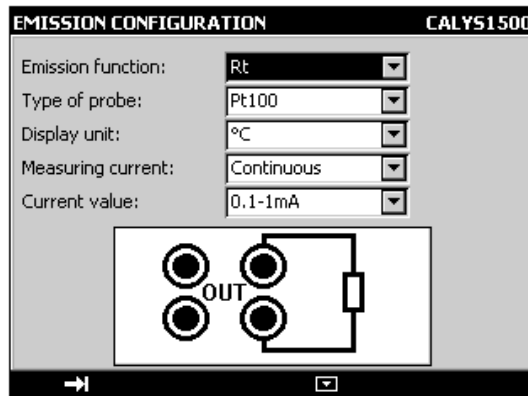

Connection is made between the two Ω terminals.
The following probes are available:

Sensor	Probe Type Caption
Pt 50 ($\alpha = 3851$)	Pt 50
Pt 100 ($\alpha = 3851$)	Pt 100
Pt 100 ($\alpha = 3916$)	Pt 100-3916
Pt 100 ($\alpha = 3926$)	Pt 100-3926
Pt 200 ($\alpha = 3851$)	Pt 200
Pt 500 ($\alpha = 3851$)	Pt 500


Pt 1000 ($\alpha = 3851$)	Pt 1000
Ni 100 ($\alpha = 618$)	Ni 100
Ni 120 ($\alpha = 672$)	Ni 120
Ni 1000 ($\alpha = 618$)	Ni 1000
Cu 10 ($\alpha = 427$)	Cu 10
Cu 50 ($\alpha = 428$)	Cu 50

The resistive temperature probe simulation function can be used with either 2, 3 or 4 wire connection.

As for the resistance simulation function, if a polling acquisition system is used, ensure that the transmitter carries out the measurement at least 1 ms after the current is present.

B.3.1.5 Thermocouple simulation (temperature)

- Display the **TRANSMISSION CONFIGURATION** dialogue box:
- Select the **Tc** transmission function, then the appropriate "type of thermocouple", using the function and navigation keys.
- Select the display unit
- Select the type of cold junction compensation (CJC) used. Enter the temperature of the CJC in the case of a programmed CJC.
- Confirm with ENTER.

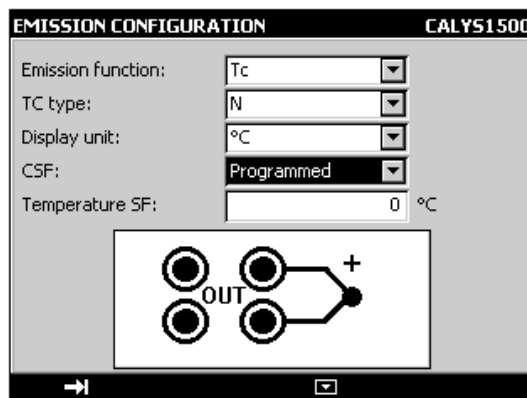


The thermocouples available are: K, T, J, E, N, U, L, S, R, B, C, PL, Mo, NiMo/NiCo.

After a significant thermal shock, it is recommended that the unit is left for the temperature to stabilize in order to use the internal cold junction (CJC) with maximum accuracy.

B.3.1.6 Thermistor simulation


- Display **TRANSMIT CONFIGURATION** dialogue box:
- Select **Thermistor** "transmit function" with function and navigation keys.
- Select measurement current (direct or pulsed)
- Enter coefficients matching thermistor **Coeff. A**, **Coeff. B** and **Coeff. C**.
- Confirm with ENTER.

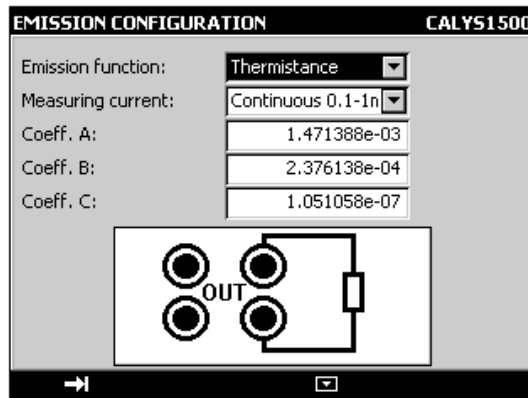

On channel 2, thermistor simulation is limited to 0-3.6 KOhm for a current range of 0.1 mA – 1 mA and to 400 Ohm for a current range of 1 mA – 4 mA.

B.3.1.7 Frequency generation

- Display the **TRANSMISSION CONFIGURATION** dialogue box:
- Select the **Frequency** transmission function, then the range using the function and navigation keys.
- Select the **Signal** "Output type".
- Enter cyclic ratio between 20 and 80%
- Enter the amplitude of the signal between 0 and 20 V.
- Confirm with ENTER.

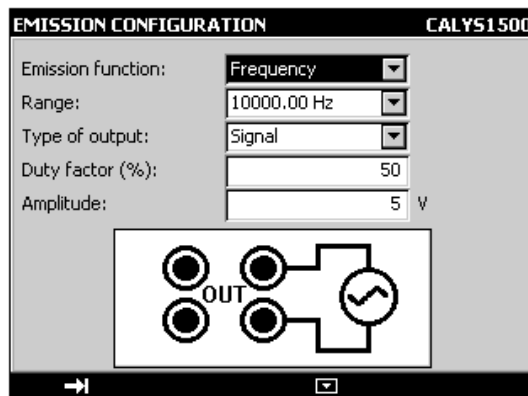


The following ranges are available:

Range	10000 Hz	100000 Hz
Resolution	0.01 Hz	0.1 Hz
Max. Amplitude	20 V	20 V

Depending on the range selected, display is in Hz or beats per minute (BPM). Connection of the frequency source generated is between the Hz and COM terminals.

B.3.1.8 Frequency generation for dry contact

- Display the **TRANSMISSION CONFIGURATION** dialogue box:
- Select the **Frequency** transmission function, then the range using the function and navigation keys.
- Select the "Type of Output" **Hard contact**.
- Enter cyclic ratio between 20 and 80%
- Confirm with ENTER.

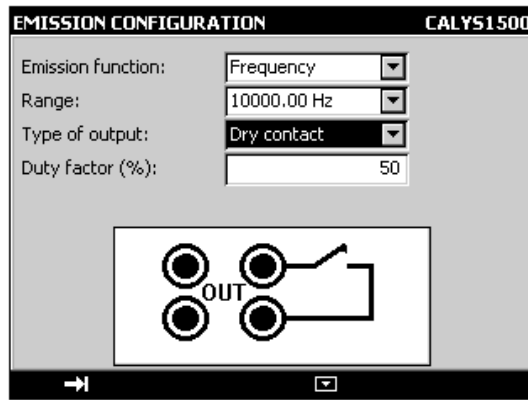


The following ranges are available:

Range	10000 Hz	100000 Hz
Resolution	0.01 Hz	0.1 Hz
Max. Amplitude	20 V	20 V

Depending on the range selected, display is in Hz or beats per minute (BPM).
 Connection of the frequency source generated is between the Hz and COM terminals.


B.3.1.9 Pulse generation

- Display the **TRANSMISSION CONFIGURATION** dialogue box:
- Select the **Pulse** transmission function, then the range using the function and navigation keys.
- Select the "Type of Output" **Signal**.
- Enter the amplitude of the signal between 0 and 20 V.
- Confirm with ENTER.

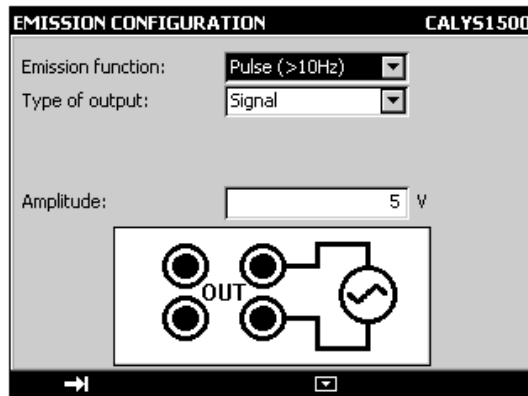


The icon appears in the Transmission window.

- To change the default parameters, press ENTER or enter the **Configuration ...** menu then **Pulses ...**

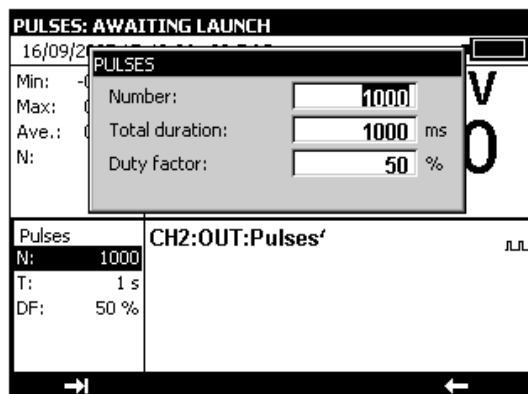


The parameters are:


- Number: Number of pulses to be generated between 1 and 8,000,000.
- Overall time: burst time in milliseconds (<10Hz) between 0.05 and 100 000 000 or in seconds (>10Hz) between 0.02 and 10000 000
- Cyclic ratio: cyclic ratio between 20 and 80 %
- To commence pulse generation, press **Start** (F3).

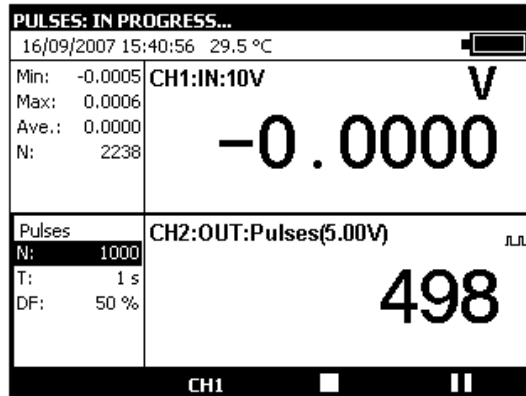


During pulse generation, a progress bar indicates the state of progress. The function keys can be used to control generation:

The  key stops generation at any time

The  key suspends generation


The  key commences or resumes generation

The  icon in the transmission window indicates suspended generation.

B.3.2 Measurement Mode

Measurement mode from channel V2 is accessed with **F1** function key (**Menu**) and **V2 Configuration** item (near the bottom of the drop-down list).

- If in Transmit mode, select **Measurement** with the function and navigation keys.
- Confirm with ENTER.

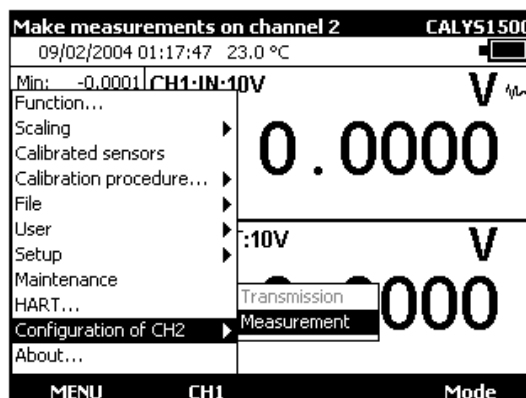

- To select a Measurement function, press the **F1** key (**Menu**).
- Select **Function ...** menu with navigation keys and confirm with ENTER key. As channel V2 Measurement mode is the same as channel V1 Measurement mode, refer to chapter B.2.


In Transmit mode (V2), connections are across the four "IN/OUT" terminals located on the right half of the unit.

C. ADVANCED OPERATION

C.1 Simulation Modes

Several transmission modes are available in the CALYS 1500 to facilitate rapid checking and calibration of instruments and transmitters.

To change the transmission mode, open the transmission window using the **OUT** function key (F2).

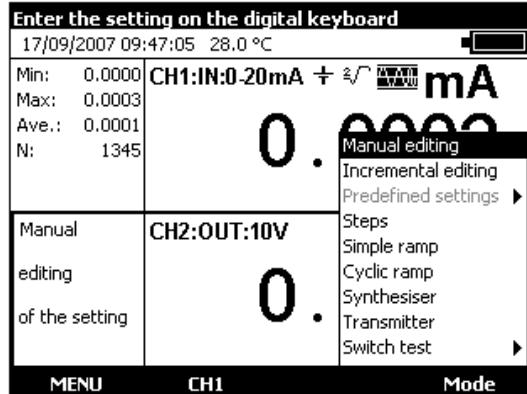

When the transmission window is open, the CALYS 1500 is set by default to the **Manual edit** mode.

To access the other modes, select the **Mode** menu using function key F4. Select a transmission mode using the Up/Down keys of the navigator and confirm with ENTER.


To exit a transmission mode and return to the default mode, press the ESC key.

C.1.1 Manual Edit Mode

In this mode, the value to be transmitted may be entered directly using the alphanumeric keys.

The value entered appears at the bottom of the transmission window during entry.


To cancel the entry, press the ESC key. To transmit the value entered, confirm with the ENTER key.

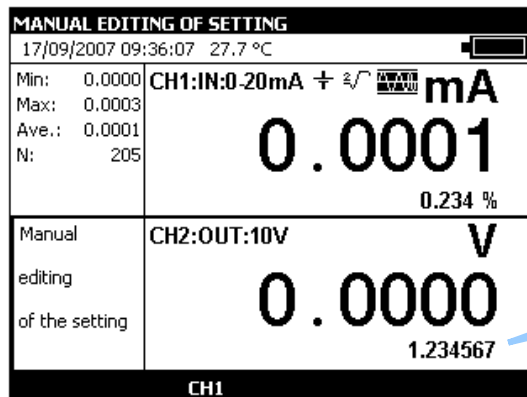

C.1.2 Incremental Edit Mode

When this mode is active, the icon appears in the transmission window. Use the 4 navigator keys to edit the value to be transmitted.


- To select a digit, use the Left \triangleleft and Right \triangleright keys of the navigator. The editable digit appears reversed in the display (white on black).
- To increment/decrement the digit selected, use the Up \triangle or Down ∇ key of the navigator.

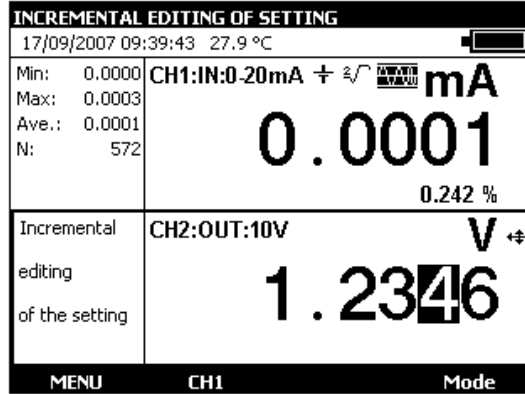


The value displayed is immediately active and it is not necessary to confirm it.

C.1.3 Predefined Settings Mode


This mode is available for the DC current transmission function for the 0-20 mA and 4-20 mA ranges only. Two types of predefined settings are offered: Valve Test and Percentage of full scale (% of FS).

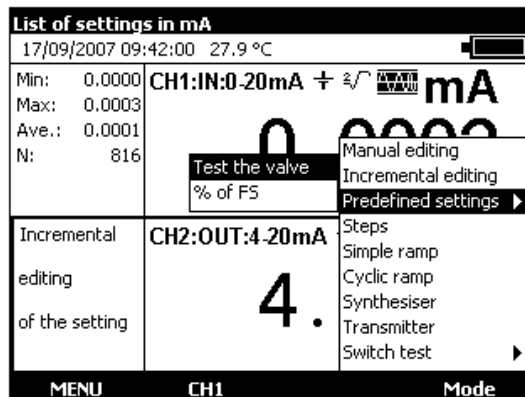



In the case of valve test, the predefined values are displayed in the left hand side of the transmission window. The icon is displayed in the right hand side of the window.

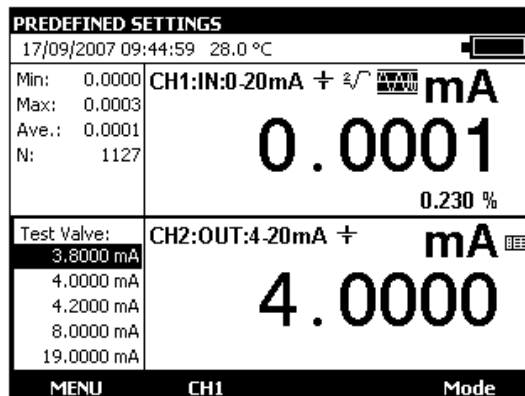


 The Up/Down keys of the navigator can be used to select the setting from the list. The ENTER key transmits the selected setting. The Left/Right keys of the navigator are used to transmit the previous/next setting. The numerical keys 0 - 9 are used to enter the value to be transmitted on the keyboard.


In the case of values predefined as a percentage of full scale, the  icon appears on the left hand side of the transmission window.

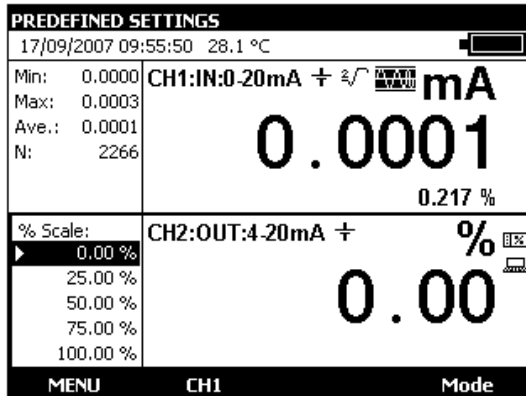

The  icon indicates setting to scale. To view applied scaling, use **Scaling**, and **Define** items from **Menu**.

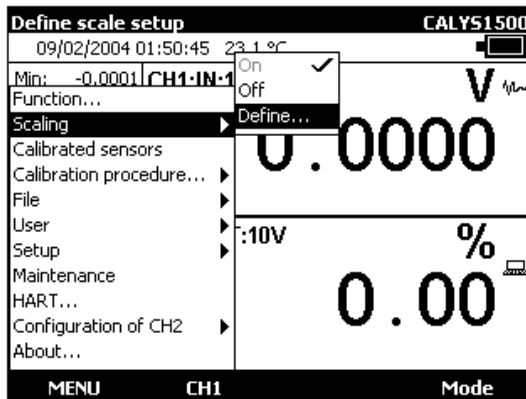


Value pairs may be edited.

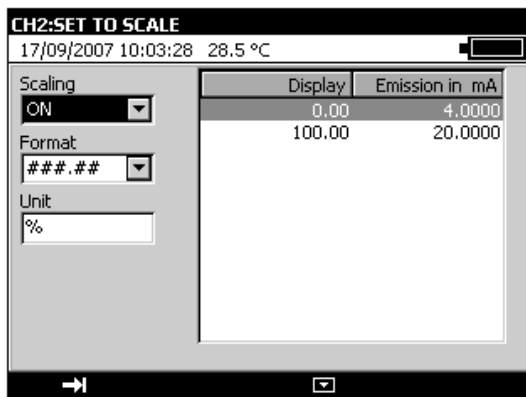

C.1.4 **Staircase mode**


This mode is used to program an incremental progression of the active transmission function.

When this mode is active, the icon appears in the transmission window.

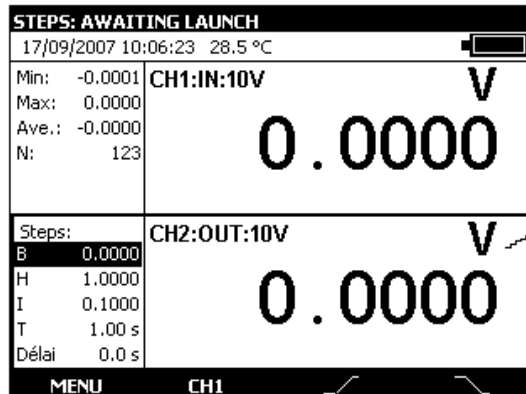

The function key launches a cycle of increasing increments and the function key launches a cycle of decreasing increments.

The default parameters of this mode are displayed on the left hand side of the transmission window. To change these parameters, press ENTER or use the **Menu → Mode**.

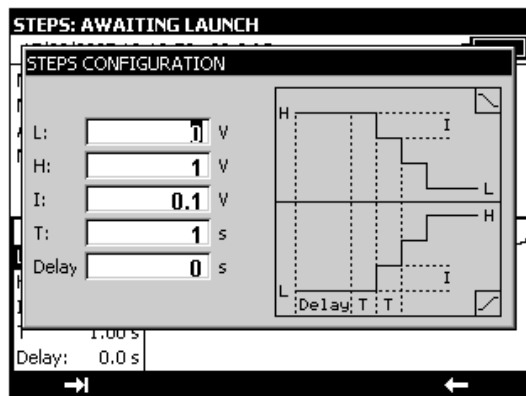

The parameters of a staircase are:


B: minimum amplitude of the signal.

H: maximum amplitude of the signal.

I: amplitude of the increment

T: duration of the steps in seconds

Delay: delay in seconds between launching the staircase and transmission of the first increment.

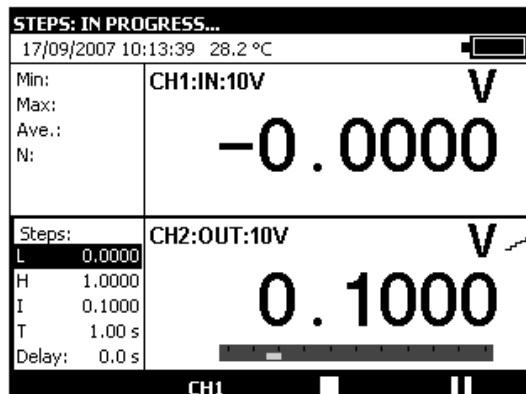

During generation of a staircase, a progress bar indicates the state of progress. The function keys control generation:

The key stops generation at any time

The key suspends generation


The key commences or resumes generation

An icon in the transmission window indicates suspended generation.


C.1.5 **Simple Ramp Mode**

The simple ramp generation function is used to program a linear variation in one direction (increasing or decreasing) of the active transmission function.


When this mode is active, the icon appears on the transmission window.

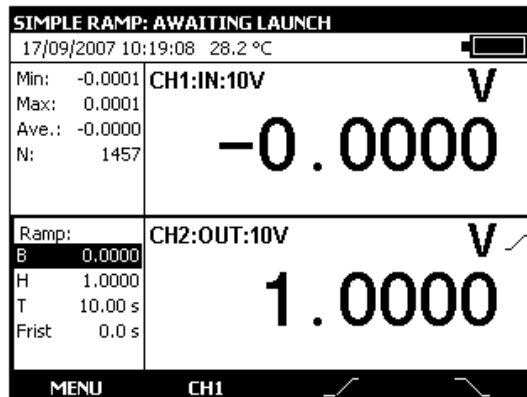

The key is used to launch an increasing ramp and the function key is used to launch a decreasing ramp. The default parameters of this mode are displayed in the left hand side of the transmission window. To change these parameters, press ENTER or use the **Menu → Mode....**

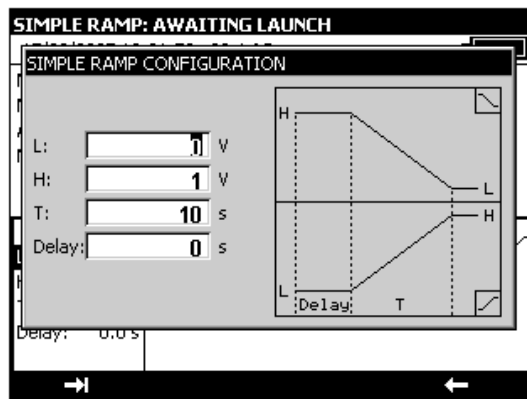

- The parameters of a simple ramp are:
- B: minimum amplitude of the signal.
- H: maximum amplitude of the signal.
- T: duration of the ramp in seconds.
- Delay: delay in seconds between launching the ramp and the start of transmission.

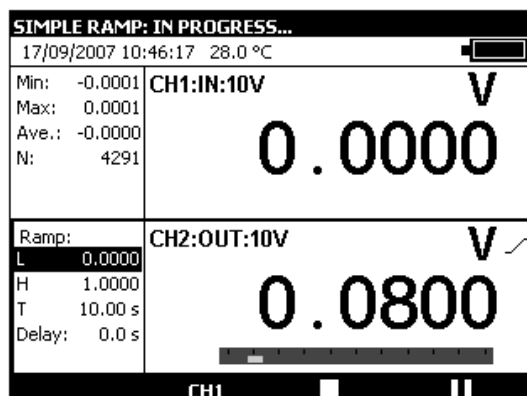


During generation of a simple ramp, a progress bar indicates the state of progress. The function keys are used to control generation:

- The key stops generation at any time
- The key suspends generation
- The key commences or resumes generation
- An icon in the transmission window indicates suspended generation.

C.1.6 Cyclic Ramp Mode


The cyclic ramp generation function is used to program a first linear variation in a direction (increasing or decreasing) followed by a first step and then a second linear variation in a direction opposite to the first variation followed by a second step.

When this mode is active, the icon appears in the transmission window.

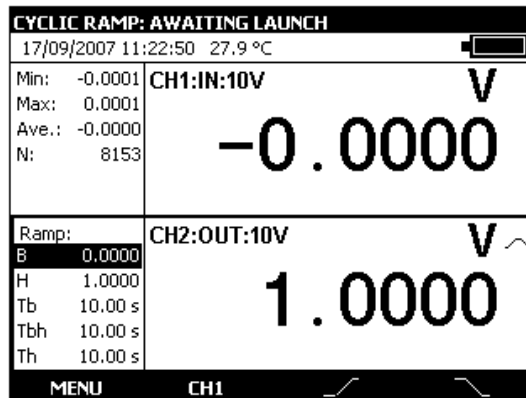

The function key is used to launch an increasing cyclic ramp and the function key is used to launch an decreasing cyclic ramp.

The default parameters of this mode are displayed in the left hand side of the transmission window. To change these parameters, press ENTER or use the **Menu → Mode...**

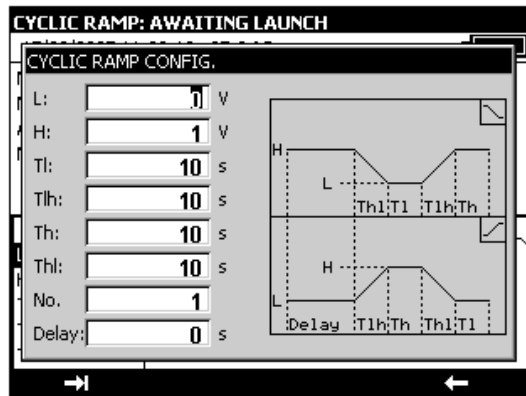

The parameters of a cyclic ramp are:

B: minimum amplitude of the signal.

H: maximum amplitude of the signal.

Tbh: duration of a decreasing ramp.


Tbh: duration of an increasing ramp.

Th: duration of the high step.

Tb: duration of the low step.

Nbr: number of cycles to be generated.

Delay: delay in seconds between launch of the cyclic ramp and the start of transmission.

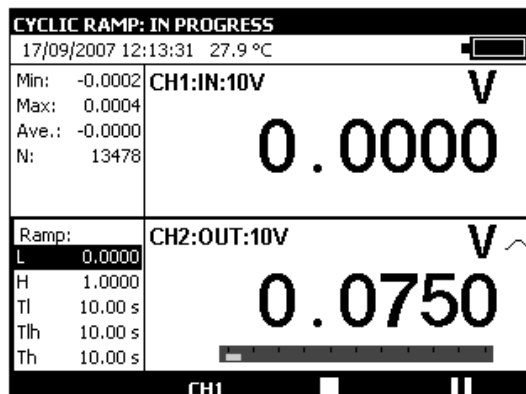

During generation of a cyclic ramp, a progress bar indicates the state of progress. The function keys are used to control generation:

The key stops generation at any time

The key suspends generation

The key commences or resumes generation


An icon in the transmission window indicates suspended generation.

C.1.7 Synthesizer Mode

The synthesizer function is used:

- to store up to 100 transmission values in permanent memory,
- to recall and transmit the contents of these memories manually or automatically.

When this mode is active the icon appears in the transmission window.

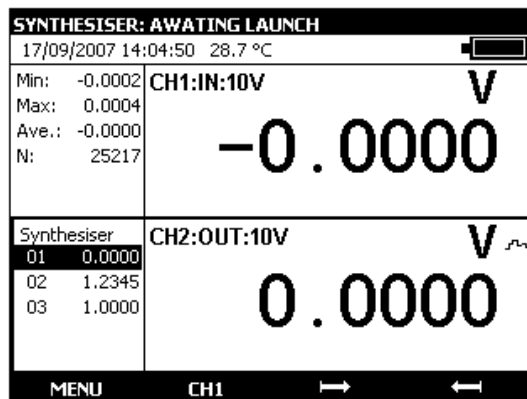

The key is used to launch generation of values in increasing order and the function key is used to launch generation of values in decreasing order.

The default parameters of this mode are displayed in the left hand side of the transmission window.

The parameters of the synthesizer mode are:

First point no.: number of the first point in a cycle


Last point no.: number of the last point in a cycle

T: the duration for which a point is transmitted.


Nbr: the number of polling cycles

Delay: delay between launch and transmission of the first point.


- To change these parameters, use the **Menu → Synthesizer... → Parameters...**

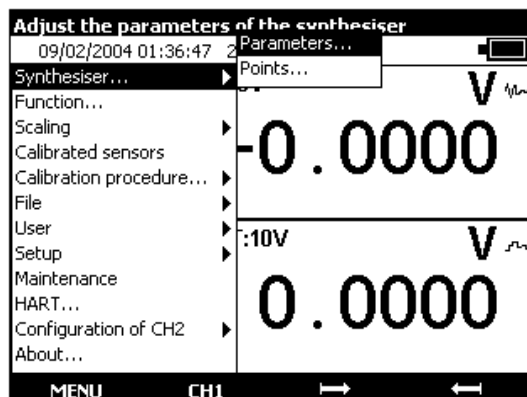

The number of the first point may be higher than that of the last point. All points between the first and last are generated.

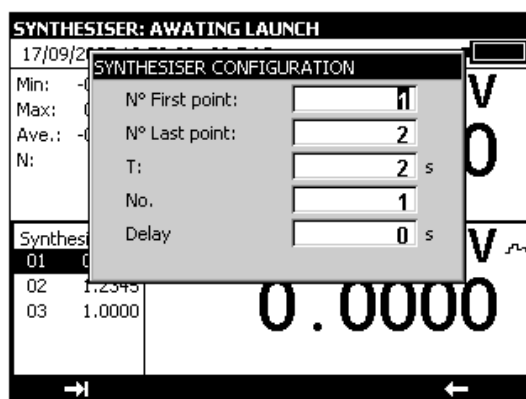


- To edit the points to be synthesized, use the **Menu** → **Synthesizer...** → **Points....**

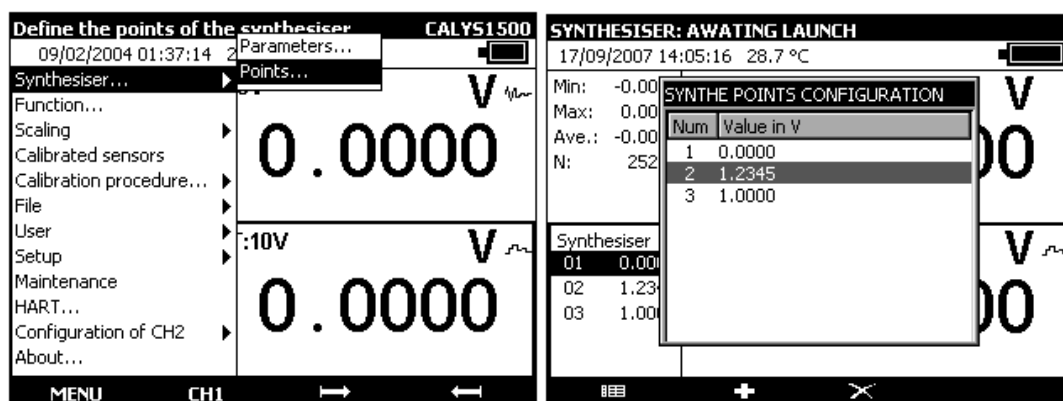

Use the function keys:

- to cancel a point
- to add a point
- to edit a point

Use the and keys to transmit points according to the parameters defined.

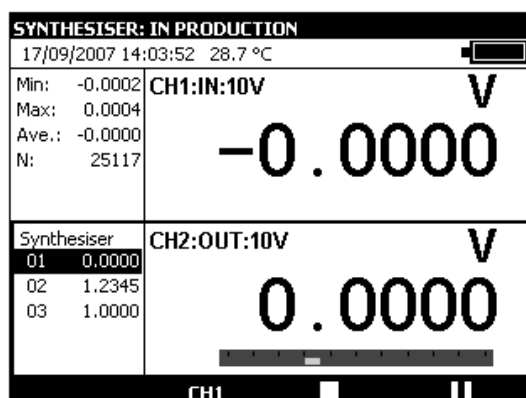

During generation, a progress bar indicates the state of progress. The function keys are used to control generation:

The key stops generation at any time

The key suspends generation


The key starts or resumes generation

An icon in the transmission window indicates suspended generation.

It is possible to transmit points manually one by one using the navigation keys. Use the Up and Down keys to select a point. ENTER transmits the selected point and Left/Right select and transmit the previous/next point in the list immediately.

C.1.8 Transmitter Mode

This mode is used to transmit a value identical to the measured value.

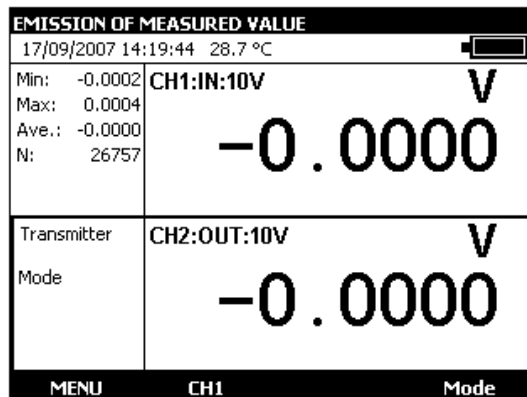



C.2 Scaling


The scale correction function performs a conversion between the electrical quantities measured and the physical quantities converted.

This linearization is used partially to correct errors induced by non-linear sensor/converter systems.

The Set to scale function is used to define up to 10 segments of a straight line, or 10 points, in order to approach a non-linear response curve as closely as possible and to perform scale corrections for each segment.

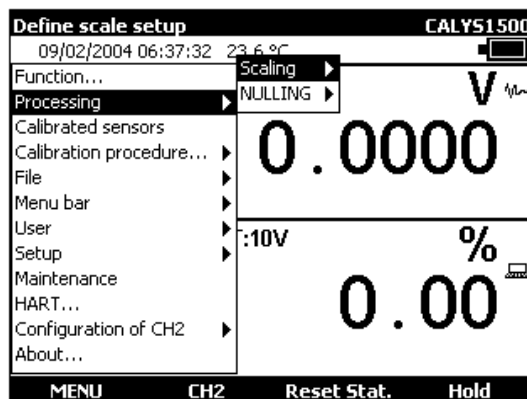

The  symbol is displayed on the screen in the active window when Set to scale is active.

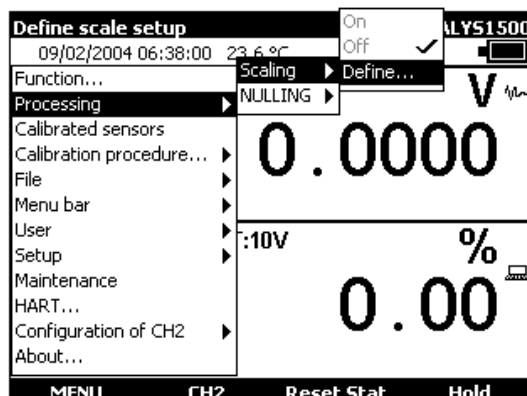


The **Define...** menu is used to program up to 10 lines of 2 values: X and Y= f(X).

In measurement: X = The value measured and Y = The value displayed.

In transmission: X = The Setting displayed and Y = The value transmitted.

The lines entered are sorted according to increasing X to set to scale a value X, the unit searches for the 2 lines n and m=n+1 that enclose it and extrapolates linearly: $Y = Y_n + (X - X_n) \times (Y_m - Y_n) / (X_m - X_n)$


Use the function keys to edit the points:

To Add a line: enter X and Y, then press the  function key.

To select a line from the list, use the Up and Down navigation keys.

To cancel a selected line, use the key.

The Format and Units zones are used to select the number of decimal places and the display units.

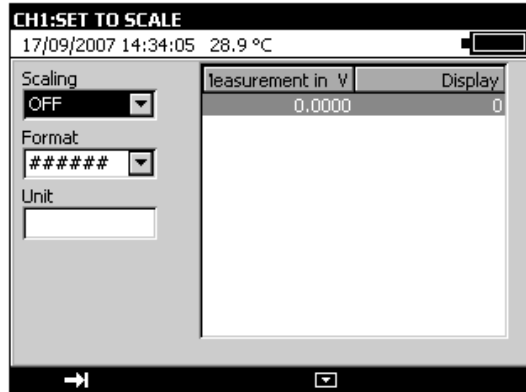


C.3 Differential measurements

The relative measurement function of the unit is used:


- ✓ to program a reference value other than that of the unit (ZERO function),
- ✓ to cancel by measurement or programming a constant or interfering value (TARE function).

When one of the relative measurement functions is active, the symbol is displayed on the screen in the measurement window.

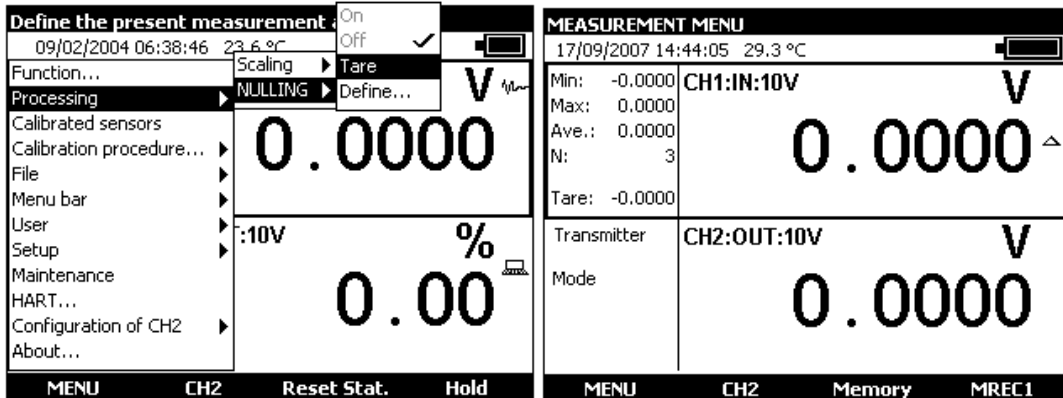

The **ZERO → Define...** menu is used to program the Tare value (positive or negative). This value is subtracted from the measurements:


$$\text{Value Displayed} = \text{Value measured} - \text{Tare Value}$$

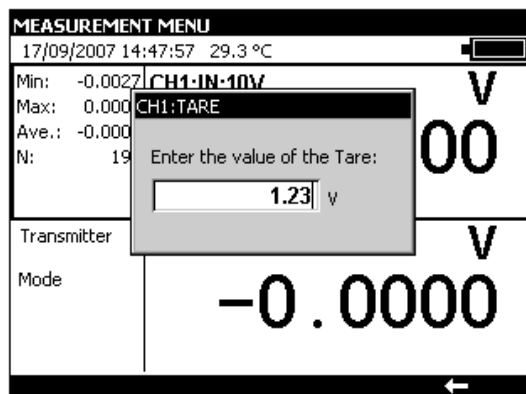


C.4 Calibrated sensors

The unit's calibrated sensors function makes it possible to use sensors of which the calibration (correction) factors can be taken into account by the unit at the time of measurement.


- Open the **MEASUREMENT MENU** dialog box,
- Select the Calibrated Sensors function.

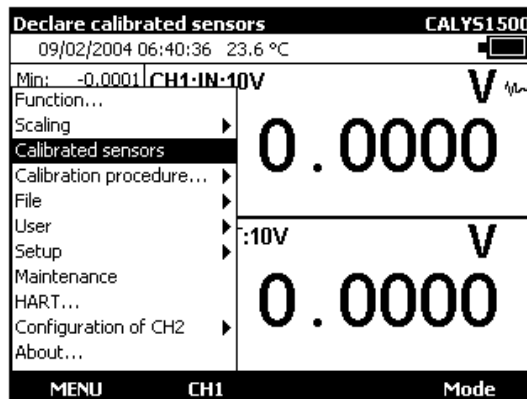


- Press ENTER.

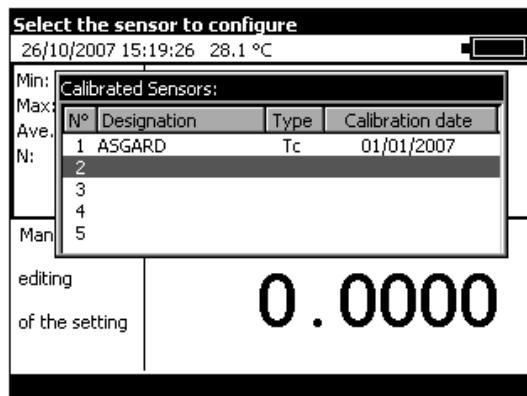


- Use the Up Δ / Down ∇ arrow buttons to adjust the parameters or select a new line to define a new sensor.
- Press ENTER.

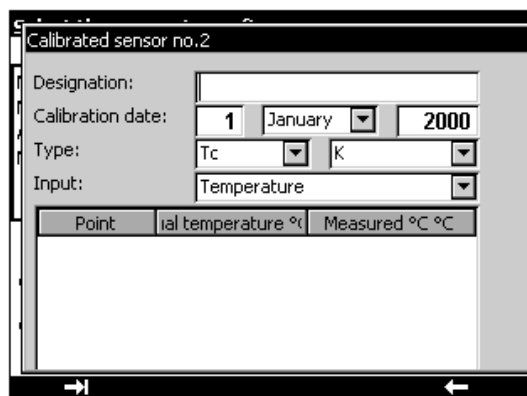


- Fill in the information fields for the sensor. To move from field to field, use the function button, **F1** ().

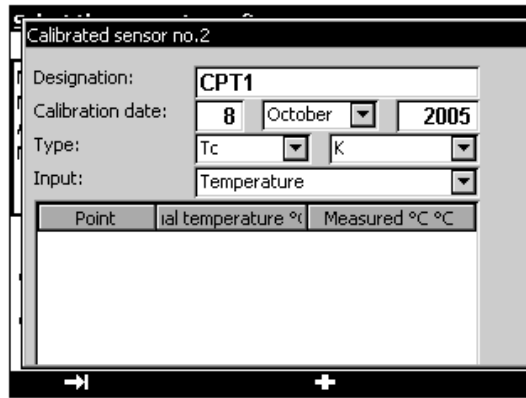

- To enter calibration points in the table, use the button.

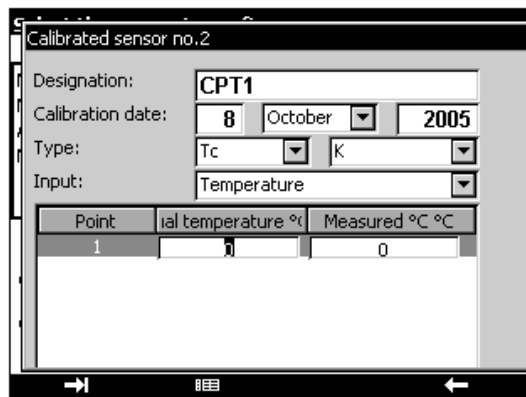

- Enter the values and press ENTER.

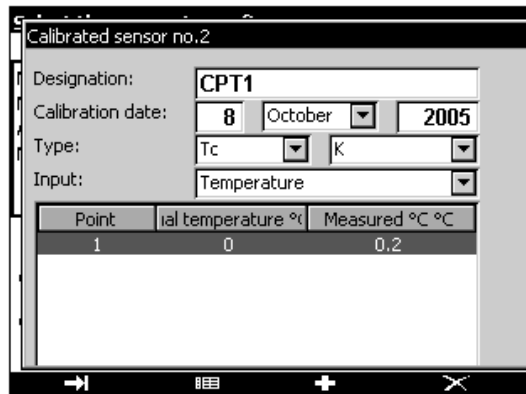

- Use the following buttons to continue configuring a sensor:

- to edit an existing calibration point,
- to add a calibration point,
- to delete a calibration point.

Between 1 and 4 calibration points can be entered per sensor.

These calibration points are used to calculate a polynomial $c(T)$ of degree 0 to 3, giving the sensor's voltage (or resistance) correction at temperature T .

In the specific case where a single calibration point is given, the behavior will differ according to whether the sensor is a thermocouple or a thermometric resistance:

- In the case of a thermocouple, the correction is a fixed voltage deviation.
- In the case of a resistive probe, the correction made is an R_0 correction.

Sensors declared in this manner are added to the list of couple types (or of probe types) proposed in the measurement function settings dialog box. They appear at the top of the list, in front of the standard sensors. Their name is preceded by the '*' character, indicating that these are calibrated sensors.


C.5 Calibration procedure

The CALYS 1500 is capable of creating a calibration report from a pre-defined procedure.


The number of procedures that can be recorded depends on the size of the available memory and the size of each procedure (number of test points). If the memory is not being used by other functions, it is possible to record several tens of procedures.

To find the available memory size, refer to the chapter, Storage of current acquisitions (chapter C.6).


- Open the **MEASUREMENT MENU** dialog box,
- Select the **Calibration procedure** function,
- Press ENTER.

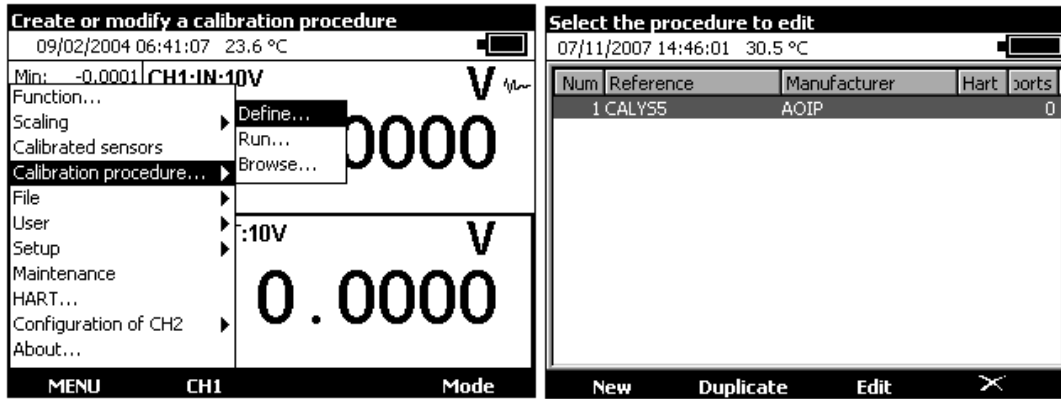


- Use the Up ▾ / Down ▲ arrow buttons to adjust the parameters or press the function button **F1** (new) to define a new procedure. A procedure may be duplicated with the F2 key (Duplicate). The F4 key is used to delete a selected procedure.
- Press ENTER.
- With edit keys, enter "Device name" which is displayed in the "Reference" field in the above list.
- Enter "Manufacturer" name which is displayed in the "Manufacturer" field in the above list.

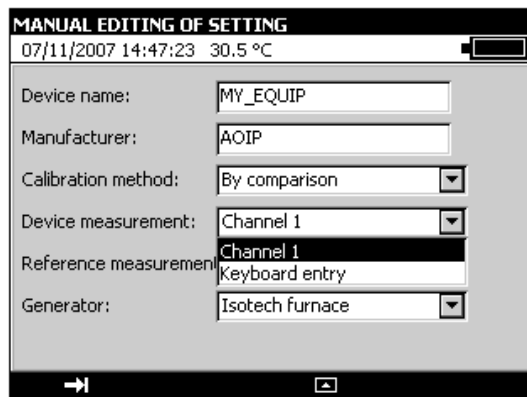


The instrument features 2 calibration methods: "By comparison" or "Standard generator". Select from drop-down list.

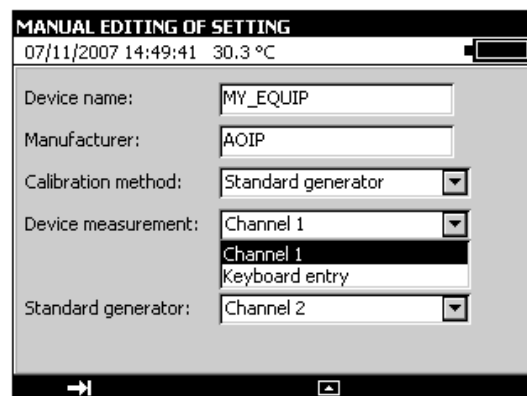


In both methods, select "Device measurement": "Channel 1" or "Keyboard entry".

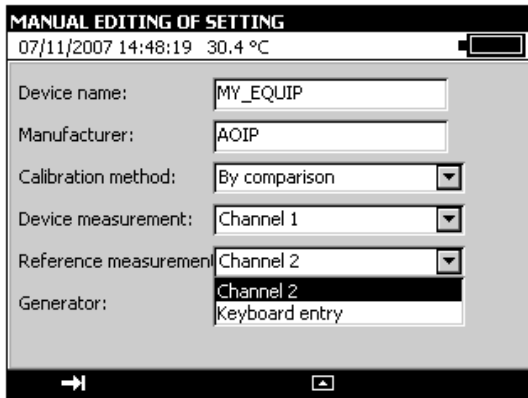


In the "By comparison" method, select "Reference measurement" method: "Channel 2" or "Keyboard entry".

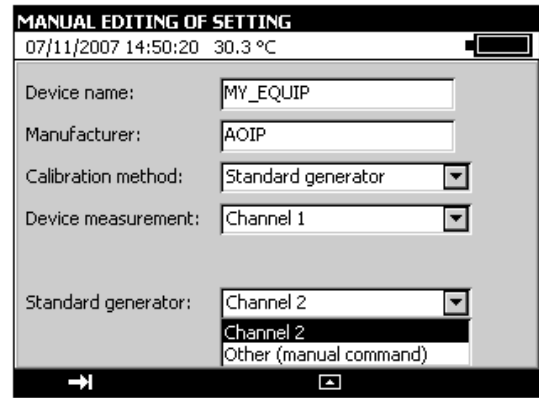


For the "Standard generator" calibration method, in the drop-down list, select "Channel 2" or "Other (manual control)".

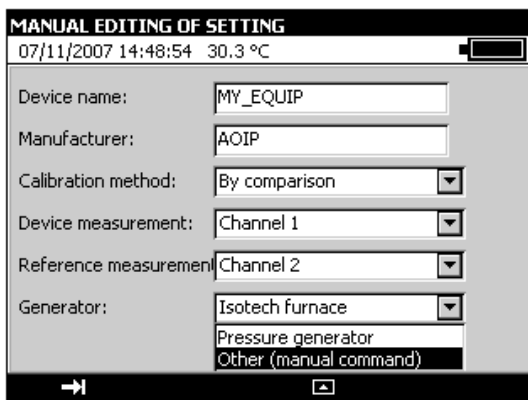


For the "By comparison" calibration method, in the drop-down list, select "Four Isotech", "Pressure generator" or "Other (manual control)".

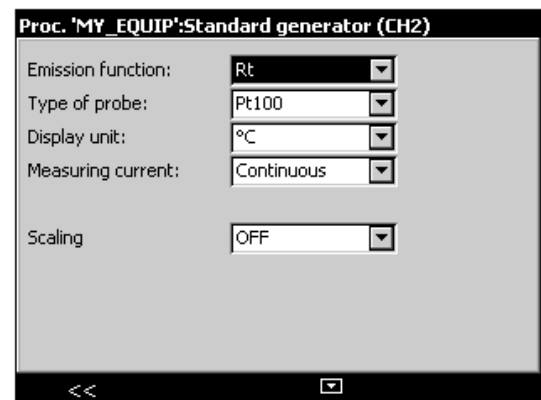


If "Standard generator" via channel 2 is selected, select "Measurement function" and confirm with Enter.

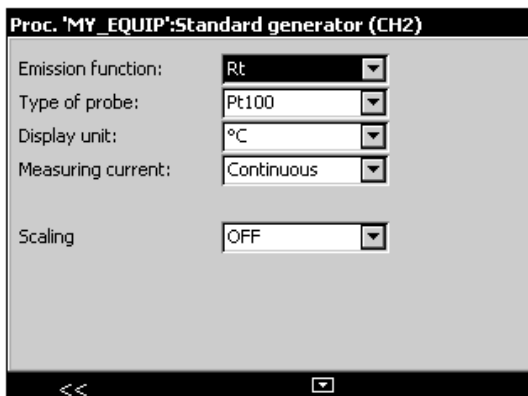


If "Reference measurement" via channel 2 is selected, select "Measurement function" and confirm with Enter.

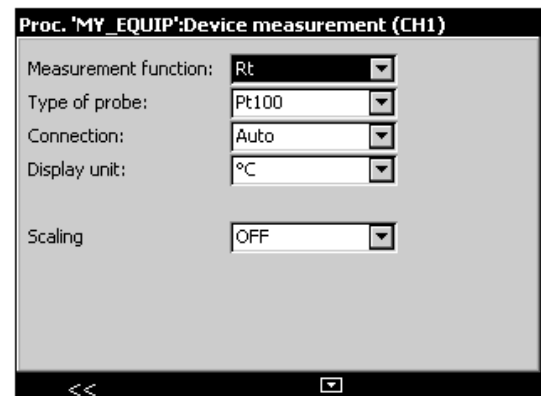

If "Device measurement" via channel 1 is selected, select "Measurement function" and confirm with Enter.

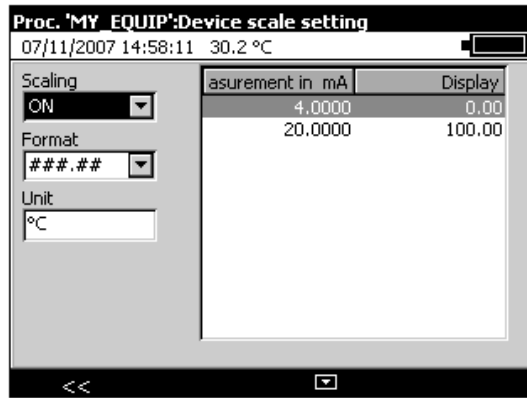

- You may apply scaling to a device: select "ON" and set parameters.

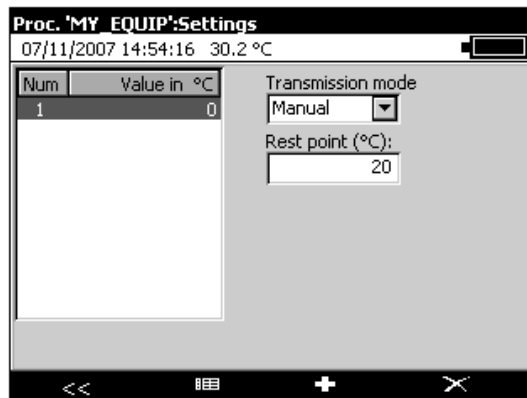

- Press key **F2** (Points) to set calibration points.


Use the following buttons to define the points.

to edit an existing calibration point,

to add a calibration point,

to delete a calibration point.

- Use the F1 () button to select the transmission mode field, press the function button, F4 () to drop down the menu and use the Up Δ / Down ∇ arrow buttons to choose the transmission mode.

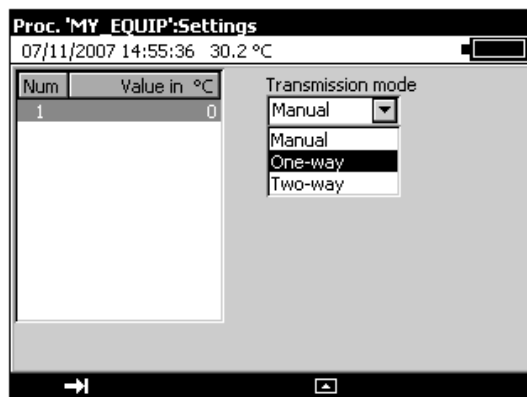


Definitions of transmission modes:


Manual: the settings are generated under manual control with the user accepting each point,

One-Way: the settings are generated automatically in the order in which the points (Point 1, Point 2, Point3 etc.) are defined,

Two-Way: the settings are generated automatically in the order in which the points (Point 1, Point 2, Point3 etc.) are defined and then in reverse order (Point n, Point (n-1) etc.).

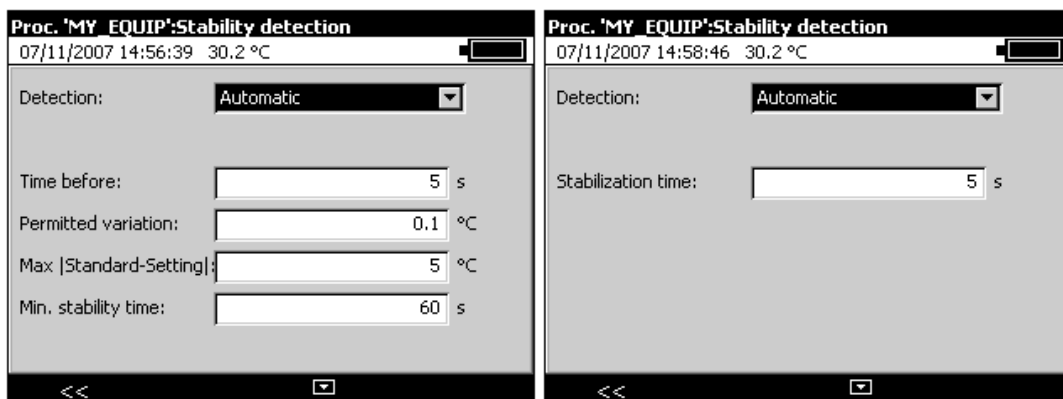


The settling time field can be used to define the time, in seconds, between sending the setting from the output of the CALYS 1500 and making the measurement at its input.


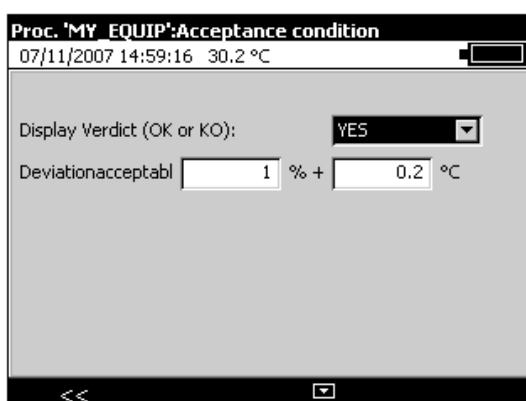


The unit may be set to display a "Verdict": "OK" or "KO" at the end of the procedure. In this case, set permissible deviation in percent and units (according to the type of measurement).


- When all fields have been completed, press ENTER.

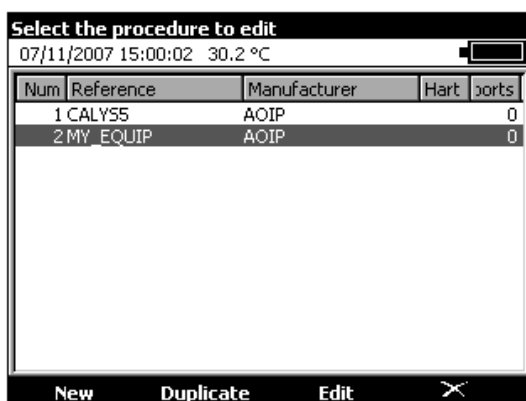

- When editing is completed, exit Menu with ESC key.
- To run a calibration procedure, return to "Calibration procedure" menu and select "Run".

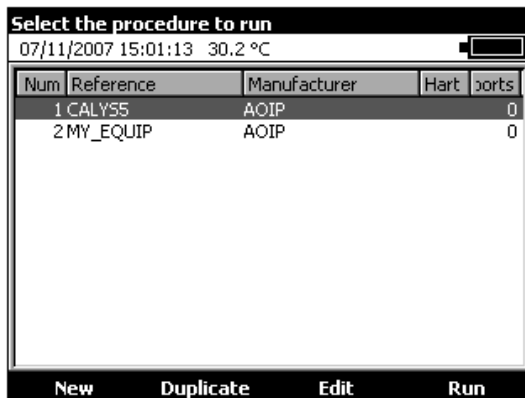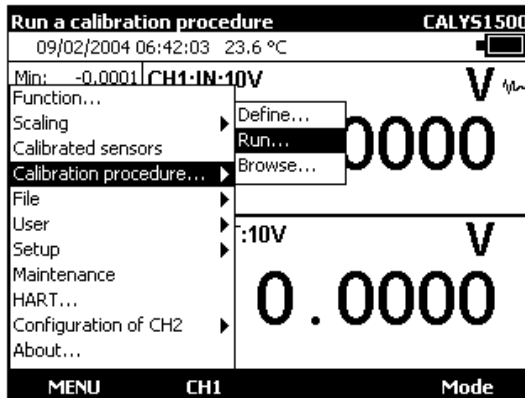


- To run a procedure, select it and press the **F4** key (Run) or **Enter** key.

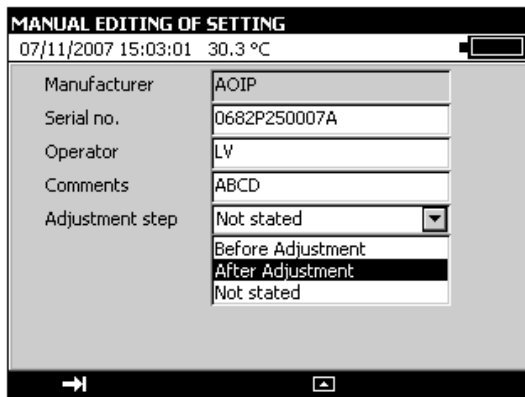


- After completing the fields, start execution by pressing **F3** (Execute).


Where the procedure is executed manually, the user will have to confirm the calibration points one by one.

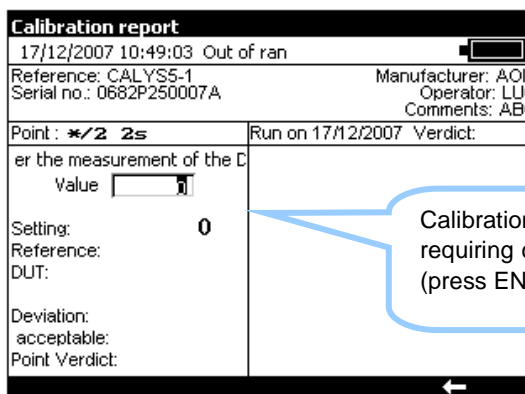

If the transmission mode has been defined as One-Way or Two-Way, the procedure is executed automatically.

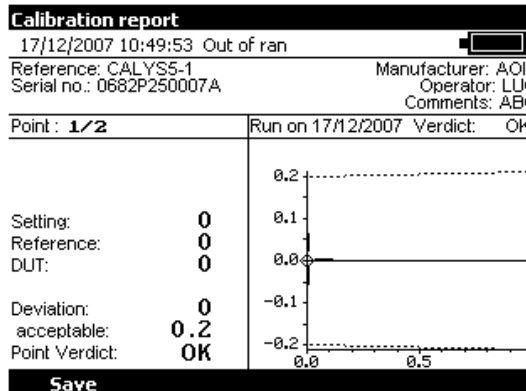

- Press the function button, **F1**, to store the calibration report.

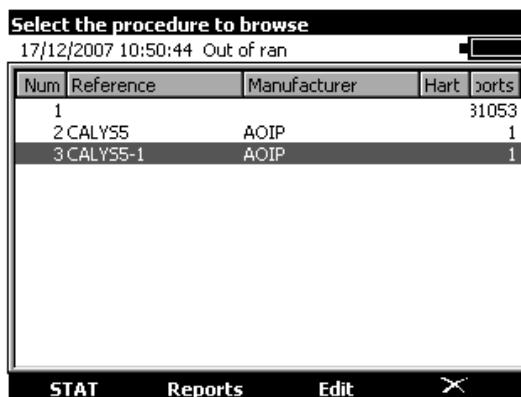


- To display the calibration reports, select the desired procedure and press the function button, **F2** (Reports).
- From the list, select the report to be viewed and press the function button, **F1** (View).


C.6 Storing the current acquisitions

The CALYS 1500 is capable of storing 10,000 values in one or more acquisition bursts.

- If necessary, use the **F2** button to open the 'IN' window and display the **Measurement** menu bar.
- Press **F1** key to open Menu
- Select the **Menu** function then **Memory**.

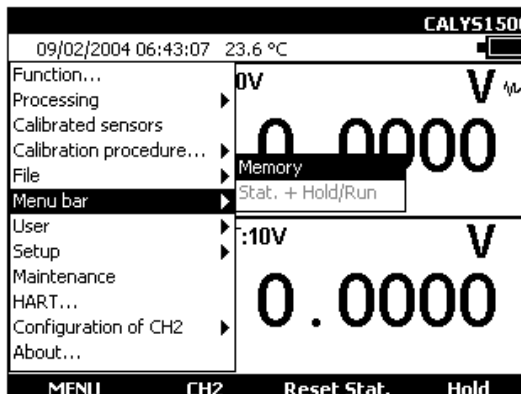


- Press **ENTER**.

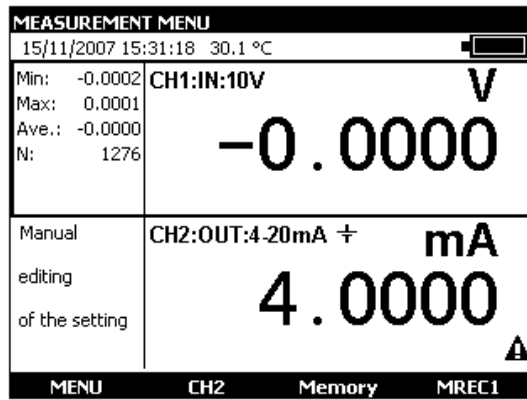

Two new functions, Memory and MREC1, then appear in the bottom bar (replacing the functions Rest stat. And Hold). The left ◀ and right ▶ arrow buttons can be used to switch from one mode to the other.

- Pressing the function button, **F4** (MREC1), stores the current acquisition.
- Pressing **F3** (Memory) gives access to all the memory functions.

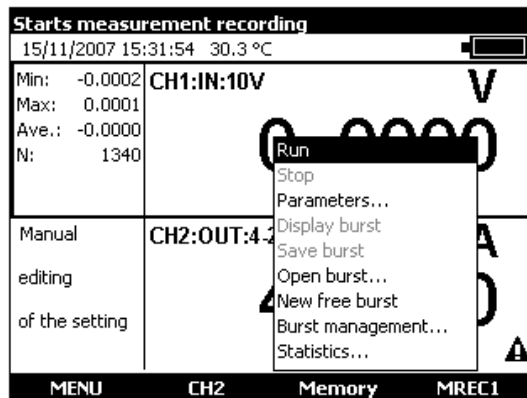



RUN:

Starts the storage of data as configured using the **Parameters** function. The icon is shown in the Measurements window.

STOP:
Stops the current storage operation.

PARAMETERS

This can be used to define:
 the burst size (10,000 values max.),
 the sampling period, from 0.5 sec. to 30 min,
 and the type of trigger (none, low level, high level).
 the same parameters may be selected for both channels (V1 and V2),
 the same commands common to both channels (V1 and V2) may be selected

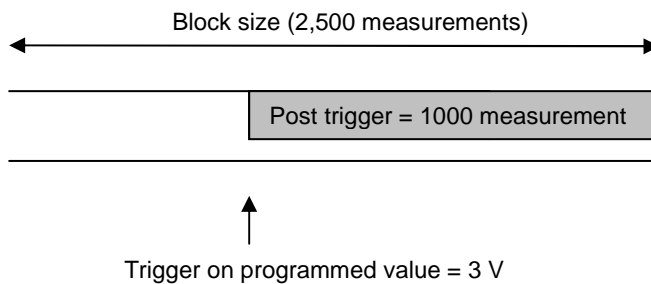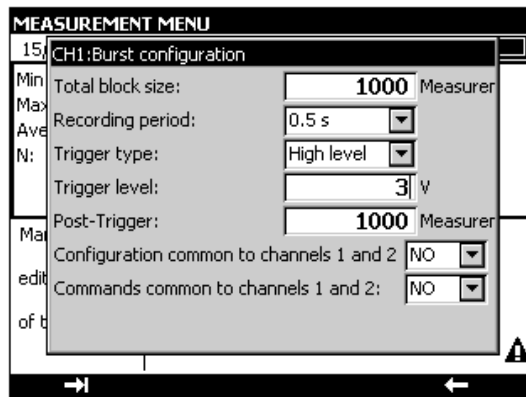


Burst display:
The burst can be displayed as a table of values or a trend curve.

N°	Time	Value	Unit
1	00:00:00.0	0.0000	V
2	00:00:00.5	0.0000	V
3	00:00:01.0	-0.0000	V
4	00:00:01.5	0.0000	V
5	00:00:02.0	-0.0000	V
6	00:00:02.5	-0.0000	V
7	00:00:03.5	-0.0000	V
8	00:00:04.0	-0.0000	V
9	00:00:04.4	-0.0000	V
10	00:00:04.9	-0.0000	V

At this level, markers can be set (F1 and F2 function keys) and all values falling between these 2 markers can be displayed in graphical form.


- To display all the values in memory, press the function button **F1** (Global).

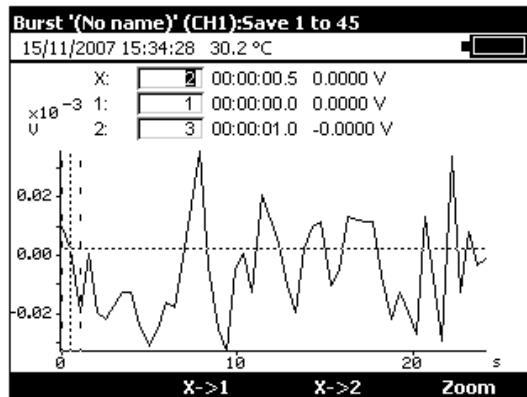


The left ◀ and right ▶ arrow buttons can be pressed to move the cursor and read off the abscissa and ordinate values.

At this level, the markers can be redefined in order to zoom in between these two new points:

- in the X field, enter a low value for the marker (X1), press ENTER and then press the function button, F2 (X→1),
- in the X field, enter a high value for the marker (X2), press ENTER and then press the function button, F3 (X→2).

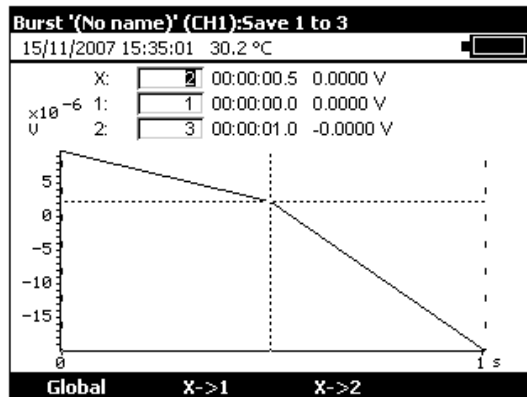

Burst save: stores the current burst.

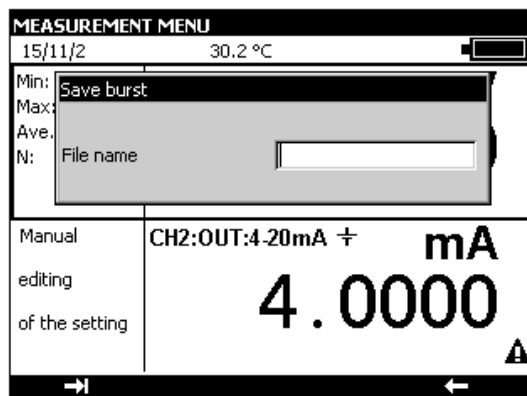

Burst open:

Allows a burst to be selected for opening in order to view the data. At this level, a burst can be renamed or one or more bursts can be deleted.




Name	Start	Duration:	N:	Unit
LV1:CH1	15/11/2007 15:32	00:00:24	45	V P
DD:CH1	06/07/2007 16:06	00:09:21	1000	V P
DD:CH1	06/07/2007 15:23	00:11:17	1000	Ohm P

Buttons: Rename, Delete all

New burst:
starts a new burst. If a burst is running, the user will be asked if this should be saved.

Burst management:
can be used to view all bursts in memory. At this level, a burst can be renamed or one or more bursts can be deleted.

Statistics:
shows the number of bursts in memory, the number of free bytes and the number of measurements that can be saved.

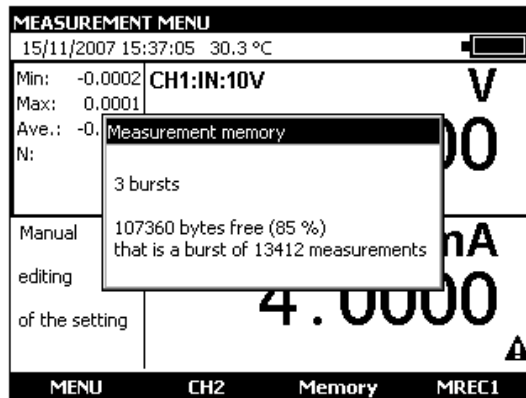

MEASUREMENT MENU
15/11/2007 15:37:05 30.3 °C

Min: -0.0002 **CH1:IN:10V** V
 Max: 0.0001
 Ave.: -0.
 N:

Manual editing of the setting

Measurement memory
3 bursts
107360 bytes free (85 %)
that is a burst of 13412 measurements


4.0000

MENU CH2 Memory MREC1


C.7 Configurations

A configuration is the state of the CALYS 1500 at a given moment. The state of the unit includes:


- The current functions and ranges for measurement and simulation,
 - The parameters of all the transmission modes (staircase, ramp, synthesizer, etc.),
 - The scale corrections applied,
 - All the preferences defined in paragraph 0.
- To save the state of the unit, use the **Menu → File → Record under...**

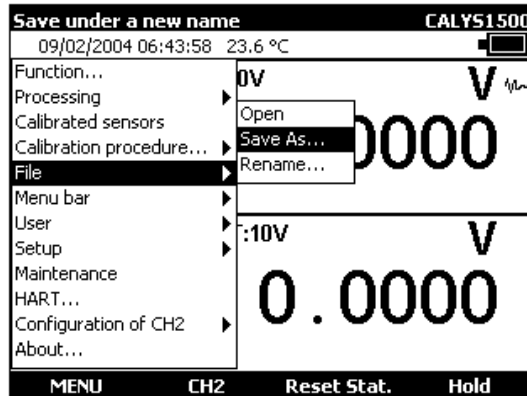

- Use the navigation keys to select a configuration. Edit the name of the configuration to be saved with the alphanumeric keys and confirm with ENTER.

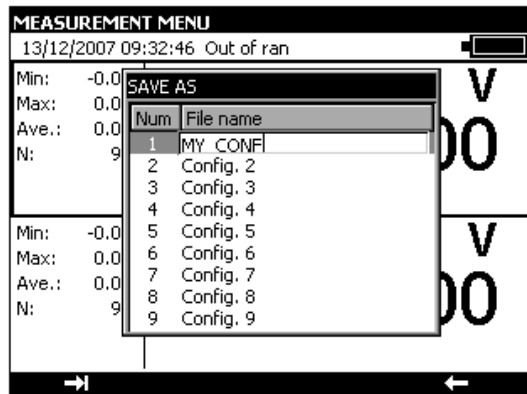


- To recall a configuration from memory, use the **Menu → File → Open...**

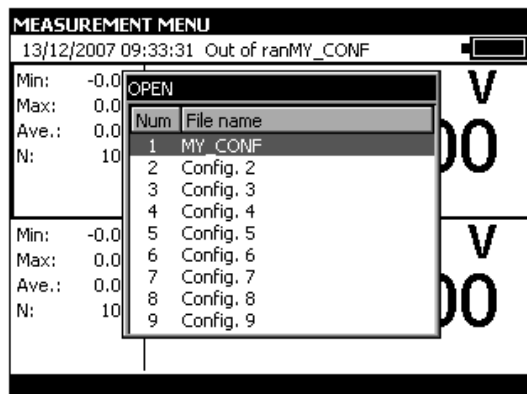


- Use the navigation keys to select a configuration. Confirm with ENTER.

When loading a saved configuration, the CALYS 1500 enters the manual Edit mode in transmission.

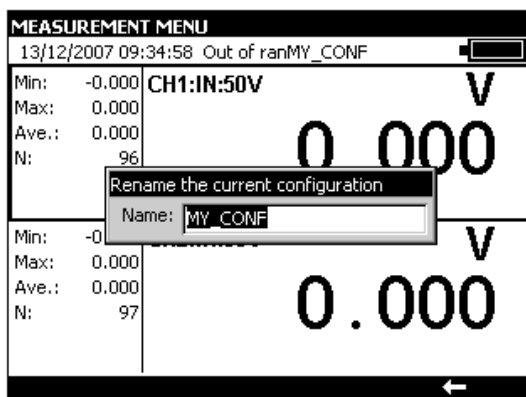

To erase the configurations of the CALYS 1500, refer to paragraph A.5.2 to enter the Maintenance mode. Use the **Init EEP** function key to reset the configurations of the unit to zero.

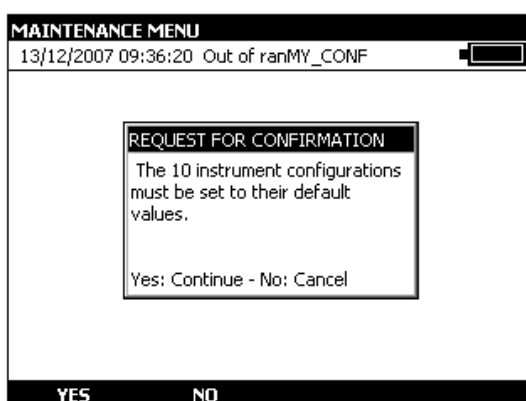


C.8 Setting parameters

The parameters of the CALYS 1500 can be set using the **Configuration** → **Setup** menus.

The **Contrast...** sub menu is used to adjust the contrast of the display.


The **Date/Time...** sub menu is used to set the date and time of the unit.

The **Preferences...** sub menu is used to set the generic parameters which apply to all the functions performed by the CALYS 1500.

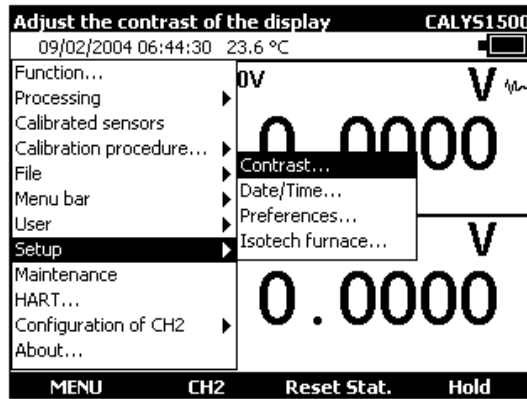


C.8.1 Adjustment of contrast


Use the Right and Left navigation keys to adjust the contrast of the display. The CALYS 1500 saves the setting made in its non-volatile memory and uses it each time the unit is switched on.

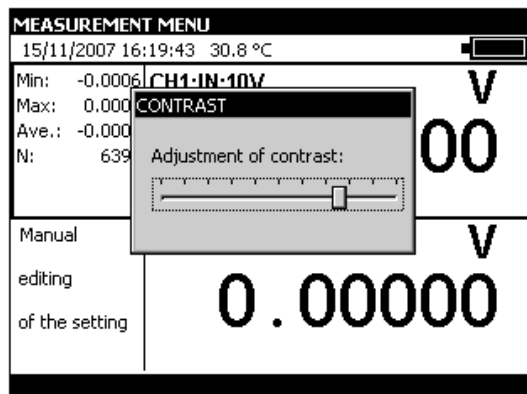

C.8.2 Date and Time

To set the date and time, use the **Configuration** → **Setup** → **Date/Time...** menus.

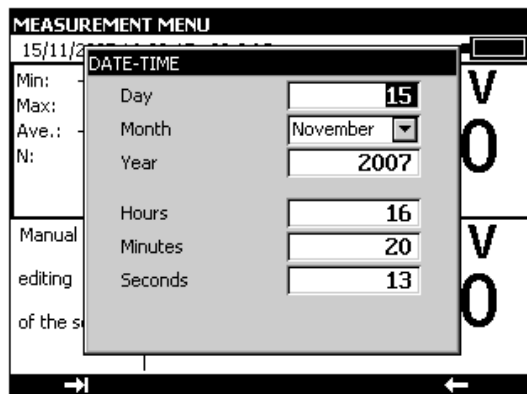

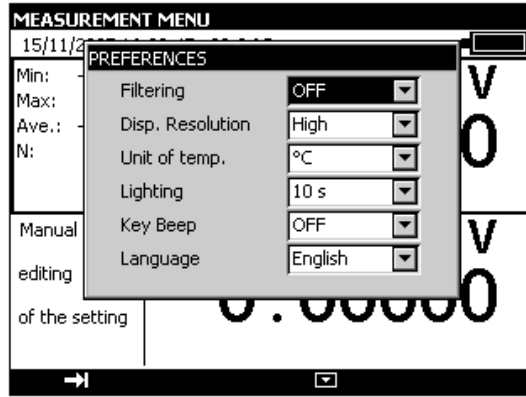C.8.3 Preferences


To display the Preferences dialogue box, use the **Configuration** → **Setup** → **Preferences...** menus.

The adjustable parameters are:

Filtering: Used to average measurements before display. When filtering is switched off, the integration time for measurements is 0.5 seconds.

Resolution: Used to adjust the resolution of the measurements when displayed. There are three possible choices:

HIGH: displays measurements with the highest possible resolution.

AVERAGE: displays one digit fewer compared with the HIGH resolution mode.

LOW: displays two digits fewer compared with the HIGH resolution mode.

Temperature units: used to select the temperature units, either °C, °F or K, for measurements and simulation.

Lighting: used to set the on time of the lighting before it is switched off to save the batteries.

Beep keys: used to switch on or off the transmission of an audible signal when pressing keys on the keyboard.

Language: used to select the language of the display in menus, dialogue boxes and on-line help.

D. TECHNICAL SPECIFICATIONS

The accuracies quoted apply at + 18°C to + 28°C unless otherwise stated, and are expressed as $\pm (n \% R + C)$ where R = The reading and C = a Constant expressed in practical units. The specifications are given for a confidence level of 95%. The accuracy includes the accuracy of the reference standards, non-linearity, hysteresis, repeatability and long term stability over the period quoted.

D.1 Measurements conditions and necessary precautions.

Measurement conditions :

They apply to a product placed under reference conditions of measurement defined hereafter:


- Power up unit and warm up for 30 minutes.
- Without battery charge.

Necessary precautions:

In case of measuring instruments running on mains power, noise (common mode or serial mode voltage) might occur and distort the measures. Safety precautions are necessary to prevent that.

For devices operating both on mains and on battery power (which is the case of CALYS instruments), the presence or absence of noise can be assessed and its influence on the measures rated. Few emfs are generated on battery operation; it is thus common to make preliminary measurements on battery supply to know the value expected on mains operation.

2 connected devices (generator-meter) are highly unlikely to have the same reference as they are submitted to various current flows (through the loops formed by measuring and supply cables) and various magnetic fields. On mains operation, the guard (GUARD) on the meter (when existing) shall be connected to the lowest point of the generator and compared to the tests made on battery supply.

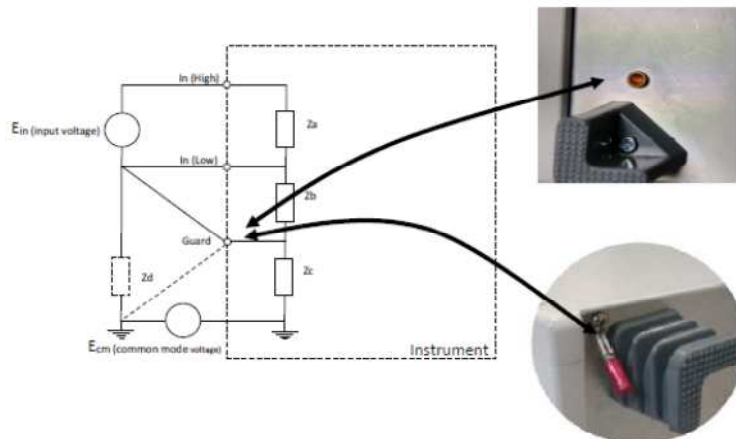

In case of earth grounded systems, it is preferable to connect both the ground and the guard together. Measurements performed in these conditions shall also be compared to those made on battery supply.

The ground reference shall be a single one free from any interfering signal, which is not always the case for power cables.

D.2 Measurement Function (Channel 1 and Channel 2)

D.2.1 DC Voltage

Range	Measuring range	Resolution	Accuracy / 1 year	Notes
+100 mV	- 10 mV to + 100 mV	1 μ V	0.005% R + 2 μ V	Rin > 1 G Ω
+1 V	- 100 mV to + 1 V	10 μ V	0.005% R + 8 μ V	Rin > 1 G Ω
+10 V	- 1 V to + 10 V	100 μ V	0.007% R + 80 μ V	Rin = 1 M Ω
+50 V	- 5 V to + 50 V	1 mV	0.007% R + 0.5 mV	Rin = 1 M Ω

Temperature coefficient <5 ppm/°C from 0°C to 18°C and from 28°C to 50°C.
Use the absolute value of the value measured (|L|) to calculate the accuracy.

D.2.2 DC Current

Range	Measuring range	Resolution	Accuracy / 1 year	Notes
0-20 mA	0 mA to 24 mA	0.1 μ A	0.007% R + 0.8 μ A	Rin < 30 Ω
4-20 mA	3 mA to 24 mA	0.1 μ A	0.007% R + 0.8 μ A	Rin < 30 Ω
100 mA	0 mA to 100 mA	0.1 μ A	0.009% R + 2 μ A	Rin < 30 Ω

Temperature coefficient < 7 ppm/°C from 0°C to 18°C and from 28°C to 50°C.

Loop power supply = 24 V typical (30 V max)

HART compatibility: input impedance Rin = 280 Ω

Linear or square law display scale.

These specifications are provided for the following configurations:-

- CALYS 1500 active mode (+24 V ON) \leftrightarrow Measurer passive mode (+24 V OFF).

- CALYS 1500 passive mode (+24 V OFF) \leftrightarrow Measurer active mode (+24 V ON)

Use the absolute value of the value measured (|L|) to calculate the accuracy.

D.2.3 Resistance

Range	Measuring range	Resolution	Accuracy / 1 year	Notes
400 Ω	0 Ω to 400 Ω	1 m Ω	0.006% R + 8 m Ω	4-wire measurement
3600 Ω	0 Ω to 3600 Ω	10 m Ω	0.006% R + 50 m Ω	4-wire measurement
50 K Ω (1) (2)	0 Ω to 50 K Ω	100 m Ω	0.008% R + 1 Ω	4-wire measurement

(1) Range on channel 1 only.

(2) See chapter D.1

Temperature coefficient < 5 ppm/°C from 0°C to 18°C and from 28°C to 50°C.

Automatic detection of connection scheme: 2 wire, 3 wire or 4 wire.

For 2 wire connection, the measurement includes the resistance of the line.

For 3 wire connection, add the out-of-balance of the line resistances.

Open circuit terminal voltage: < 10 V.

Continuity test:

- Open circuit for R > 1000 Ω
- Closed circuit for R < 1000 Ω

D.2.4 Temperature by thermocouples

Sensor types:

- In accordance with CEI 584-1/1995 (couples K, T, J, E, S, B, N),
- In accordance with Din 43710 (couples U and L),
- In accordance with the ENGELHARD table (platinum couple).
- As per standard ASTM E 1751-00 (G couple)
- As per standard ASTM E 988-96 (D W3Re/W25Re couple; C W5Re/W26Re couple)

Sensor	Measuring range	Resolution	Drift / year
K	- 250 to - 200°C	0.10°C	0.50°C
	- 200 to - 120°C	0.05°C	0.15°C
	- 120 to + 1 372°C	0.01°C	0.0050% R + 0.08°C
T	- 250 to - 200°C	0.1°C	0.50°C
	- 200 to - 100°C	0.01°C	0.05% R + 0.06°C
	- 100 to + 80°C	0.01°C	0.015% R + 0.07°C
	+ 80 to + 400°C	0.01°C	0.06°C
J	- 210 to - 120°C	0.01°C	0.15°C
	- 120 to + 60°C	0.01°C	0.005% R + 0.07°C
	+ 60 to + 1 200°C	0.01°C	0.0025% R + 0.06°C
E	- 250 to - 200°C	0.05°C	+ 0.30°C
	- 200 to + 100°C	0.01°C	+ 0.06°C
	+ 100 to + 1 000°C	0.01°C	0.005% R + 0.05°C
R	- 50 to + 150°C	0.20°C	+ 0.60°C
	+ 150 to + 550°C	0.10°C	+ 0.30°C
	+ 550 to 1 768°C	0.01°C	+ 0.30°C
S	- 50 to + 150°C	0.20°C	0.80°C
	+ 150 to + 550°C	0.10°C	0.30°C
	+ 550 to +1450°C	0.05°C	0.30°C
	+ 1450 to + 1 768°C	0.05°C	0.35°C
B	+ 400 to + 900°C	0.10°C	0.005% R + 0.4°C
	+ 900 to + 1 820°C	0.05°C	0.005% R + 0.2°C
U	- 200 to - 100°C	0.01°C	+ 0.13°C
	- 100 to + 660°	0.01°C	+ 0.09°C
L	- 200 to + 900°C	0.01°C	+ 0.10°C
C	- 20 to + 900°C	0.05°C	0.15°C
	+ 900 to + 1730°C	0.05°C	0.008% R+ 0.12°C
	+ 1730 to + 2 310°C	0.05°C	0.015% R+ 0.12°C
N	- 240 to - 190°C	0.10°C	0.25% R
	- 190 to - 110°C	0.05°C	0.1% R
	- 110 to + 0°C	0.01°C	0.04% R + 0.06°C
	+ 0 to + 400°C	0.01°C	0.08°C
	+ 400 to + 1 300°C	0.01°C	0.005% R + 0.06°C
PlatineL	- 100 to + 100°C	0.01°C	0.15°C
	+ 100 to + 1 400°C	0.01°C	0.005% R + 0.06°C
Mo	+ 0 to + 1 375°C	0.01°C	0.005 % R + 0.06°C
NiMo/NiCo	- 50 to + 1 410°C	0.01°C	0.005 % R + 0.30°C
G	+ 0 to + 91°C	0.20°C	1.5°C
	+ 91 to + 301°C	0.10°C	0.40°C
	+ 301 to + 1 876°C	0.01°C	0.20°C
	+ 1 876 to + 2 315°C	0.01°C	0.35°C
D	+ 0 to + 309°C	0.05°C	0.20°C
	+ 309 to + 1 000°C	0.01°C	0.20°C
	+ 1 000 to + 2 000°C	0.01°C	0.015% R
	+ 1 800 to + 2 315°C	0.01°C	0.02% R

The precision is guaranteed for a reference junction temperature of 0°C.

When using the internal reference junction (except couple B) add an additional uncertainty of 0.2°C at 0°C. For other temperatures, account must be taken of the sensitivity of the thermocouple to the temperature (T) in question, giving an additional uncertainty of $0.2^{\circ}\text{C} * S(0^{\circ}\text{C})/S(T)$.

Temperature coefficient: < 10 % of the accuracy/°C.

Display in °C, °F and K.

It is possible, thermocouple B excepted, to choose the location of the cold junction by programming from the keyboard:

- external at 0°C,
- internal (compensation for the temperature of the terminals of the unit).
- by programming the temperature.

D.2.5 Temperature using resistive probes

Type of sensors:

- Pt 50ohm, 100ohm, 200ohm, 500ohm, 1,000ohm with $\alpha = 3851$ as per CEI 751/1995
- Pt 100ohm with $\alpha = 3916$ as per JIS C 1604/1989
- Pt 100ohm with $\alpha = 3926$ as per EIT90
- Ni 100ohm, 1,000 ohm with $\alpha = 618$ as per DIN 43760
- Ni 120ohm with $\alpha = 672$ as per MIL-T-24388
- Cu 10ohm with $\alpha = 427$ as per MINCO 16/9
- Cu 50ohm with $\alpha = 428$ as per OIML R 84

Sensor	Measuring range	Resolution	Accuracy / 1 year
Pt 50 ($\alpha = 3851$)	- 220°C to + 850°C	0,01°C	0.006% R + 0.04°C
Pt 100 ($\alpha = 3851$)	- 220°C to + 850°C	0,01°C	0.006% R + 0.03°C
Pt 100 ($\alpha = 3916$)	- 200°C to + 510°C	0,01°C	0.006% R + 0.03°C
Pt 100 ($\alpha = 3926$)	- 210°C to + 850°C	0,01°C	0.006% R + 0.03°C
Pt 200 ($\alpha = 3851$)	- 220°C to + 850°C	0,01°C	0.006% R + 0.04°C
Pt 500 ($\alpha = 3851$)	- 220°C to + 850°C	0,01°C	0.006% R + 0.03°C
Pt 1000 ($\alpha = 3851$)	- 220°C to + 850°C	0,01°C	0.006% R + 0.03°C
Ni 100 ($\alpha = 618$)	- 60°C to + 180°C	0,01°C	0.006% R + 0.05°C
Ni 120 ($\alpha = 672$)	- 40°C to + 205°C	0,01°C	0.006% R + 0.05°C
Ni 1000 ($\alpha = 618$)	- 60°C to + 180°C	0,01°C	0.006% R + 0.05°C
Cu 10 ($\alpha = 427$)	- 50°C to + 150°C	0,10°C	0.006% R + 0.18°C
Cu 50 ($\alpha = 428$)	- 50°C to + 150°C	0,01°C	0.006% R + 0.05°C

For negative temperatures, use the displayed value L and not its absolute value.

Temperature coefficient: < 10 % of the accuracy/°C.

The above accuracy is given for 4 wire connection of the temperature sensor ("Y shaped lug" connection).

The above accuracy takes into account the intrinsic error of the temperature sensor used and its conditions of use.

D.2.6 Frequency and counting

Range	Resolution	Measuring range	Accuracy / 1 year	Notes
10 kHz	0.001 Hz	1 Hz to 10 KHz	0.005% R + 5 mHz	Vin min = 1 V
100 kHz	0.001 Hz	10 Hz to 100 KHz	0.005% R + 5 mHz	Vin min = 1 V

Temperature coefficient < 5 ppm/°C from 0°C to 18°C and from 28°C to 50°C.

Triggering level 1V

Scale in beats/min and Hz

Measurement for frequency output and dry contact

In the case of counting, this measurement may be made for a defined time or an infinite time.

D.2.7 Additional characteristics in “measurement”

D.2.7.1 Manual or automatic range selection

For the mV, V and & functions, with automatic range selection, the unit selects a higher or lower range.

D.2.7.2 Relative measurement

The relative measurement function is used to:

- program a reference value other than that of the unit (ZERO function),
- cancel by measurement or programming a constant or interfering value (TARE function).

D.2.7.3 Scale correction

The scale correction function performs a conversion between measured electrical quantities and the physical quantities converted.

D.2.7.4 Linearization

Linearization is used partially to correct errors induced by non-linear sensor/converter systems.

D.2.7.5 Statistics

Display of the minimum, maximum and average value and the number of measurement points.

The statistics may be reset to zero.

D.3 "Transmission / Simulation" Function

Maximum rated voltage in common mode: 60 VDC or VAC.

D.3.1 DC Voltage

Range	Resolution	Measuring range	Accuracy / 1 year	Notes
+100 mV	1 μ V	- 5 mV to + 100 mV	0.005% R + 2 μ V	Output load min = 1 KOhm
+1 V	10 μ V	- 5 mV to + 1 V	0.005% R + 8 μ V	Output load min = 2 KOhm
+10 V	100 μ V	- 100 mV to + 10 V	0.007% R + 80 μ V	Output load min = 4 KOhm
+50 V	1 mV	- 100 mV to + 50 V	0.007% R + 0.5 mV	Output load min = 4 KOhm

Temperature coefficient < 5 ppm/°C from 0°C to 18°C and from 28°C to 50°C.

D.3.2 DC Current

Range	Resolution	Accuracy / 1 year	Notes
24 mA	1 μ A	0.007% R + 0.8 μ A	
4-20 mA	1 μ A	0.007% R + 0.8 μ A	
0-20 mA	1 μ A	0.007% R + 0.8 μ A	

Temperature coefficient < 7 ppm/°C from 0°C to 18°C and from 28°C to 50°C.

The above specifications are given for the following configurations:

- CALYS 1500 active mode (+24 V ON) \leftrightarrow Passive mode measurer (+24 V OFF).
- CALYS 1500 passive mode (+24 V OFF) \leftrightarrow Active mode measurer (+24 V ON).

D.3.3 Resistance

Range	Resolution	Measuring range	Accuracy / 1 year	Notes
400 Ω - 1 mA (direct current)	10 m Ω	1 Ω to 400 Ω	0.006% R + 20 m Ω	lex of 0.1 mA / 1 mA
400 Ω - 1 mA (Pulsed current)	10 m Ω	1 Ω to 400 Ω	0.006% R + 30 m Ω	lex of 0.1 mA / 1 mA
400 Ω - 4 mA (direct current)	10 m Ω	1 Ω to 400 Ω	0.006% R + 20 m Ω	lex of 1 mA / 4 mA
400 Ω - 4 mA (Pulsed current)	10 m Ω	1 Ω to 400 Ω	0.006% R + 30 m Ω	lex of 1 mA / 4 mA
3600 Ω (direct current)	100 m Ω	10 Ω to 3600 Ω	0.006% R + 100 m Ω	lex of 0.1 mA / 1 mA
3600 Ω (Pulsed current)	100 m Ω	10 Ω to 3600 Ω	0.006% R + 200 m Ω	lex of 0.1 mA / 1 mA

Accuracy applies to a 4-wires connection.

Temperature coefficient < 5 ppm/°C from 0°C to 18°C and from 28°C to 50°C.

D.3.4 Temperature by thermocouples

Sensor types:

- in accordance with CEI 584-1/1995 (couples K, T, J, E, S, B, N),
- in accordance with Din 43710 (couples U and L),
- in accordance with the ENGELHARD table (platinum couple).
- As per standard ASTM E 1751-00 (G couple)
- As per standard ASTM E 988-96 (D W3Re/W25Re couple; C W5Re/W26Re couple)

Sensor	Measuring range	Resolution	Drift / year
K	- 250 to - 50°C	0.01°C	0.15% R
	- 50 to + 120°C	0.01°C	0.06°C
	+ 120 to + 1020°C	0.01°C	0.005% R + 0.05°C
	+ 1020 to + 1370°C	0,01°C	0.007% R + 0.05°C
T	- 250 to - 100°C	0.01°C	0.1% R + 0.05°C
	- 100 to + 0°C	0.01°C	0.02% R + 0.06°C
	+ 0 to + 400°C	0.01°C	0.055°C
J	- 210 to + 0°C	0.01°C	0.03% R + 0.08°C
	+ 0 to + 50°C	0.01°C	0.05% R + 0.07°C
	+ 50 to + 1 200°C	0.01°C	0.005% R + 0.04°C
E	- 250 to + 40°C	0.01°C	0.15°C
	+ 40 to + 550°C	0.01°C	0.005% R + 0.12°C
	+ 550 to + 1 000°C	0.01°C	0.005% R + 0.13°C
R	- 50 to + 0°C	0.01°C	0.35% R + 0.4°C
	+ 0 to + 350°C	0.01°C	+ 0.4°C
	+ 350 to + 1 768°C	0.01°C	+ 0.25°C
S	- 50 to + 0°C	0.01°C	0.25% R + 0.4°C
	+ 0 to + 350°C	0.01°C	0.30°C
	+ 350 to + 1 768°C	0.01°C	0.25°C
B	+ 400 to + 900°C	0.01°C	0.005% R + 0.4°C
	+ 900 to + 1 820°C	0.01°C	0.005% R+ 0.2°C
U	- 200 to + 400°C	0.05°C	+ 0.09°C
	+ 400 to + 600°C	0.05°C	+ 0.11°C
L	- 200 to + 900°C	0.05°C	+ 0.15°C
C	- 20 to + 1 540°C	0.10°C	+ 0.25°C
	+ 1 540 to + 2 310°C	0.10°C	0.012% R+ 0.1°C
N	- 240 to - 200°C	0.01°C	0.15% R
	- 200 to + 10°C	0.01°C	+ 0.10°C
	+ 10 to + 250°C	0.01°C	+ 0.08°C
	+ 250 to + 1300°	0.01°C	0.008% R + 0.05°C
PlatineL	- 100 to + 1 400°C	0.05°C	+0.10°C
Mo	+ 0 to + 1 375°C	0.05°C	0.005% R + 0.06°C
NiMo/NiCo	- 50 to + 1 410°C	0.05°C	0.005% R + 0.30°C
G	+ 0 to + 100°C	0.05°C	1.5°C
	+ 100 to + 200°C	0.05°C	0.40°C
	+ 200 to + 1 800°C	0.05°C	0.20°C
	+ 1 800 to + 2 315°C	0.05°C	0.35°C
D	+ 0 to + 1 000°C	0.10°C	0.20°C
	+ 1 000 to + 2 000°C	0.10°C	0.015% R
	+ 1 800 to + 2 315°C	0.10°C	0.02% R

The precision is guaranteed for a reference junction temperature of 0°C.

When using the internal reference junction (except couple B) add an additional uncertainty of 0.2°C at 0°C. For further temperatures, account must be taken of the sensitivity of the thermocouple to the temperature (T) in question, giving an additional uncertainty of $0.2^{\circ}\text{C} * S(0^{\circ}\text{C})/S(T)$.

Temperature coefficient: < 10 % of the accuracy/°C.

Display in °C, °F and K.

It is possible, except for the thermocouple B, to choose by programming the position of the cold junction with the keyboard:

- external at 0°C,
- internal (compensation for the temperature of the terminals of the unit).
- by programming the temperature.

D.3.5 Temperature by resistive probes

Type of sensors:

- Pt 50ohm, 100ohm, 200ohm, 500ohm, 1,000ohm with $\alpha = 3851$ as per CEI 751/1995
- Pt 100ohm with $\alpha = 3916$ as per JIS C 1604/1989
- Pt 100ohm with $\alpha = 3926$ as per EIT90
- Ni 100ohm, 1,000ohm with $\alpha = 618$ as per DIN 43760
- Ni 120ohm with $\alpha = 672$ as per MIL-T-24388
- Cu 10ohm with $\alpha = 427$ as per MINCO 16/9
- Cu 50ohm with $\alpha = 428$ as per OIML R 84

Sensor	Measuring range	Resolution	Accuracy / 1 year
Pt 50 ($\alpha = 3851$)	- 220°C to + 850°C	0.01°C	0.006% R + 0.04°C
Pt 100 ($\alpha = 3851$)	- 220°C to + 850°C	0.01°C	0.006% R + 0.035°C
Pt 100 ($\alpha = 3916$)	- 200°C to + 510°C	0.01°C	0.006% R + 0.035°C
Pt 100 ($\alpha = 3926$)	- 210°C to + 850°C	0.01°C	0.006% R + 0.035°C
Pt 200 ($\alpha = 3851$)	- 220°C to + 850°C	0.01°C	0.006% R + 0.04°C
Pt 500 ($\alpha = 3851$)	- 220°C to + 850°C	0.01°C	0.006% R + 0.04°C
Pt 1 000 ($\alpha = 3851$)	- 220°C to + 850°C	0.01°C	0.006% R + 0.035°C
Ni 100 ($\alpha = 618$)	- 60°C to + 180°C	0.01°C	0.006% R + 0.04°C
Ni 120 ($\alpha = 672$)	- 40°C to + 205°C	0.01°C	0.006% R + 0.04°C
Ni 1 000 ($\alpha = 618$)	- 60°C to + 180°C	0.01°C	0.006% R + 0.04°C
Cu 10 ($\alpha = 427$)	- 70°C to + 150°C	0.01°C	0.006% R + 0.1°C
Cu 50 ($\alpha = 428$)	- 50°C to + 150°C	0.01°C	0.006% R + 0.05°C

For negative temperatures, use the value displayed L and not its absolute value.

Temperature coefficient: < 10 % of the accuracy/°C.

The above accuracy is given for a 4-wire connection to the temperature measurer in continuous mode and for a 1 mA measurement current for PT50, PT100, NI100, NI120, CU10 and CU50 probes and 0.1 mA for PT200, PT500 and PT1000 probes. For measurement currents included in the measurement range (0.1 mA-1 mA), the constant accuracy term for 1 year has to be multiplied by 2 (e.g., PT100 at 0.1 mA, accuracy is 0.006% + 0.07°C).

Taking into account, also, the intrinsic error of the temperature sensor used and its conditions of use.

D.3.6 Frequency and pulses

Range	Resolution	Range	Accuracy / 1 year	Notes
10 KHz	0.01 Hz	0.01 Hz to 10 KHz	0.005% R + 5 mHz	
100 kHz	0.1 Hz	1 Hz to 100 KHz	0.005% R + 5 mHz	

Temperature coefficient < 5 ppm/°C from 0°C to 18°C and from 28°C to 50°C.

D.3.7 Additional characteristics in simulation

D.3.7.1 Generation of increments

The increment generation function is used to program an incremental progression of the active transmission function.

D.3.7.2 Generation of ramps

The ramp generation function is used to program a linear variation of the active transmission function.

D.3.7.3 Synthesizer

The synthesiser function is used:

- to store up to 100 transmission values in permanent memory,
- to recall and transmit manually or automatically the contents of these memories.

D.3.7.4 Scale correction

The scale correction function performs a conversion between the physical quantities displayed and the electrical quantities simulated.



NTA47271-300A2


March, 13th 2017 (French - English)

© 2004, 2017 AOIP S.A.S. All rights reserved. Printed in France.

All product names are trademarks of their respective companies.

AOIP SAS
ZAC DE L'ORME POMPONNE
50-52 Avenue PAUL LANGEVIN
F-91130 RIS-ORANGIS

From France:

 **N°Azur 0 810 10 2647**
PREMIER APPEL LOCAL

+33 (0)169 028 988

From your country:

+33 (0)169 028 900

Fax: +33 (0)169 028 970



CE